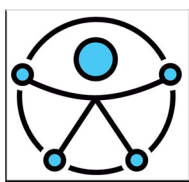




Comune di
Pianiga
Città Metropolitana di Venezia

P E B A



**Piano
Eliminazione
Barriere
Architettoniche**



Schede spazi pubblici e percorsi

Luglio 2025



Studio Bottani
Servizi tecnici
Ingegneria e Architettura

Ing. Paolo Bottani
info@studiobottani.it
Via S. Quasimodo n.4 Peschiera Borromeo (MI)

Tutti i contenuti sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore e su quelle relative alla proprietà intellettuale.

Indice

<u>Schede spazi pubblici</u>	pag. 3
------------------------------------	--------

- B01. Parco Dei Gelsi - Via Vescovo
- B02. Parco pubblico - Via Perlasca
- B03. Parco pubblico - Via Alfieri Loc. Cazzago
- B04. Parco pubblico - Via Montale Loc. Cazzago
- B05. Parco pubblico - Via Marmolada Loc. Cazzago
- B06. Parco pubblico - Via Monte Cervino Loc. Cazzago
- B07. Parco pubblico - Via Don Milani Loc. Cazzago
- B08. Parco pubblico - Quartiere Padre Turollo Loc. Cazzago
- B09. Parco pubblico - Via Perosi
- B10. Parco pubblico - Via Don Sante Ferronato
- B11. Parco pubblico - Via Redentore
- B12. Parco pubblico - Via Falcone e Borsellino
- B13. Parco pubblico - Via Rodari
- B14. Parco pubblico - Via Brenta
- B15. Parco pubblico - Via Puccini
- B16. Parco pubblico - Via Cavinello
- B17. Piazza IV Novembre
- B18. Piazza Viterbi
- B19. Piazza San Martino

<u>Schede percorsi pedonali Capoluogo</u>	pag. 58
---	---------

- Via Roma: da numero intervento 01 a intervento 34;
- Via Padova: 35-36, 45-46;
- Via Perlasca: 37-41;
- Piazza Mercato: 42-44;
- Via Venezia: 47-49;
- Via Montello: 50-58;
- Via Patriarcato: 59-67;
- Via Vescovo: 68-70;
- Via Onesti: 71-79.

<u>Schede percorsi pedonali Loc. Cazzago</u>	pag. 137
--	----------

- Via Provinciale Nord: 80-90, 135-150;
- Via Provinciale Sud: 91-134;
- Via Don Milani: 151-160;
- Via Cazzaghetto: 161-170;
- Via Molinella: 171-176;
- Via Papa Giovanni XXIII: 177-178;
- Via Matteotti: 179-184;
- Piazza IV Novembre: 185-186.

<u>Schede percorsi pedonali Loc. Rivale</u>	pag. 246
---	----------

- Via Di Rivale: 187-191, 208-216;
- Via Carraretto: 192;
- Via Redentore: 193-207;
- Via Don Ferronato: 217-222.

Indice

<u>Schede percorsi pedonali Loc. Mellaredo:</u>	pag. 283
---	----------

- Via Noalese Nord: 223-232;
- Via Di Rivale: 233-234;
- Via Noalese Sud: 235-247;
- Via Cavinello Ovest: 248-253, 265;
- Via Rodari: 254, 258-259;
- Via Caenassi: 255-256;
- Via Mascagni: 257;
- Via Falcone e Borsellino: 260-264;
- Via De Amicis: 266-268.

<u>Prezzi standard criticità:</u>	pag. 331
---	----------

Schede spazi pubblici

Codice scheda: B01		Parco Dei Gelsi	
		Indirizzo: Via Vescovo	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: principale parco cittadino attrezzato con arredo urbano, attrezzature ludiche, attrezzature per lo skyfitness, campo da basket			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☐ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Sì ☒ No
Dislivello	☐ Sì ☒ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☐ Sì ☒ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Sì ☒ No
Note			
Gli accessi all'area risultano accessibili.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?

☒ Sì
☐ No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

☒ Sì
☐ No

Dislivello ☒ Sì ☐ No Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

☒ Sì ☐ No Il percorso è libero da ostacoli?

☒ Sì
☐ No

Note

I camminamenti del parco risultano pavimentati, perfettamente accessibili, per innalzare ulteriormente il livello d'accessibilità, per offrire un utile guida naturale ad utente non vedente si potrà prevedere un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione dei percorsi ed interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ai sensi del DM 236/89.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine ☒ Sì ☐ No Fontanella ☒ Sì ☐ No tavolo picnic ☒ Sì ☐ No Cestini rifiuti ☒ Sì ☐ No

Note

Presenti panchine, fontanella, tavolo picnic ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva accessibili anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezza-

ta con attrezzi ludici inclusivi. Alcuni delle attrezzature per lo skyfitness sono utilizzabili anche da parte di utenti con fragilità, il posizionamento sul prato tuttavia non li rende raggiungibili da carrozzina, da realizzarsi collegamenti ed aree pavimentate, al pari del tavolo da picnic e collegamento pavimentato per accedere al campo da basket. Almeno alcune delle panchine sono da dotare di area pavimentata laterale per consentire lo stazionamento della carrozzina.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Arredi e attrezzature	Assenza collegamenti pavimentati ed aree per la movimentazione di carrozzina in corrispondenza degli attrezzi per lo skyfitness, tavolo picnic; assenza area pavimentata per la sosta di una carrozzina a lato delle panchine, assenza collegamento campo da basket	Realizzazione di collegamenti ed aree pavimentate	DPR 503/96 art. 9 DM 236/89 art. 4.1.4-8.1.4	3.500,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 21.500,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B02		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Perlasca	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: parco attrezzato con arredo urbano, attrezzature ludiche e pista di pattinaggio			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☐ Si ☒ No
Dimensione regolamentare?	Si	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	Si	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Si ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Si ☒ No
Dislivello	Si	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si
	☒ No		
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Si ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Si ☒ No
Note			
I paletti agli accessi non si discostano cromaticamente risultando difficilmente individuabili da parte di persona ipovedente.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?

☒ Sì
☐ No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

☐ Sì
☒ No

Dislivello ☐ Sì ☒ No Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

☐ Sì ☒ No Il percorso è libero da ostacoli?

☐ Sì
☒ No

Note

I camminamenti del parco risultano pavimentati, perfettamente accessibili, per innalzare ulteriormente il livello d'accessibilità, per offrire un utile guida naturale ad utente non vedente si potrà prevedere un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione dei percorsi ed interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ai sensi del DM 236/89.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine ☐ Sì ☒ No Fontanella ☐ Sì ☒ No tavolo picnic ☐ Sì ☒ No Cestini rifiuti ☐ Sì ☒ No

Note

Presenti panchine, fontanella ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva accessibile anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. La realizzazione a fianco di parte delle panchine di un'area di profondità minima

di 150 cm e larghezza di 110 cm permetterebbe a persona su sedia a ruote la sosta e la possibilità di una piena partecipazione sociale.

Documentazione fotografica

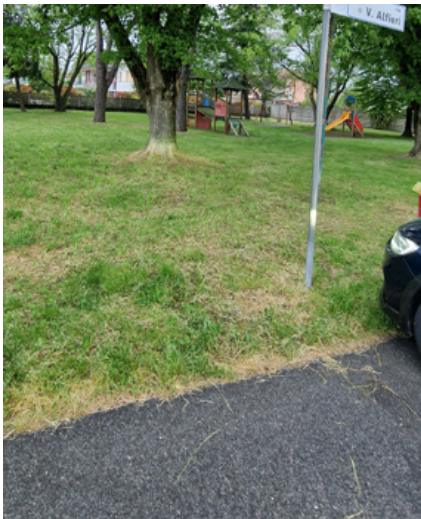


Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Assenza stallo riservato	Realizzazione di stallo riservato completo di pavimentazione accessibile	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	800,0 €	
Accessi & percorsi	Elementi parapetonali agli accessi pericolosi per persona ipovedente, non a contrasto con intorno	Applicazione di fascia colorata catarifrangente in colore a contrasto su paletti parapetonali	DM 236/89 art. 2A	100,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza area pavimentata per la sosta di una carrozzina a lato delle panchine	Realizzazione aree pavimentate a lato di parte delle panchine per consentire la sosta di una carrozzina	DPR 503/96 art. 9 DM 236/89 art. 4.1.4-8.1.4	550,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 19.450,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B03		Parco pubblico			
		Indirizzo: Via Alfieri	Data rilievo: Aprile 2025		
Descrizione: area attrezzata con attrezzature ludiche ed arredo urbano					
1. Parcheggio					
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☐ Sì ☒ No		
Dimensione regolamentare?	Sì	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	Sì		
	No		No		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	Sì	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	Sì		
	No		No		
Note					
Documentazione fotografica					
					
2. Accessi & percorsi					
2.1 Accesso					
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☐ No		
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Sì ☒ No		
Dislivello	Sì	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Sì	Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì
	☒ No				No
E' presente percorso tattile?					☐ Sì ☒ No
Note					
<i>L'area non presenta chiusure risultando in continuità spaziale con l'intorno.</i>					
Documentazione fotografica					



2.2 Percorsi del Parco					
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?					Si
					No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?					Si
					No
Dislivello	Si	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si	Il percorso è libero da ostacoli?	Si
	No		No		No

Note

L'area risulta completamente a prato, non accessibile da persona su carrozzina, alternativamente a percorsi in finiture artificiali o in pietra, è possibile realizzare un percorso in calcestruzzo con adeguata rullatura e costipazione della stratigrafia del pacchetto e strato superficiale con pezzatura fine 1/3 mm al fine di consentire anche ad utente su sedia a ruote l'accesso all'area e la piena partecipazione sociale; necessario permettere all'utenza di raggiungere almeno parte dei punti d'interesse all'interno dell'area.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine	Si	Fontanella	Si	tavolo picnic	Si	Cestini rifiuti	Si
	☒		☒		☒		☒
	No		No		No		No

Note

Presenti panchine, tavolo da picnic ed attrezzature ludiche nessuna di queste della tipologia inclusiva accessibile anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Assenza stallo riservato	Realizzazione di stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	400,0 €	
Accessi & percorsi	Area a prato non accessibile da parte di utente su carrozzina	Realizzazione percorso pedonale in finitura omogenea che consenta a persona su carrozzina di raggiungere e stazionare in corrispondenza dei principali punti d'interesse	DM 236/89 8.2.1	4.500,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 24.900,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B04		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Montale	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: parco attrezzato con attrezzature ludiche ed arredo urbano			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☐ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Sì ☒ No
Dislivello	☐ Sì ☒ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☐ Sì ☒ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Sì ☒ No
Note			
Gli attraversamenti pedonali di accesso all'area non sono dotati di segnalazioni pedotattili per non vedenti.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco						
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?						☒ Sì
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?						☒ No
Dislivello	Sì	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Sì	Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì	☒ Sì
	☒ No		☒ No		☒ No	☒ No

Note

I camminamenti del parco risultano pavimentati, perfettamente accessibili, per innalzare ulteriormente il livello d'accessibilità, per offrire un utile guida naturale ad utente non vedente si potrà prevedere un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione dei percorsi ed interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ai sensi del DM 236/89.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine	☒ Sì	Fontanella	☒ Sì	tavolo picnic	☒ Sì	Cestini rifiuti	☒ Sì
	☒ No		☒ No		☒ No		☒ No

Note

Presenti panchine, fontanella, tavolo picnic ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva accessibili anche a bambini fragili. Possibile nel momento di future necessità di sostituire parte dei giochi esistenti andare ad installare anche alcuni modelli inclusivi completi di pavimentazione accessibile fruibili anche da parte di utenti con fragilità. Da rendere raggiungibile il tavolo da

picnic e realizzare aree laterali pavimentate a fianco di almeno parte delle carrozzine.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Accessi & percorsi	Attraversamento pedonale di accesso al parco privo di segnalazioni pedotattili (2)	Adeguamento di attraversamento pedonale completo di segnali pedotattili per non vedenti (2)	DM 236/89 artt. 4.2.1-8.2.1 DPR 503/96 artt. 4e5	4.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza area pavimentata per la sosta di una carrozzina a lato delle panchine e collegamento tavolo picnic	Realizzazione aree pavimentate a lato di parte delle panchine per consentire la sosta di una carrozzina e collegamento tavolo picnic	DPR 503/96 art. 9 DM 236/89 art. 4.1.4-8.1.4	1.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 5.000,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B05		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Marmolada	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: area attrezzata con attrezzature ludiche ed elementi di arredo urbano			
1. Parcheggio			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			Si No
Dimensione regolamentare?	Si	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	Si	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Note			
Non è possibile ricavare uno stallo riservato nelle immediatezze dell'area.			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			Si No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			Si No
Dislivello	Si	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si
	No		
Il percorso è libero da ostacoli?			Si No
E' presente percorso tattile?			Si No
Note			
L'area non presenta chiusure risultando in continuità spaziale con l'intorno.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco					
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?					Si
					No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?					Si
					No
Dislivello	Si	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si	Il percorso è libero da ostacoli?	Si
	No		No		No

Note

L'area risulta completamente a prato, non accessibile da persona su carrozzina, alternativamente a percorsi in finiture artificiali o in pietra, è possibile realizzare un percorso in calcestruzzo con adeguata rullatura e costipazione della stratigrafia del pacchetto e strato superficiale con pezzatura fine 1/3 mm al fine di consentire anche ad utente su sedia a ruote l'accesso all'area e la piena partecipazione sociale; necessario permettere all'utenza di raggiungere almeno parte dei punti d'interesse all'interno dell'area.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine	Si	Fontanella	Si	tavolo picnic	Si	Cestini rifiuti	Si
	No		No		No		No

Note

Presente tavolo da picnic ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva accessibile anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con

attrezzi ludici inclusivi. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco al pari del posizionamento di alcune panchine.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Accessi & percorsi	Area a prato non accessibile da parte di utente su carrozzina	Realizzazione percorso pedonale in pavimentazione omogenea che consenta a persona su carrozzina di raggiungere e stazionare presso i punti d'interesse dell'area	DM 236/89 8.2.1	4.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza panchine confortevoli anche per persona anziana o fragile con schienale e braccioli	Fornitura e posa di n. 3 nuove panchine complete di schienale e braccioli ed area laterale pavimentata per la sosta di carrozzina	--	2.100,0 €	

Stima totale costo interventi: 26.000,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B06		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Monte Cervino	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: area attrezzata con arredo urbano ed alcune attrezzature ludiche			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☒ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☒ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☒ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☒ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☒ No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☒ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☒ Sì ☒ No
Dislivello	☒ Sì ☒ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☒ Sì ☒ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☒ No
E' presente percorso tattile?			☒ Sì ☒ No
Note			
L'area risulta accessibile.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?

☒ Sì
☐ No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

☐ Sì
☒ No

Dislivello ☐ Sì ☒ No Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

☐ Sì ☒ No Il percorso è libero da ostacoli?

☒ Sì
☐ No

Note

I camminamenti del parco risultano pavimentati, perfettamente accessibili, per innalzare ulteriormente il livello d'accessibilità, per offrire un utile guida naturale ad utente non vedente si potrà prevedere un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione dei percorsi ed interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ai sensi del DM 236/89.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine	☒ Sì ☐ No	Fontanella	☐ Sì ☒ No	tavolo picnic	☐ Sì ☒ No	Cestini rifiuti	☒ Sì ☐ No
----------	---	------------	---	---------------	---	-----------------	---

Note

Presenti panchine ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili. Possibile nel momento di future necessità di sostituire parte dei giochi esistenti andare ad installare anche alcuni modelli inclusivi completi di pavimentazione accessibile fruibile

anche da parte di utenti con fragilità. La realizzazione a fianco di parte delle panchine di un'area di profondità minima di 150 cm e larghezza di 110 cm permetterebbe a persona su sedia a ruote la sosta e la possibilità di una piena partecipazione sociale. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Arredi e attrezzature	Assenza area pavimentata per la sosta di una carrozzina a lato delle panchine	Realizzazione aree pavimentate a lato di parte delle panchine per consentire la sosta di una carrozzina	DPR 503/96 art. 9 DM 236/89 art. 4.1.4-8.1.4	500,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 2.500,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B07		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Don Milani	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: piccola area attrezzata con arredo urbano ed attrezzatura ludica			
1. Parcheggio			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☐ Si ☒ No
Dimensione regolamentare?	Si	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	Si	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Si ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Si ☒ No
Dislivello	☒ Si ☐ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☐ Si ☒ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Si ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Si ☒ No
Note			
Necessario raccordare l'ingresso.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco					
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?					Si
					No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?					Si
					No
Dislivello	Si	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si	Il percorso è libero da ostacoli?	Si
	No		No		No

Note

Il Parco presenta dei percorsi in acciottolato, finitura non omogenea poco o per nulla percorribile da parte di una carrozzina, opportuno realizzare percorsi in finitura omogenea.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine	Si	Fontanella	Si	tavolo picnic	Si	Cestini rifiuti	Si
	No		No		No		No

Note

Presenti panchine ed un'altalena doppia, tipologia non fruibile anche da parte di bambini fragili. Possibile nel momento di future necessità di sostituire i giochi esistenti andare ad installare anche alcuni modelli inclusivi completi di pavimentazione accessibile fruibili anche da parte di utenti con fragilità. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Assenza stallo riservato	Realizzazione di stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	400,0 €	
Accessi & percorsi	Camminamenti in acciottolato non accessibili e non raccordati all'ingresso dell'area	Realizzazione percorsi pedonali in finitura omogenea compreso aree laterali panchine	DM 236/89 8.2.1	3.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 5.400,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B08		Parco pubblico	
		Indirizzo: Quartiere Padre Turoldo	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: area attrezzata con attrezzature ludiche ed arredo urbano			
1. Parcheggio			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☐ Si ☒ No
Dimensione regolamentare?	Si	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	Si	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Si ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Si ☒ No
Dislivello	Si	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si
	☒ No		No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Si ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Si ☒ No
Note			
<i>L'area risulta scarsamente accessibile per la presenza della pavimentazione drenante al perimetro dell'area che non consente il transito di una carrozzina. Si può ipotizzare di realizzare un attraversamento pedonale rialzato che consenta di raggiungere l'area verde dall'adiacente Piazza.</i>			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?

☒ Sì
☐ No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

☐ Sì
☒ No

Dislivello ☒ Sì ☐ No Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

☐ Sì ☒ No Il percorso è libero da ostacoli?

☒ Sì
☐ No

Note

L'area verde risulta completamente a prato, priva di camminamenti quindi inaccessibile per carrozzina, da realizzarsi percorsi pavimentati. Accessibili i percorsi esistenti in corrispondenza dell'adiacente Piazza.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine	☒ Sì ☐ No	Fontanella	☐ Sì ☒ No	tavolo picnic	☐ Sì ☒ No	Cestini rifiuti	☒ Sì ☐ No
----------	---	------------	---	---------------	---	-----------------	---

Note

Presenti panchine ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Assenza stallo riservato	Realizzazione di stallo riservato completo di pavimentazione accessibile	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	800,0 €	
Accessi & percorsi	Assenza accesso accessibile all'area attrezzata	Ipotesi di realizzazione di attraversamento pedonale sopraelevato che collega la Piazza all'area verde eliminando almeno due stalli auto completo di segnali pedotattili per non vedenti	DM 236/89 artt. 4.2.1-8.2.1 DPR 503/96 artt. 4e5	7.500,0 €	
Accessi & percorsi	Area a prato non accessibile da parte di utente su carrozzina	Realizzazione percorso pedonali in finitura omogenea che consenta a persona su carrozzina di raggiungere e stazionare in corrispondenza dei punti d'interesse dell'area	DM 236/89 8.2.1	6.500,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 34.800,0€

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B09		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Perosi	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: parco attrezzato con attrezzature ludiche ed arredo urbano			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Si ☐ No
Dimensione regolamentare?	☒ Si ☐ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Si ☐ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Si ☐ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Si ☐ No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☐ Si ☒ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Si ☒ No
Dislivello	☒ Si ☐ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☒ Si ☐ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Si ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Si ☒ No
Note			
L'ingresso al Parco risulta accessibile.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?

Si

No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

Si

No

Dislivello ☒ Si ☐ No Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

Si

No

Il percorso è libero da ostacoli?

Si

No

Note

I camminamenti del parco risultano pavimentati, perfettamente accessibili, per innalzare ulteriormente il livello d'accessibilità, per offrire un utile guida naturale ad utente non vedente si potrà prevedere un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione dei percorsi ed interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ai sensi del DM 236/89.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine

☒ Si

☐ No

Fontanella

☒ Si

☐ No

tavolo picnic

☒ Si

☐ No

Cestini rifiuti

☒ Si

☐ No

Note

Presenti panchine, fontanella ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale

e la vivibilità del Parco. La realizzazione a fianco di parte delle panchine di un'area di profondità minima di 150 cm e larghezza di 110 cm permetterebbe a persona su sedia a ruote la sosta e la possibilità di una piena partecipazione sociale.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Stallo riservato non raccordato al livello del marciapiede	Adeguamento stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	200,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza area pavimentata per la sosta di una carrozzina a lato delle panchine	Realizzazione aree pavimentate a lato di parte delle panchine per consentire la sosta di una carrozzina	DPR 503/96 art. 9 DM 236/89 art. 4.1.4-8.1.4	500,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 20.700,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B10		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Don Sante Ferronato	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: parco attrezzato con attrezzature ludiche ed arredo urbano			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			Si No
Dimensione regolamentare?	Si	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	Si	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			Si No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			Si No
Dislivello	Si	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si
	No		
		Il percorso è libero da ostacoli?	Si No
E' presente percorso tattile?			Si No
Note			
L'area risulta in continuità spaziale con gli spazi adiacenti, consigliabile eliminare almeno uno stallo auto realizzando un'area zebra lato parcheggio per garantire sempre libertà d'accesso.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?

Si

No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

Si

No

Dislivello ☐ Si ☒ No Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

Si

No

Il percorso è libero da ostacoli?

Si

No

Note

L'area risulta completamente a prato, non accessibile da persona su carrozzina, alternativamente a percorsi in finiture artificiali o in pietra, è possibile realizzare un percorso in calcestruzzo con adeguata rullatura e costipazione della stratigrafia del pacchetto e strato superficiale con pezzatura fine 1/3 mm al fine di consentire anche ad utente su sedia a ruote l'accesso all'area e la piena partecipazione sociale; necessario permettere all'utenza di raggiungere almeno parte dei punti d'interesse all'interno dell'area.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine	☒ Si ☐ No	Fontanella	☒ Si ☐ No	tavolo picnic	☒ Si ☐ No	Cestini rifiuti	☒ Si ☐ No
----------	--	------------	--	---------------	--	-----------------	--

Note

Presenti panchine ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura

in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Assenza stallo riservato	Realizzazione di stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	400,0 €	
Accessi & percorsi	Area a prato non accessibile da parte di utente su carrozzina	Realizzazione percorso pedonale in calcestruzzo che consenta a persona su carrozzina di raggiungere e stazionare presso i punti d'interesse dell'area	DM 236/89 8.2.1	9.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 29.400,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B11		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Redentore	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: area attrezzata con attrezzature ludiche ed arredo urbano			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☐ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Note			
Documentazione fotografica			
 			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Sì ☒ No
Dislivello	☒ Sì ☐ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☒ Sì ☐ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Sì ☒ No
Note			
Accessibili gli accessi.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?

☒ Si
☐ No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

☐ Si
☒ No

Dislivello ☐ Si ☒ No Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

☐ Si ☒ No Il percorso è libero da ostacoli?

☒ Si
☐ No

Note

I camminamenti del parco risultano pavimentati, perfettamente accessibili, per innalzare ulteriormente il livello d'accessibilità, per offrire un utile guida naturale ad utente non vedente si potrà prevedere un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione dei percorsi ed interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ai sensi del DM 236/89.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine ☒ Si ☐ No Fontanella ☐ Si ☒ No tavolo picnic ☐ Si ☒ No Cestini rifiuti ☒ Si ☐ No

Note

Presenti panchine ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi

ludici inclusivi. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 20.000,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B12		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Falcone e Borsellino	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: area attrezzata con attrezzature ludiche ed arredo urbano			
1. Parcheggio			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☐ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Sì ☒ No
Dislivello	☒ Sì ☐ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☐ Sì ☒ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Sì ☒ No
Note			
Accessibili gli ingressi all'area.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco					
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?					☒ Sì
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?					☒ No
Dislivello	☒ Sì	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☒ Sì	Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì
	☒ No		☒ No		☒ No

Note

I camminamenti del parco risultano pavimentati, accessibili, seppur con qualche sconnessione, per innalzare ulteriormente il livello d'accessibilità, per offrire un utile guida naturale ad utente non vedente si potrà prevedere un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione dei percorsi ed interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ai sensi del DM 236/89.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine	☒ Sì	Fontanella	☒ Sì	tavolo picnic	☒ Sì	Cestini rifiuti	☒ Sì
	☒ No		☒ No		☒ No		☒ No

Note

Presenti panchine ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva (ad eccezione di alcuni giochi molla, comunque non fruibili), accessibili anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma,

collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 20.000,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B13		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Rodari	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: area attrezzata con attrezzature ludiche ed arredo urbano			
1. Parcheggio			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☐ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Note			
<i>Stalli riservati privi di pavimentazione accessibile.</i>			
Documentazione fotografica			
 			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Sì ☒ No
Dislivello	☒ Sì ☐ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☐ Sì ☒ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Sì ☒ No
Note			
<i>Accessibili gli ingressi.</i>			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?

☒ Si
☐ No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

☐ Si
☒ No

Dislivello ☐ Si ☒ No Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

☐ Si ☒ No Il percorso è libero da ostacoli?

☒ Si
☐ No

Note

I camminamenti esistenti risultano pavimentati, accessibili, per innalzare ulteriormente il livello d'accessibilità, per offrire un utile guida naturale ad utente non vedente si potrà prevedere un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione dei percorsi ed interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ai sensi del DM 236/89.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine	☒ Si ☐ No	Fontanella	☐ Si ☒ No	tavolo picnic	☐ Si ☒ No	Cestini rifiuti	☒ Si ☐ No
----------	---	------------	---	---------------	---	-----------------	---

Note

Presenti panchine ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili, implementabili in futuro al momento della necessità di sostituzione di quelle presenti.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Stallo riservato privo di pavimentazione accessibile	Adeguamento stallo riservato (2)	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	800,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 2.800,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B14		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Brenta	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: area attrezzata con attrezzature ludiche ed arredo urbano			
1. Parcheggio			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☐ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Sì ☒ No
Dislivello	☐ Sì ☒ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☐ Sì ☒ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Sì ☒ No
Note			
Gli attraversamenti pedonali di accesso all'area non recano segnalazioni pedotattili per non vedenti.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?

☒ Sì
☐ No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

☐ Sì
☒ No

Dislivello ☐ Sì ☒ No Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

☐ Sì ☒ No Il percorso è libero da ostacoli?

☒ Sì
☐ No

Note

I camminamenti esistenti risultano pavimentati, accessibili, seppur non presentino riferimenti che offrano guide naturali per persona non vedente.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine ☒ Sì ☐ No Fontanella ☐ Sì ☒ No tavolo picnic ☐ Sì ☒ No Cestini rifiuti ☒ Sì ☐ No

Note

Presenti panchine ed attrezzature ludiche, nessuna di queste risulta della tipologia inclusiva. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Accessi & percorsi	Attraversamento pedonale di accesso al parco privo di segnalazioni pedotattili (3)	Adeguamento di attraversamento pedonale completo di segnali pedotattili per non vedenti (3)	DM 236/89 artt. 4.2.1-8.2.1 DPR 503/96 artt. 4e5	7.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 27.000,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B15		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Puccini	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: area attrezzata con attrezzature ludiche ed arredo urbano			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☐ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Note			
Stallo da raccordarsi al percorso al perimetro del Parco.			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☒ Sì ☐ No
Dislivello	☒ Sì ☐ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☒ Sì ☐ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☐ No
E' presente percorso tattile?			☒ Sì ☐ No
Note			
Da migliorare l'accesso all'area contestualmente al miglioramento del raccordo dello stallo riservato.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco					
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?					Si
					No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?					Si
					No
Dislivello	Si	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si	Il percorso è libero da ostacoli?	Si
	No		No		No

Note

L'area risulta completamente a prato, non accessibile da persona su carrozzina, alternativamente a percorsi in finiture artificiali o in pietra, è possibile realizzare un percorso in calcestruzzo con adeguata rullatura e costipazione della stratigrafia del pacchetto e strato superficiale con pezzatura fine 1/3 mm al fine di consentire anche ad utente su sedia a ruote l'accesso all'area e la piena partecipazione sociale; necessario permettere all'utenza di raggiungere almeno parte dei punti d'interesse all'interno dell'area.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine	Si	Fontanella	Si	tavolo picnic	Si	Cestini rifiuti	Si
	No		No		No		No

Note

Presenti panchine ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura

in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Stallo riservato non raccordato	Adeguamento stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	300,0 €	
Accessi & percorsi	Area a prato non accessibile da parte di utente su carrozzina	Realizzazione percorso pedonale in calcestre che consenta a persona su carrozzina di raggiungere e stazionare presso i punti d'interesse dell'area	DM 236/89 8.2.1	5.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 25.300,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B16		Parco pubblico	
		Indirizzo: Via Cavinello	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: parco attrezzato con attrezzature ludiche ed arredo urbano			
1. Parcheggio			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			Si No
Dimensione regolamentare?	Si	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	Si	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	Si
	No		No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
2.1 Accesso			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			Si No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			Si No
Dislivello	Si	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si
	No		No
		Il percorso è libero da ostacoli?	Si No
E' presente percorso tattile?			Si No
Note			
Accessibili gli ingressi.			
Documentazione fotografica			



2.2 Percorsi del Parco

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?

☒ Sì
☐ No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

☐ Sì
☒ No

Dislivello

☐ Sì
☒ No

Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

☐ Sì
☒ No

Il percorso è libero da ostacoli?

☒ Sì
☐ No

Note

I camminamenti esistenti risultano pavimentati, accessibili, per innalzare ulteriormente il livello d'accessibilità, per offrire un utile guida naturale ad utente non vedente, laddove non già presente, si potrà prevedere un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione dei percorsi ed interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ai sensi del DM 236/89.

Documentazione fotografica



3. Arredi e attrezzature

Panchine

☒ Sì
☐ No

Fontanella

☐ Sì
☒ No

tavolo picnic

☐ Sì
☒ No

Cestini rifiuti

☒ Sì
☐ No

Note

Presenti panchine ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura

in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. Si segnala la presenza di modelli di panchine dotate di sola seduta, risultando poco confortevoli per la sosta prolungata di chiunque ma specie per persone fragili o anziane. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco.

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Assenza stallo riservato	Realizzazione di stallo riservato completo di pavimentazione accessibile	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	800,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza panchine confortevoli anche per persona anziana o fragile con schienale e braccioli	Fornitura e posa di n. 5 nuove panchine complete di schienale e braccioli ed area laterale pavimentata per la sosta di carrozzina	--	3.500,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 24.300,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B17		Piazza IV Novembre	
		Indirizzo: -	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: principale Piazza della frazione di Cazzago, sede del settimanale mercato			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☒ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☒ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☒ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☒ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☒ No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☒ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☒ Sì ☒ No
Dislivello	☒ Sì ☒ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☒ Sì ☒ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☒ No
E' presente percorso tattile?			☒ Sì ☒ No
Note			
La Piazza non presenta particolari criticità in riferimento alle disabilità motorie, assenti invece riferimenti per persone con fragilità visive.			

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Stallo riservato sottodimensionato e non raccordato	Adeguamento stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	500,0 €	

Stima totale costo interventi: 500,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B18		Piazza Viterbi	
Indirizzo: -		Data rilievo: Aprile 2025	
Descrizione: principale Piazza della frazione di Mellaredo, sede del settimanale mercato			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☐ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Sì ☒ No
Dislivello	☐ Sì ☒ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☐ Sì ☒ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Sì ☒ No
Note			
<i>La Piazza si sviluppa in piano, presenti due accessi, uno sul lato nord ed uno a sud, da dotare di segnalazioni pedotattili gli attraversamenti pedonale laddove assenti; si potrebbe ipotizzare la realizzazione di un attraversamento pedonale sopraelevato sul lato est e sul lato ovest al fine d'innalzare il livello di accessibilità della Piazza meglio integrando la continuità con i percorsi adiacenti. Oppor- tuno che la fermata dei mezzi pubblici venga resa accessibile all'utenza ampliata integrandola con pensilina e segnalazioni pedotattili per non vedenti. Da disporre elementi parapetonali sui lati corti in corrispondenza delle sedute al fine di assicurare senza adeguato spazio libero da autovetture.</i>			

Documentazione fotografica



Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Accessi & percorsi	Attraversamenti pedonali di accesso privi di segnalazioni pedotattili su ambo i lati	Adeguamento di attraversamento pedonale completo di segnali pedotattili per non vedenti (laddove non già presenti)	DM 236/89 artt. 4.2.1-8.2.1 DPR 503/96 artt. 4e5	2.000,0 €	
Accessi & percorsi	Piazza poco accessibile per l'utenza proveniente da percorsi est	Ipotesi di realizzazione attraversamenti pedonali sopraelevati di accesso alla Piazza lati est ed ovest integrati di mattonelle pedotattili	DM 236/89 artt. 4.2.1-8.2.1 DPR 503/96 artt. 4e5	11.000,0 €	
Accessi & percorsi	Fermata autobus non accessibile all'utenza ampliata	Inserimento segnalazioni pedotattili per non vedenti e pensilina	DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5	12.000,0 €	
Accessi & percorsi	Assenza elementi parapetonali che garantiscano la presenza di spazio libero dalle autovetture in corrispondenza delle panchine	Installazione elementi parapetonali	DM 236/89 8.2.1	1.000,0 €	

Stima totale costo interventi: 26.000,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B19		Piazza San Martino	
		Indirizzo: -	Data rilievo: Aprile 2025
Descrizione: principale Piazza cittadina su di essa affaccia la Chiesa Parrocchiale di san Martino, il Palazzo Municipale ed alcune attività commerciali			
1. Parcheggi			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			☒ Sì ☐ No
Dimensione regolamentare?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	☒ Sì ☐ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	☒ Sì ☐ No
Note			
Documentazione fotografica			
			
2. Accessi & percorsi			
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?			☒ Sì ☐ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?			☐ Sì ☒ No
Dislivello	☐ Sì ☒ No	Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	☐ Sì ☒ No
		Il percorso è libero da ostacoli?	☒ Sì ☐ No
E' presente percorso tattile?			☐ Sì ☒ No
Note			
<i>La Piazza si sviluppa in piano, non presentando particolari criticità in riferimento alla disabilità motoria, solo una panchina è dotata di schienale, il resto dei modelli presenta sola seduta, risultando poco confortevoli nella seduta prolungata per tutti e specie per persona anziane o fragili. Per implementare l'accessibilità alla Piazza per persona con fragilità motorie si può pensare alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato lato Municipio.</i>			

Documentazione fotografica



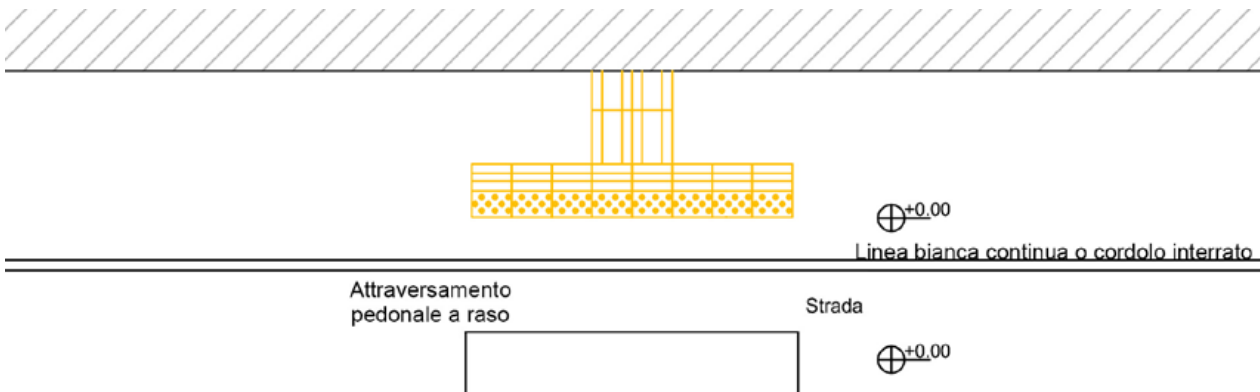
Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Accessi & percorsi	Piazza poco accessibile per l'utenza proveniente da sud	Ipotesi di realizzazione attraversamento pedonale sopraelevati di accesso alla Piazza lato Municipio	DM 236/89 artt. 4.2.1-8.2.1 DPR 503/96 artt. 4e5	5.500,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza panchine confortevoli anche per persona anziana o fragile con schienale e braccioli	Fornitura e posa di n. 3 nuove panchine complete di schienale e braccioli ed area laterale pavimentata per la sosta di carrozzina	--	2.100,0 €	

Stima totale costo interventi: 7.600,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Percorsi Capoluogo

Via Roma	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Marinoni	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	01
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno. <i>Compreso rimozione di tratto di cordolo.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma

Indicazione posizione: fermata bus direzione Pianiga centro

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

02

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

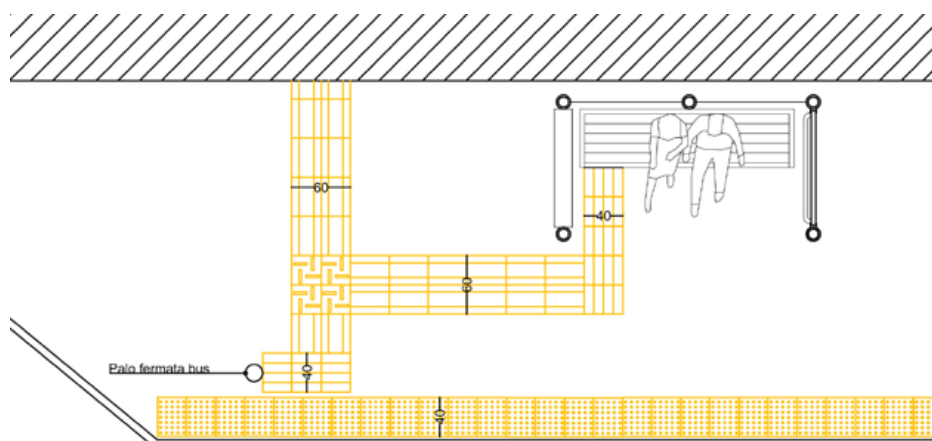
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

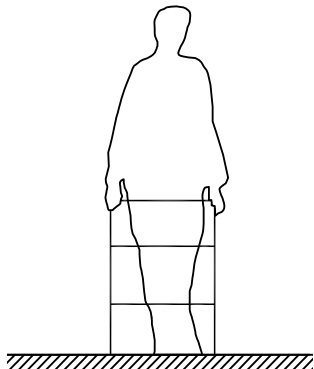
Riferimenti normativi:

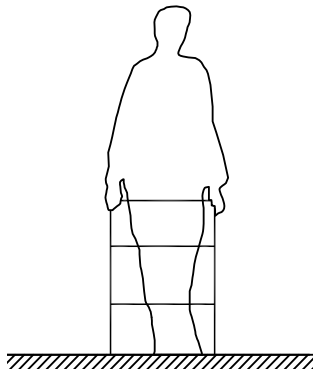
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

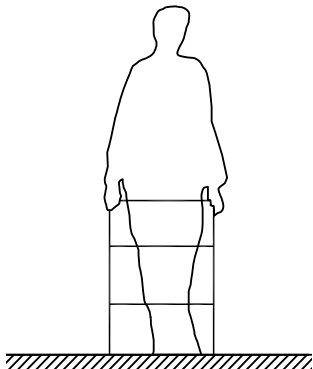
Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

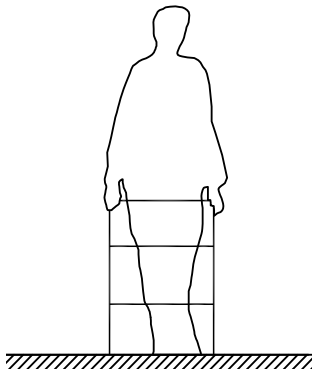
Immagine esplicativa possibile intervento

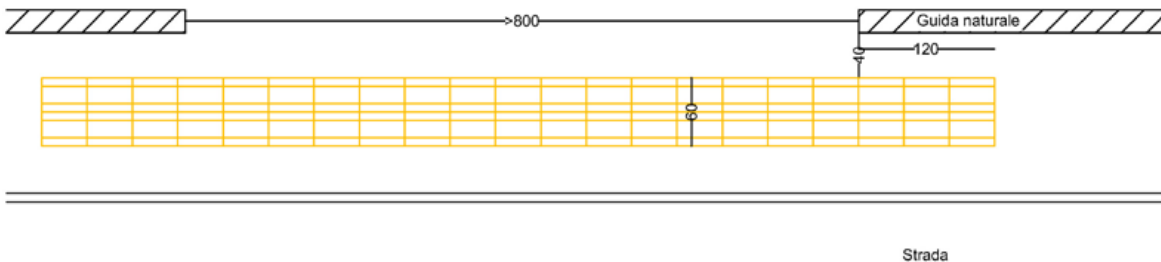


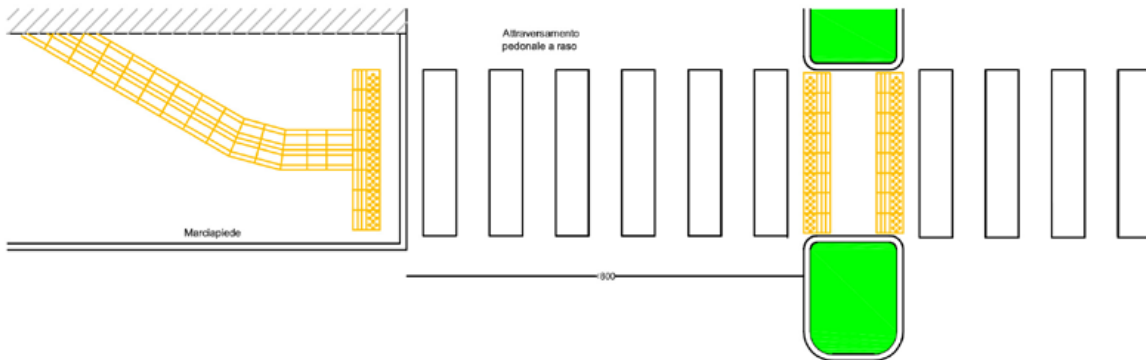
Via Roma	
Indicazione posizione: altezza civici 26-28-30	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	03
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di creare una fascia di percorso di larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm con pendenza trasversale entro l'1%.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 5.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

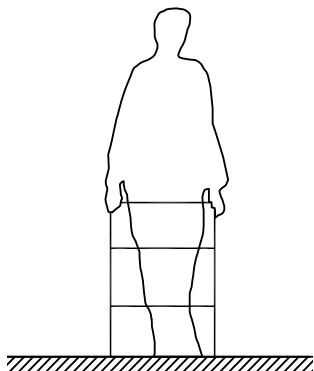
Via Roma	
Indicazione posizione: passo carrabile civico 32	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	04
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di creare una fascia di percorso di larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm con pendenza trasversale entro l'1%.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

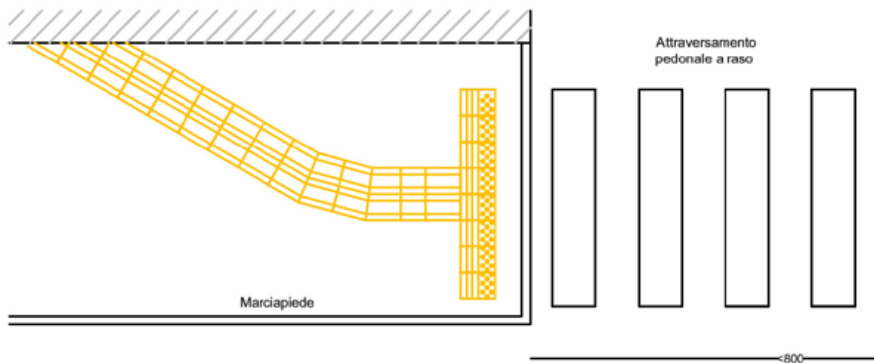
Via Roma	
Indicazione posizione: passo carrabile civico 34	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	05
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di creare una fascia di percorso di larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm con pendenza trasversale entro l'1%.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

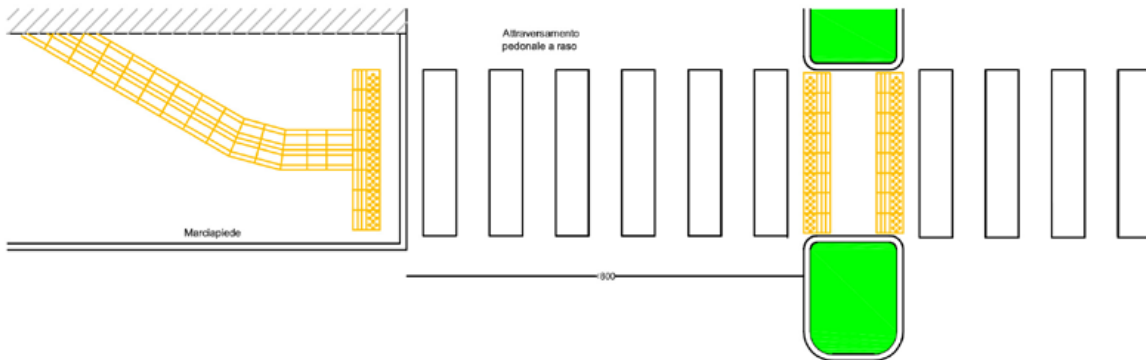
Via Roma	
Indicazione posizione: passo carrabile civico 36	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	06
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di creare una fascia di percorso di larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm con pendenza trasversale entro l'1%.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Roma	
Indicazione posizione: altezza farmacia	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	07
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari. <i>Realizzazione di pista pedotattile lungo almeno uno dei sensi di marcia per garantire l'orientamento di persona non vedente.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 4.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Farmacia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	08
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: civico 62	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	09
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di creare una fascia di percorso di larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm con pendenza trasversale entro l'1%.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Roma	
Indicazione posizione: intersezione Via Papa Luciani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	10
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Papa Luciani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	11
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

12

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

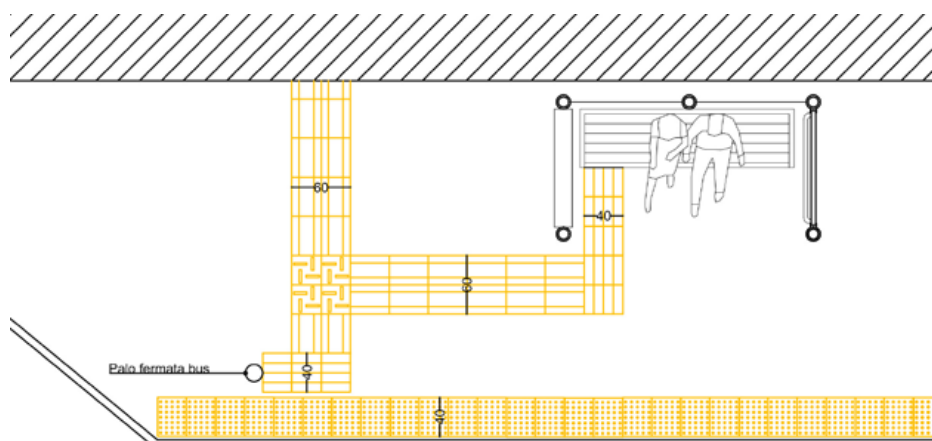
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

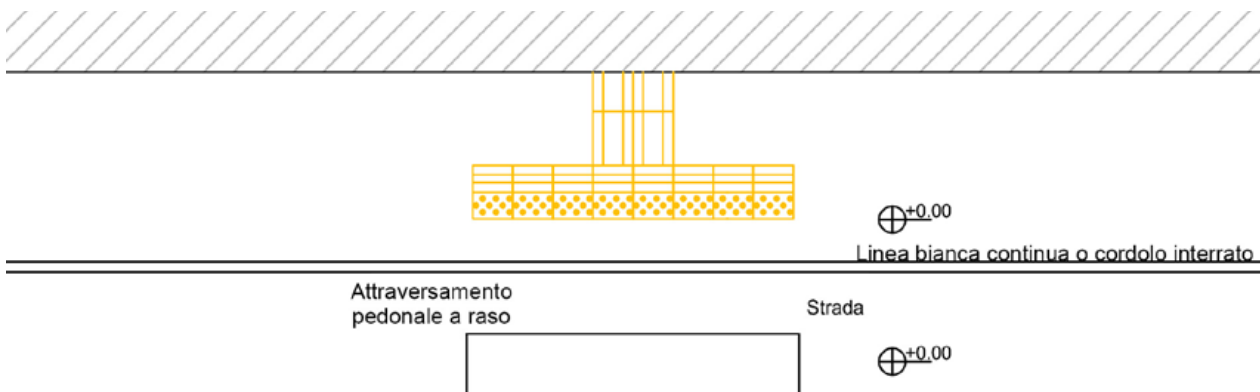
Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Roma	
Indicazione posizione: intersezione con Via Padova	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	13
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Delegazione Comunale

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) con pendenza trasversale eccessiva su un lato

14

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

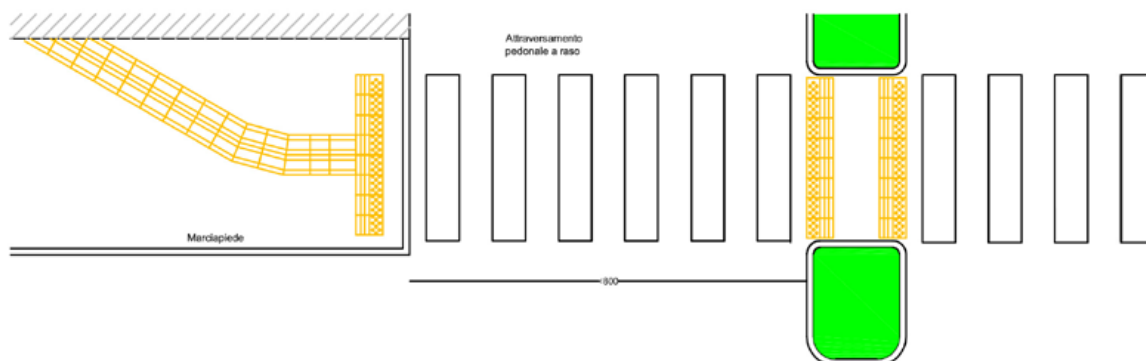
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Compreso miglioramento raccordo marciapiede lato sud al fine di assicurare uno spazio di passaggio in piano di larghezza minima pari a 90 cm per consentire a carrozzina di proseguire lungo il percorso.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Roma

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

15

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

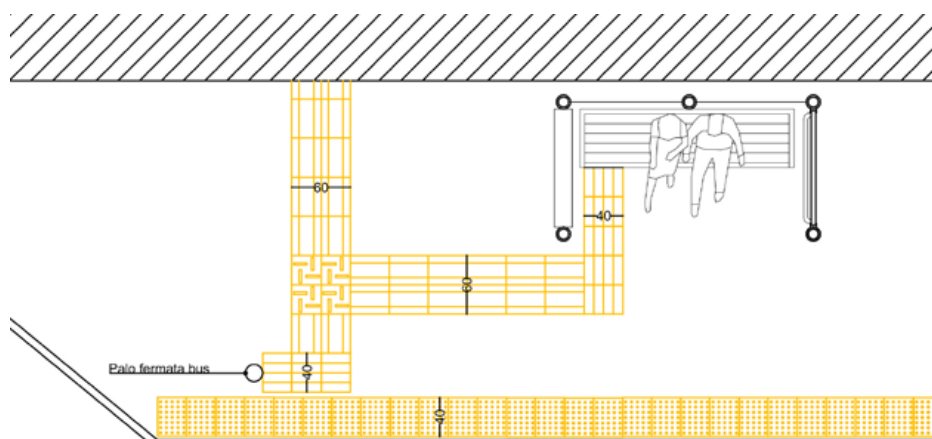
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

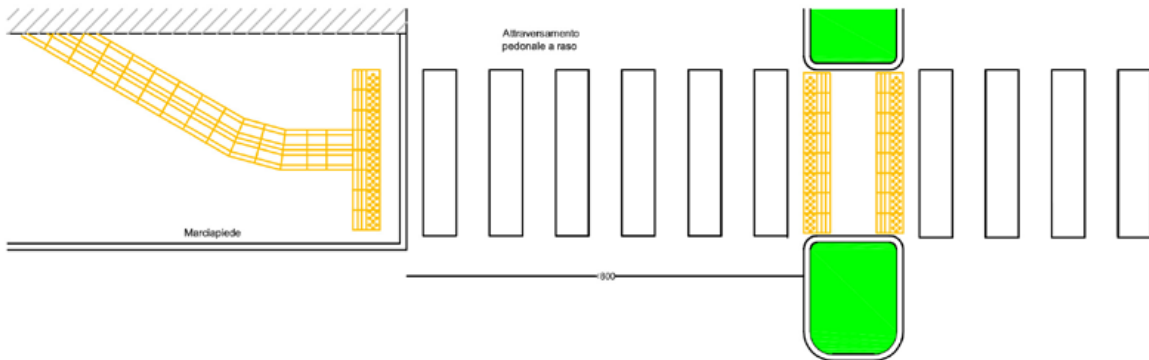
Riferimenti normativi:

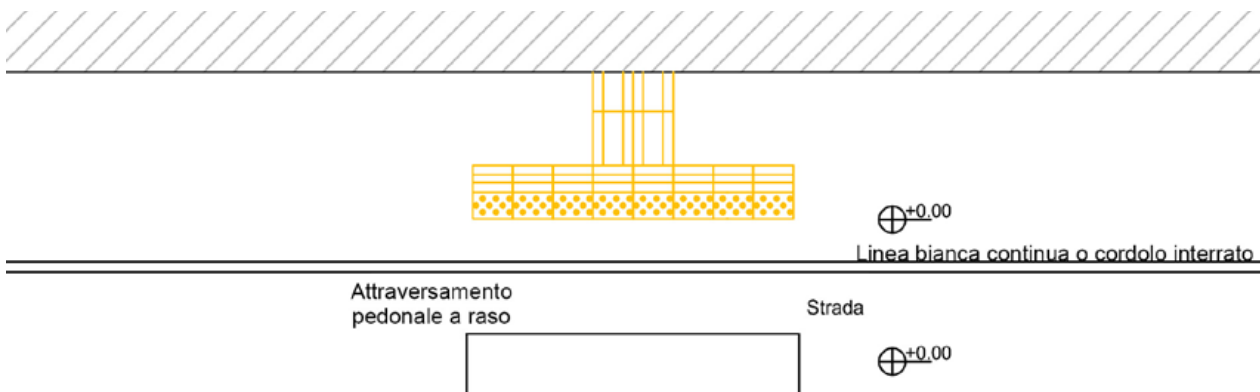
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Roma	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Piazza San Martino	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (solo isola pedonale)	16
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: Piazza San Martino	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	17
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Roma

Indicazione posizione: Piazza San Martino

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

18

Documentazione fotografica criticità

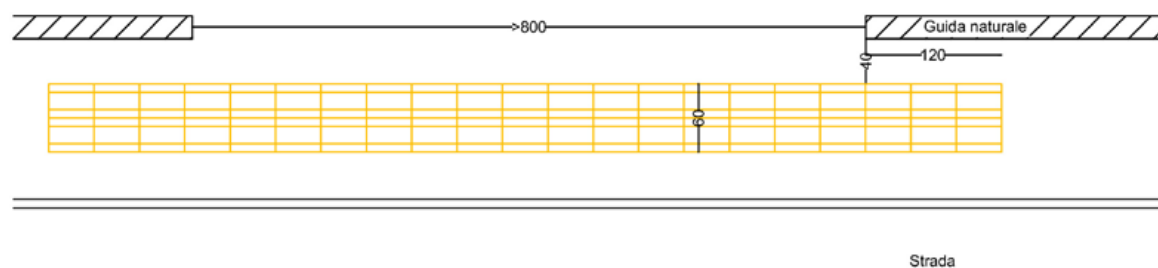


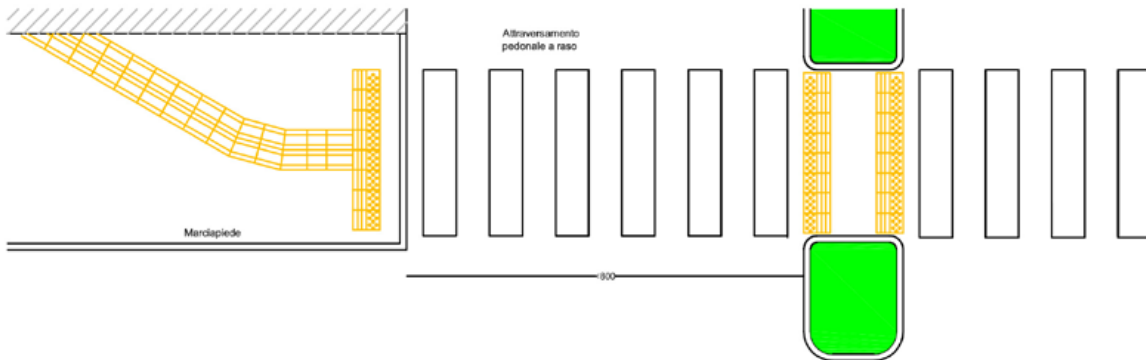
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

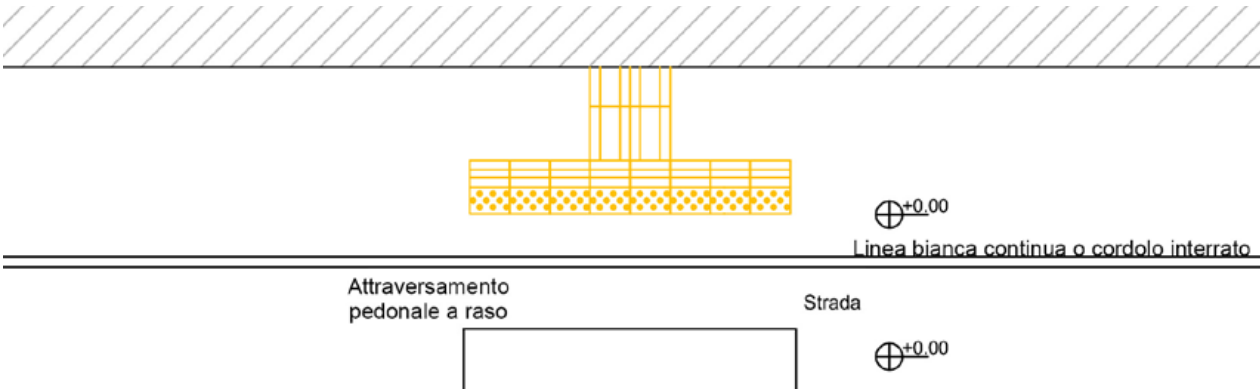
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

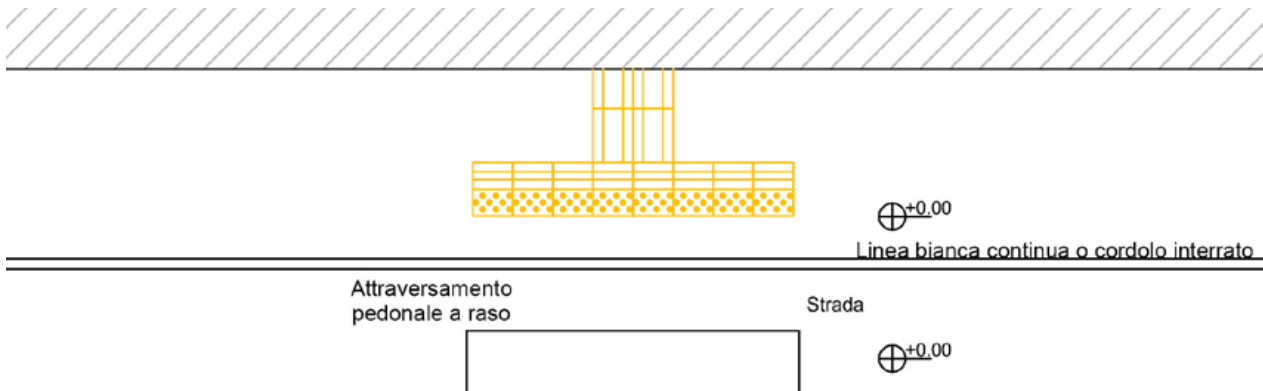
Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Roma	
Indicazione posizione: Piazza San Martino	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	19
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres. <i>Da migliorare raccordo su un lato.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: Piazza San Martino	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	20
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: intersezione Via Patriarcato	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (solo su un lato)	21
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma

Indicazione posizione: altezza attività commerciale Bar Sport lungo Via Roma

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

22

Documentazione fotografica criticità

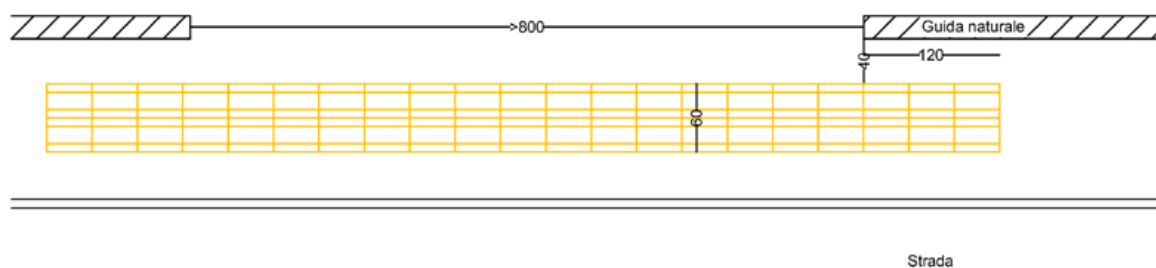


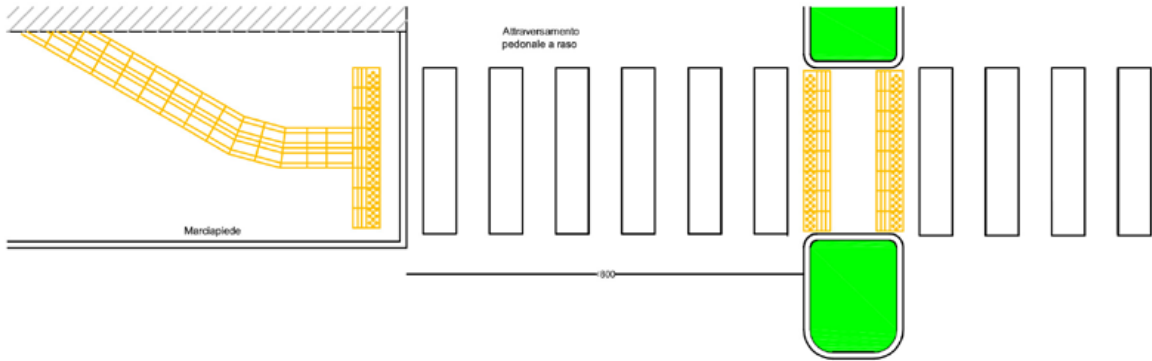
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattile plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

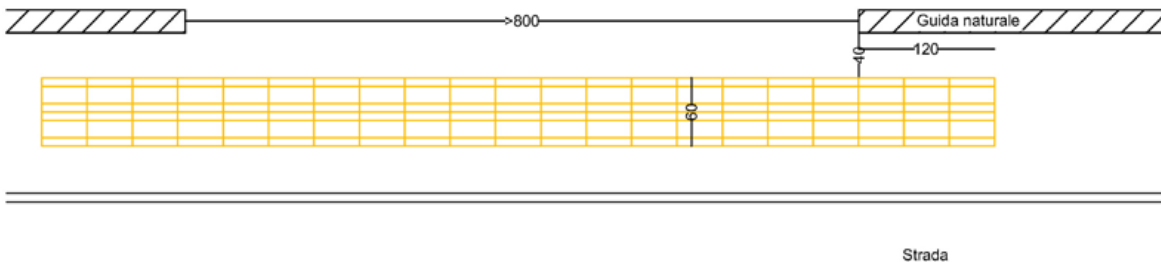
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

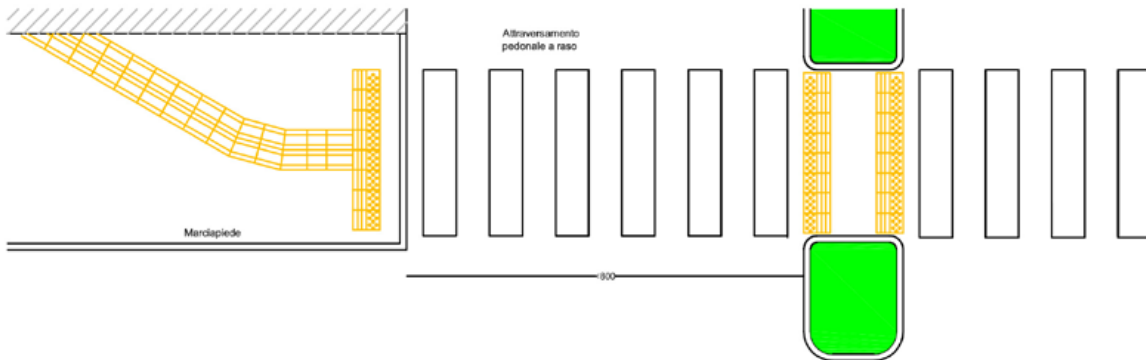
Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

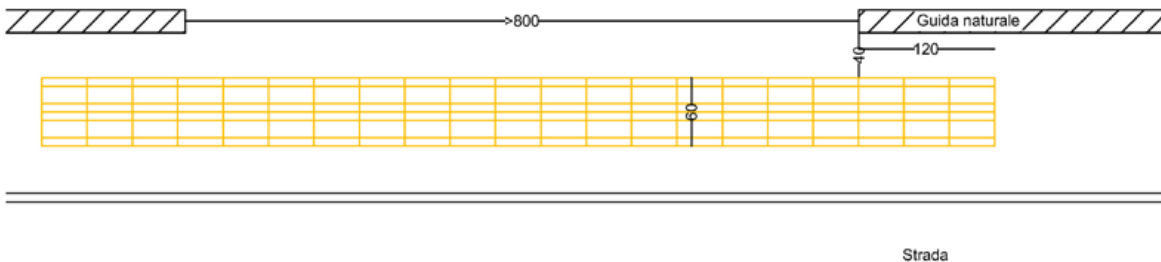
Immagine esplicativa possibile intervento

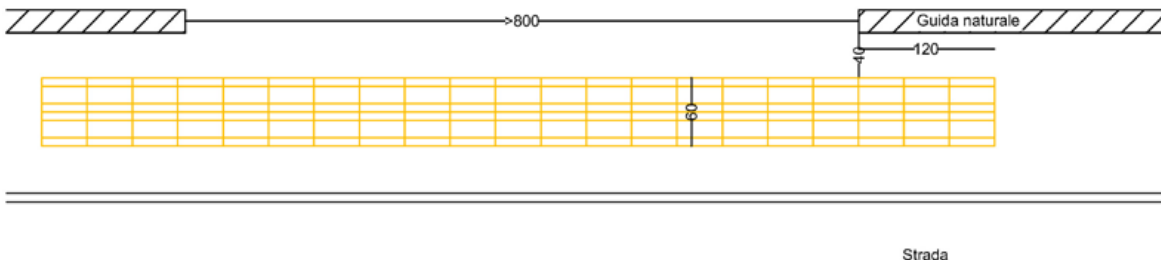


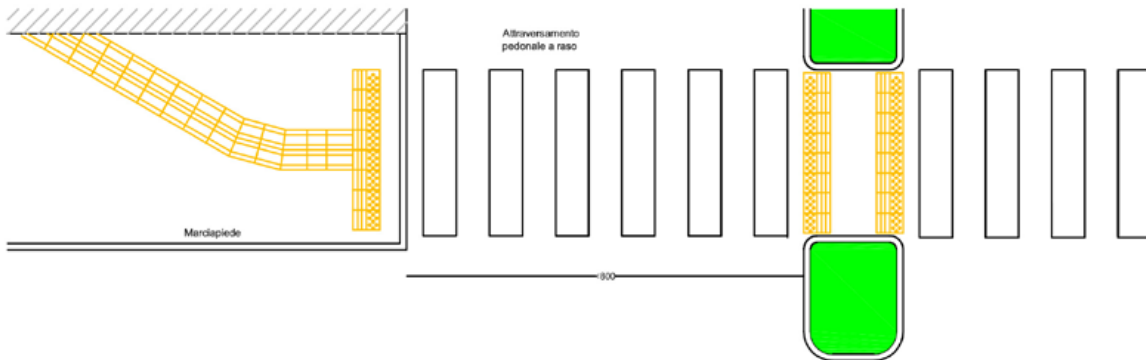
Via Roma	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 88	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	23
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres. <i>Da migliorare raccordi su entrambi i lati.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

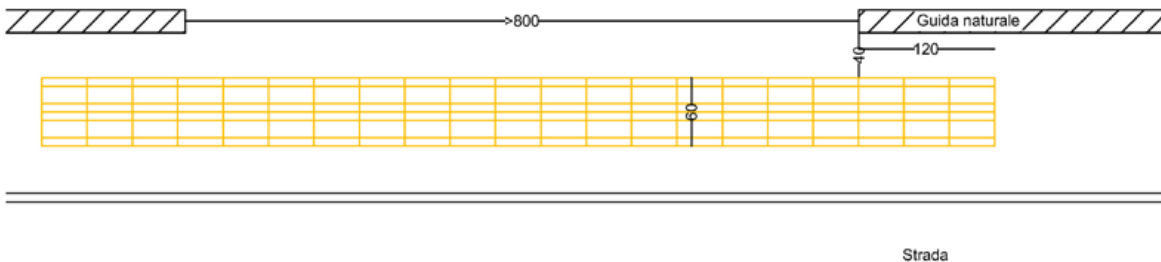
Via Roma	
Indicazione posizione: percorso pedonale altezza civico 88	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	24
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 4.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

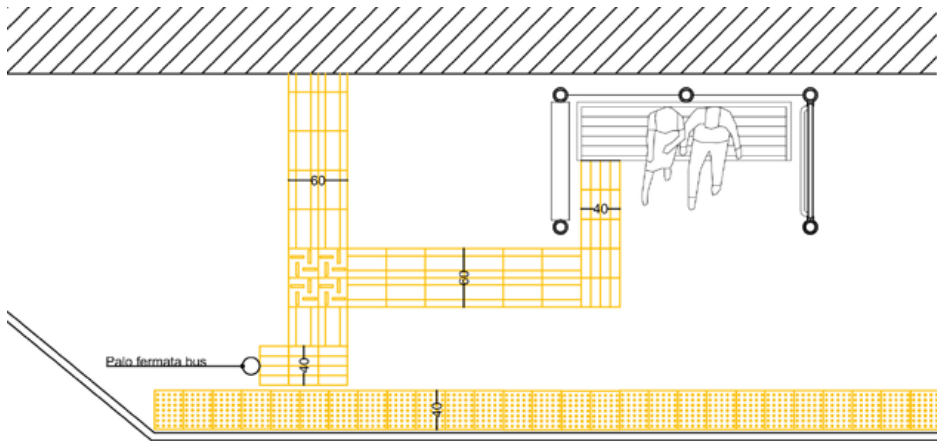
Via Roma	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 92	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	25
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: marciapiede altezza parcheggio civico 117	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	26
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 5.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: marciapiede altezza parcheggio intersezione con Via Onesti	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	27
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 5.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Onesti	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	28
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres. <i>Da migliorare raccordi su entrambi i lati.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: parcheggio lato intersezione con Via De Gasperi	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	29
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 4.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma	
Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	30
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 17.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

31

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

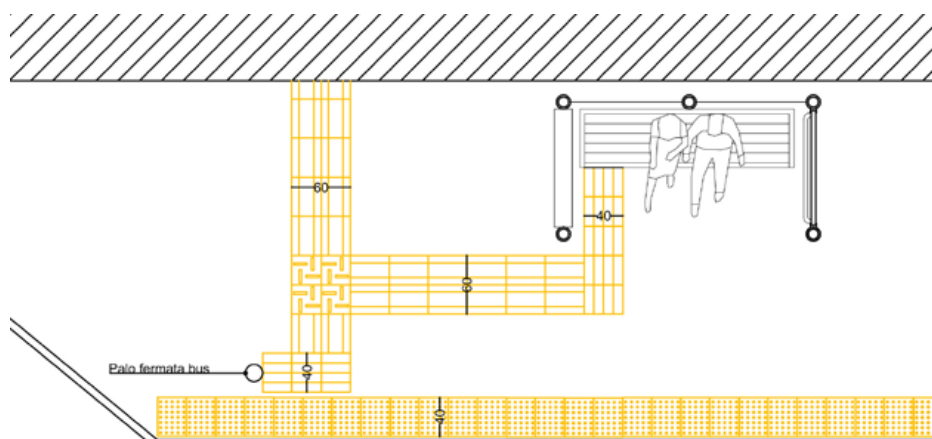
Possibile ipotizzare installazione di pensilina a sbalzo con sedute reclinabili per non ridurre la larghezza di transito del marciapiede al di sotto di 90 cm.

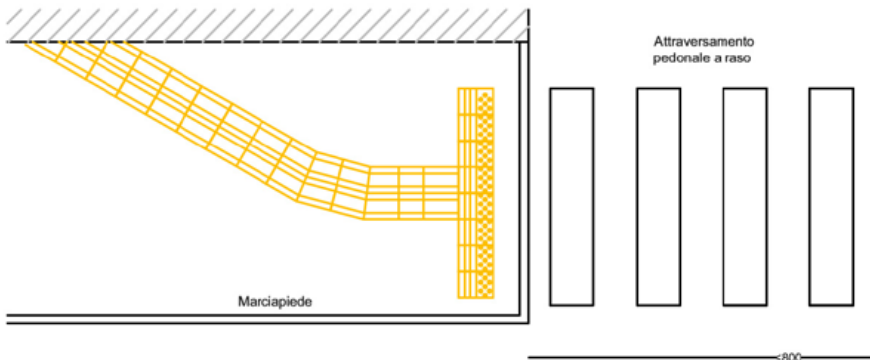
Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Roma	
Indicazione posizione: intersezione con Via Guido Rossa	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	32
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Roma

Indicazione posizione: da altezza intersezione con Via Guido Rossa ad intersezione con Via Marinoni lato nord

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale

33

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Da valutare l'opportunità di trasformare in ciclopedonale la pista ciclabile esistente sul lato nord (già fruita come ciclopedonale nei fatti), presente il marciapiede pedonale solo a tratti.

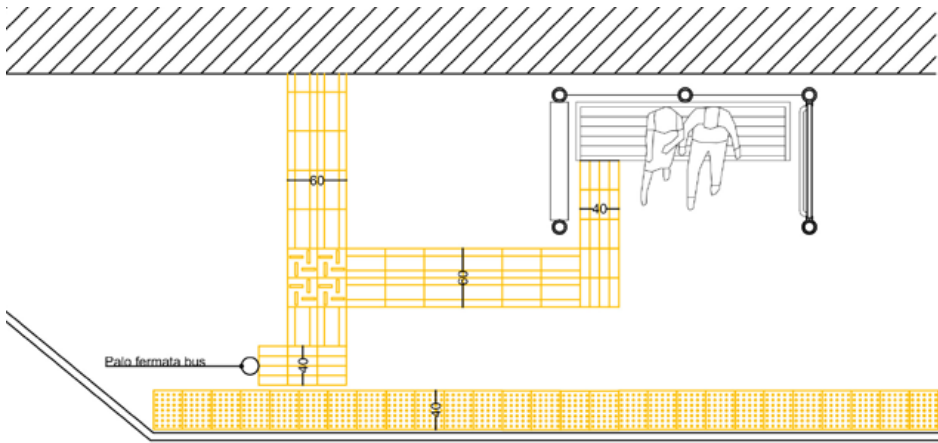
Riferimenti normativi:

DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: - €

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Roma	
Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	34
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti. <i>Da risolversi promiscuità con pista ciclabile.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 17.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Padova

Indicazione posizione: parcheggio altezza Piazza Mercato

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

35

Documentazione fotografica criticità

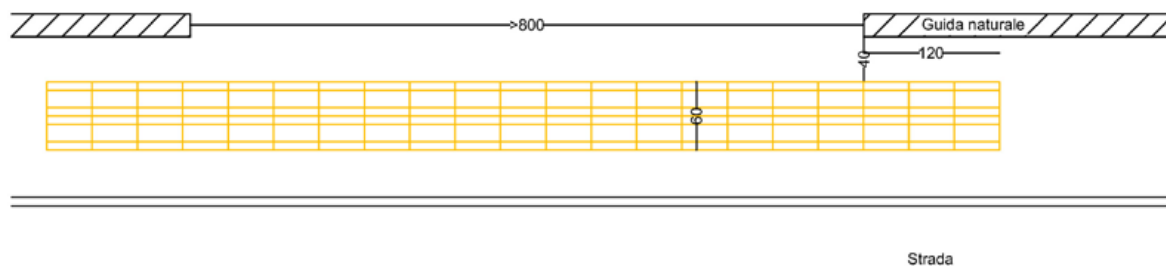


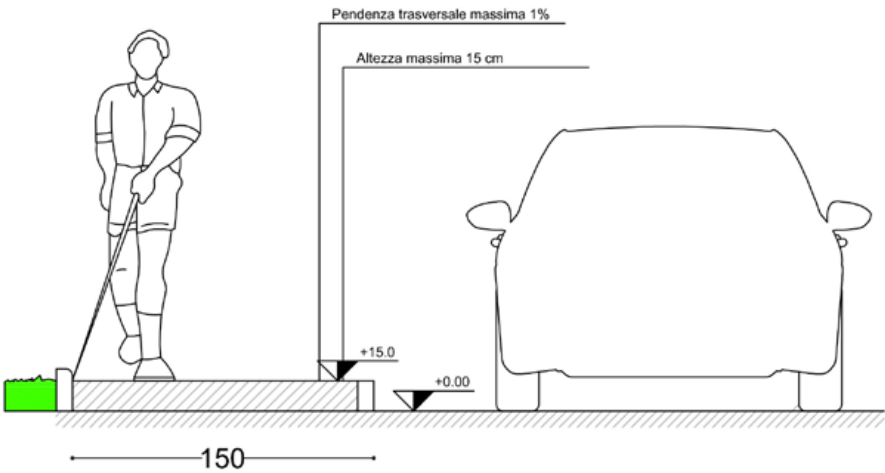
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

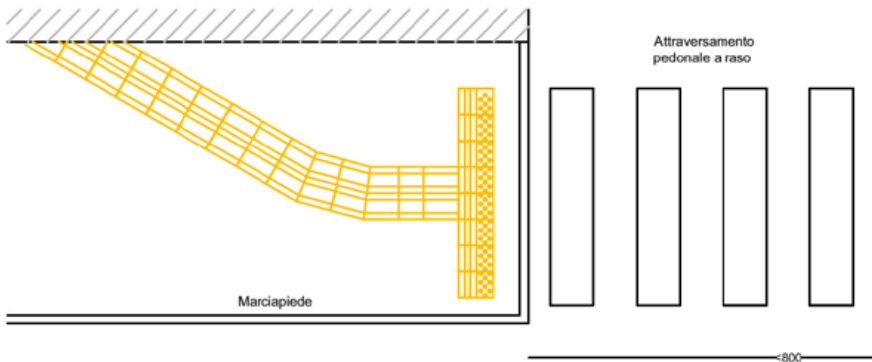
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

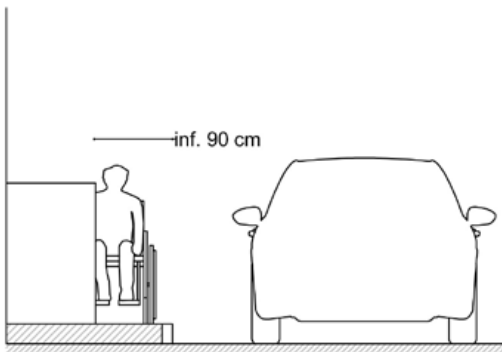
Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.600,0 €**

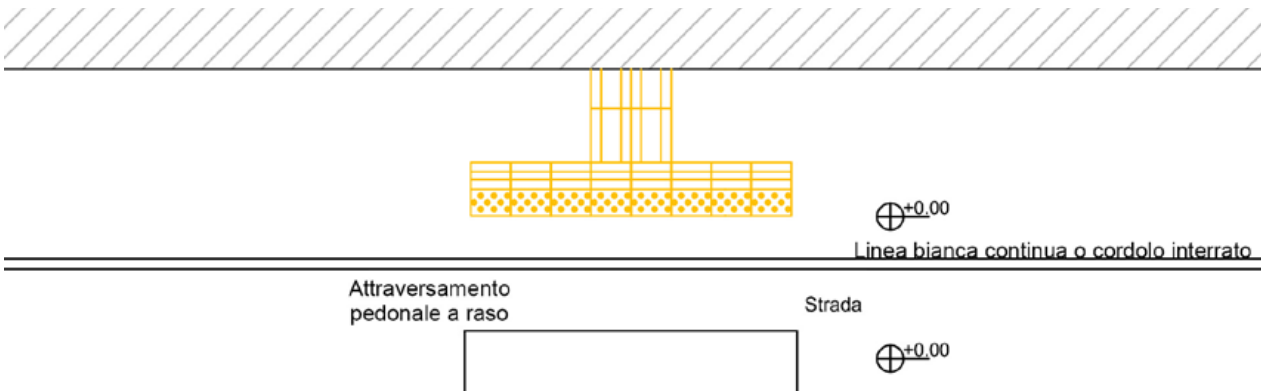
Immagine esplicativa possibile intervento

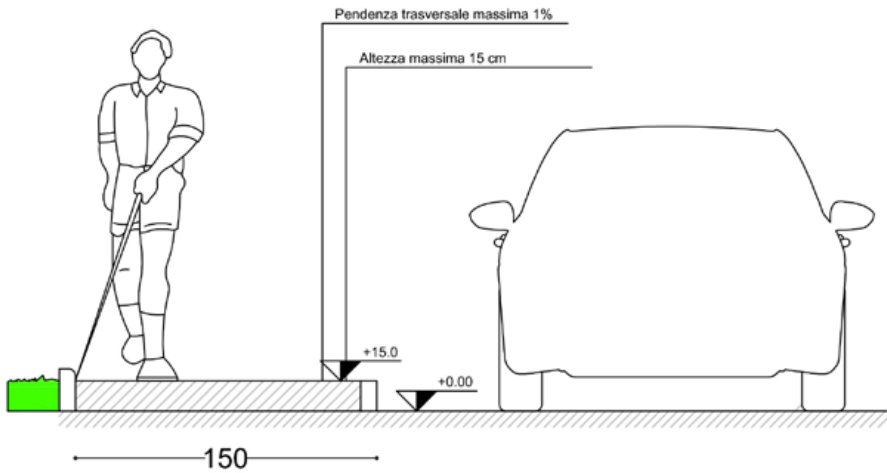


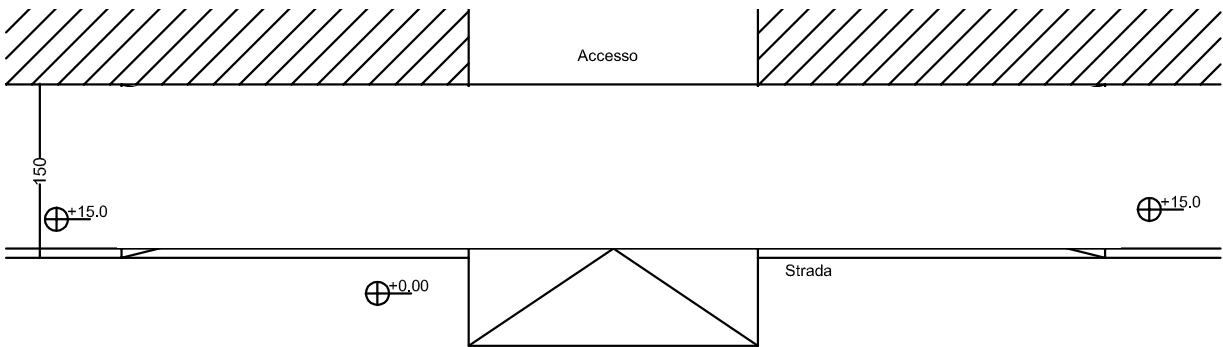
Via Padova	
Indicazione posizione: parcheggio altezza Piazza Mercato	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	36
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Perlasca	
Indicazione posizione: intersezione con Via Papa Luciani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale con presenza di gradini ambo i lati	37
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali e realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.300,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

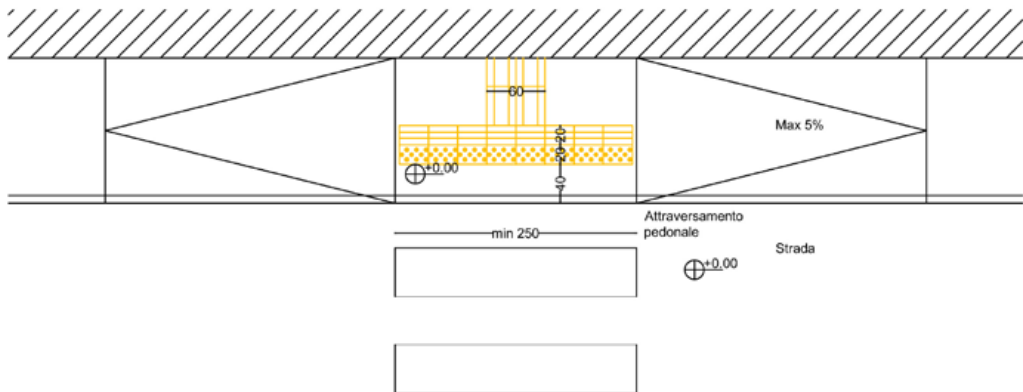
Via Perlasca	
Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Papa Luciani	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	38
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale. <i>Eliminazione alberatura, con ripristino della pavimentazione.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 550,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

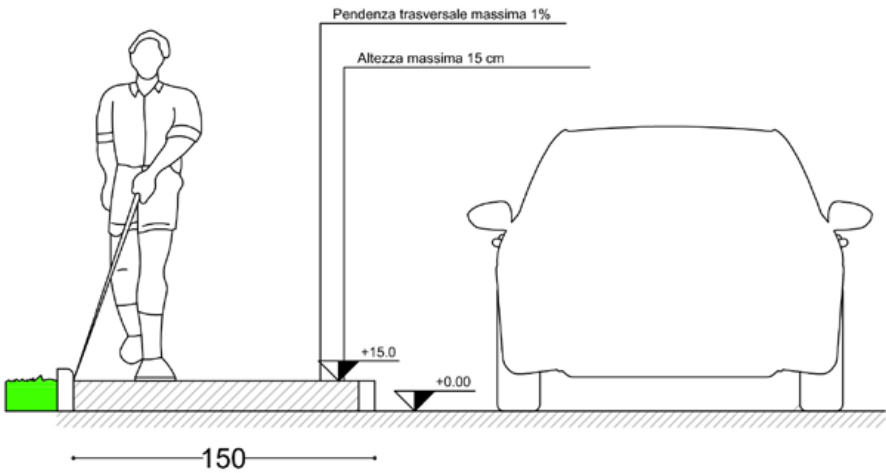
Via Perlasca	
Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Papa Luciani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	39
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

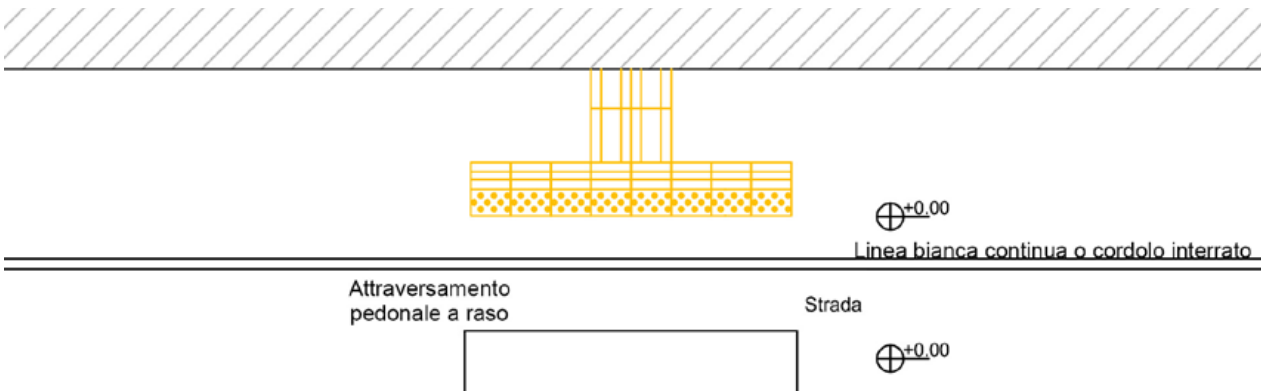
Via Perlasca	
Indicazione posizione: marciapiede per Piazza Mercato	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	40
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

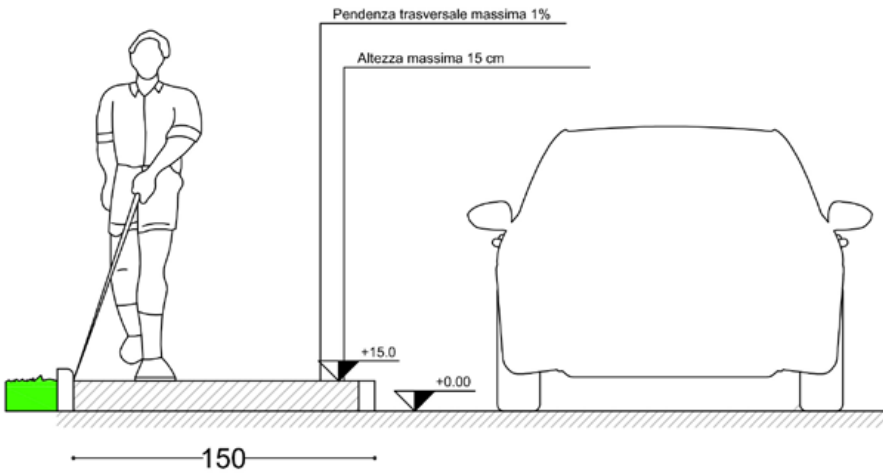
Via Perlasca	
Indicazione posizione: accesso magazzino comunale	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	41
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di creare una fascia di percorso di larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm con pendenza trasversale entro l'1%.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

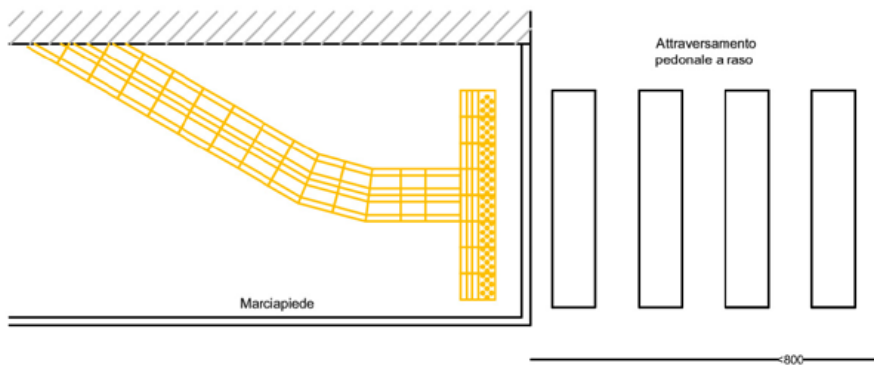
Piazza Mercato	
Indicazione posizione: Piazza Mercato	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza percorso pedonale a raso	42
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati. <i>Inserimento di cordolatura almeno su un lato per offrire guida a persona non vedente.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 13.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

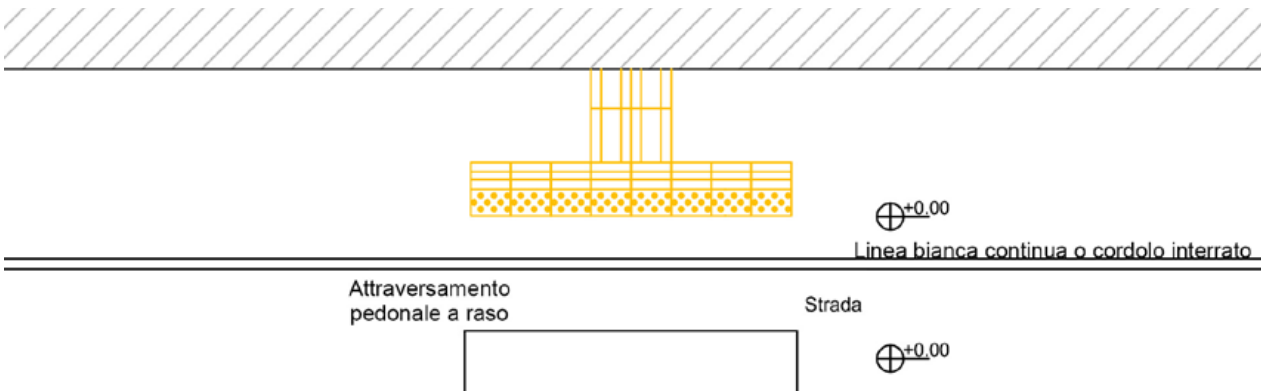
Piazza Mercato	
Indicazione posizione: Piazza Mercato	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	43
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno. <i>Al fine di collegare i percorsi pedonali.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 8.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Piazza Mercato	
Indicazione posizione: lato marciapiede nord	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	44
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 7.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Padova	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Venezia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	45
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Padova	
Indicazione posizione: marciapiede lato est tra intersezione Via Roma e Via Venezia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	46
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Venezia	
Indicazione posizione: Piazza San Martino	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	47
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno. <i>Da migliorare raccordo su ambo i lati.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Venezia	
Indicazione posizione: Piazza San Martino	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	48
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Venezia

Indicazione posizione:

Numero
intervento

Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato

49

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

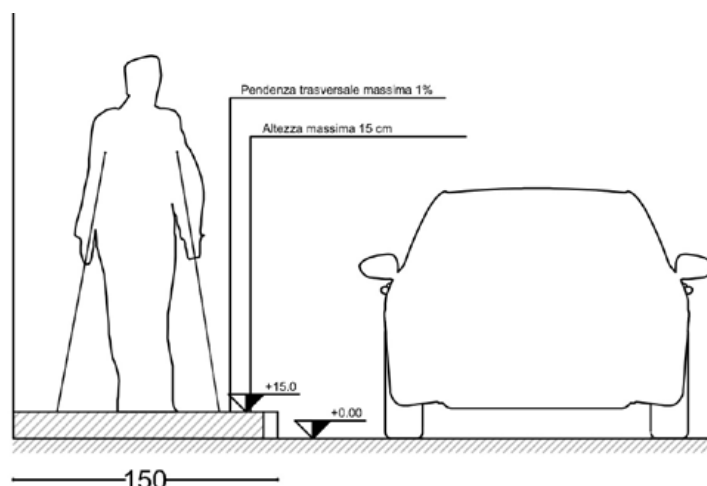
Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *Eventualmente ricorrendo ad istituto dell'esproprio, sezione minima puntualmente non al di sotto di 90 cm.*

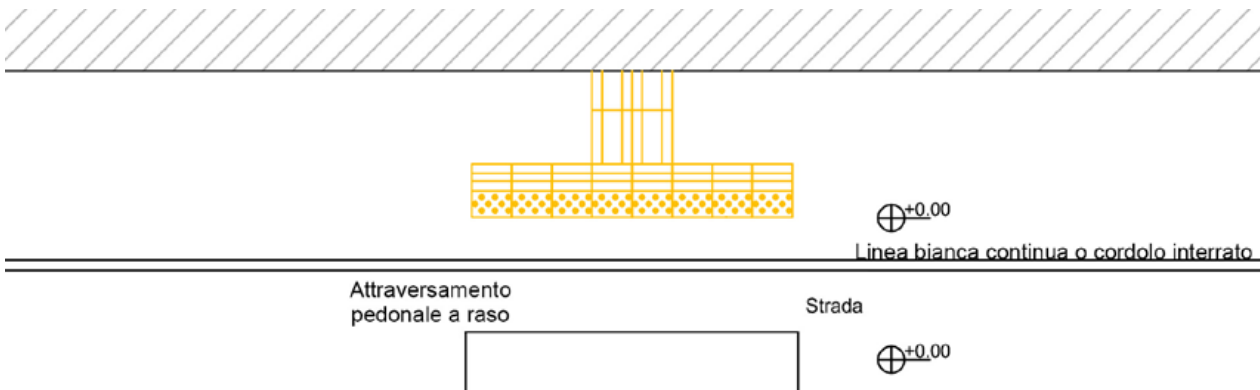
Riferimenti normativi:

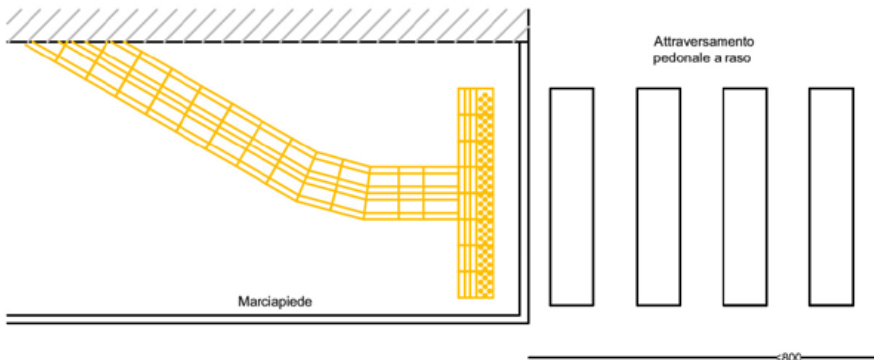
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

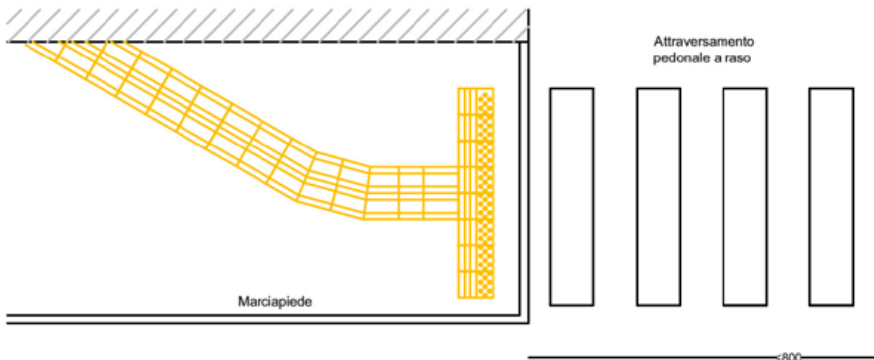
Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Montello	
Indicazione posizione: Piazza San Martino	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (solo su un lato)	50
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Montello	
Indicazione posizione: intersezione Via Don Zambelli	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	51
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Montello	
Indicazione posizione: intersezione Via Moro	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	52
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Montello

Indicazione posizione: altezza intersezione con Piazza Mercato

Numero
intervento

Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)

53

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

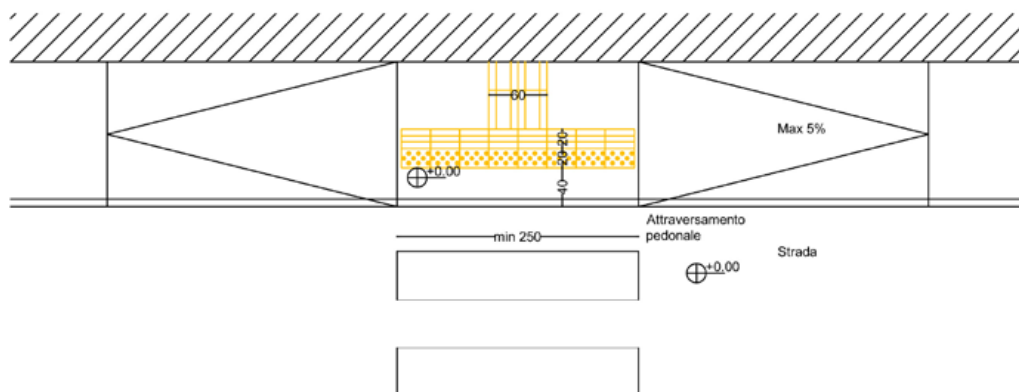
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

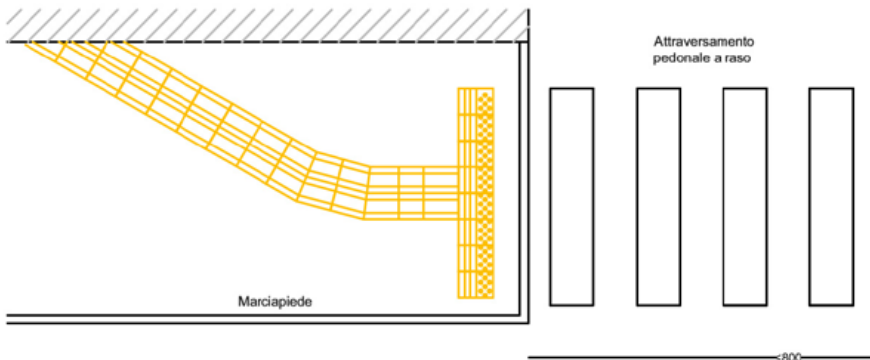
Riferimenti normativi:

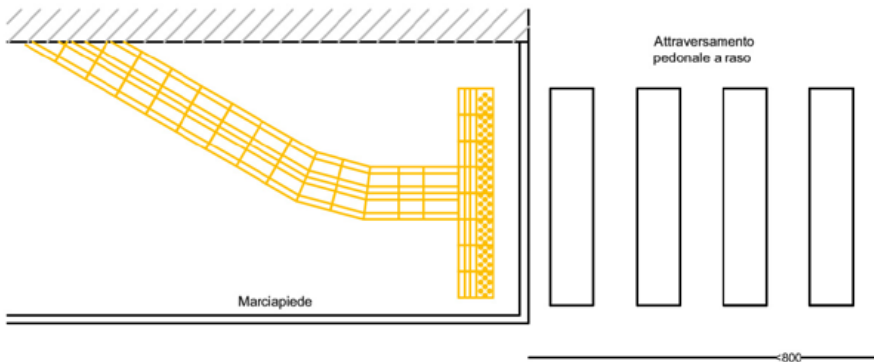
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

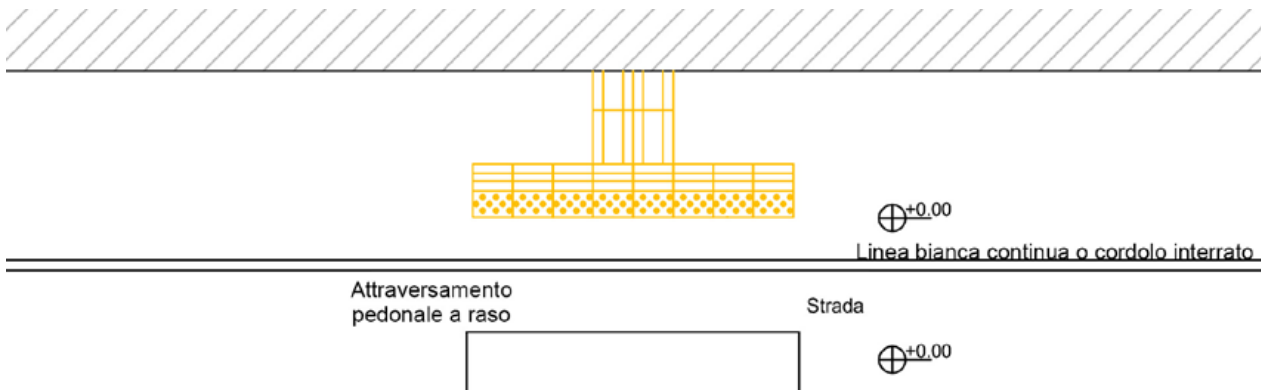
Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.600,0 €**

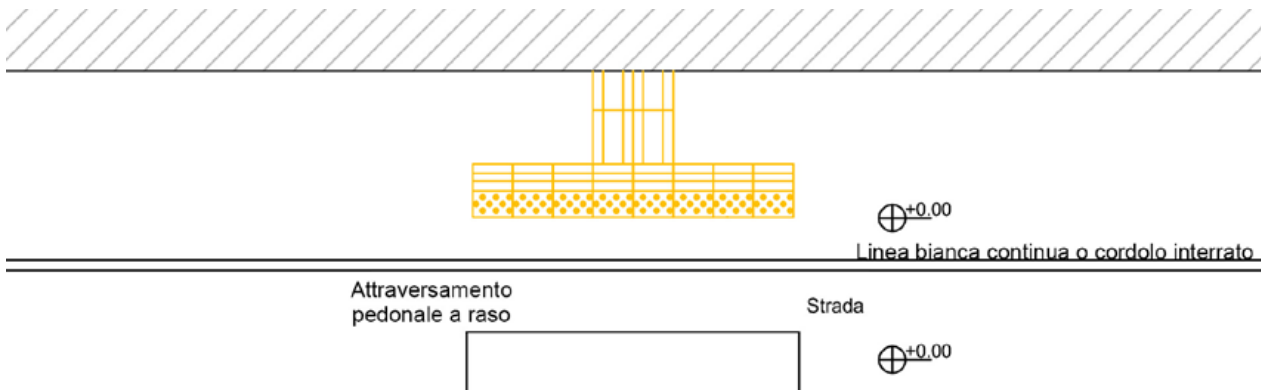
Immagine esplicativa possibile intervento

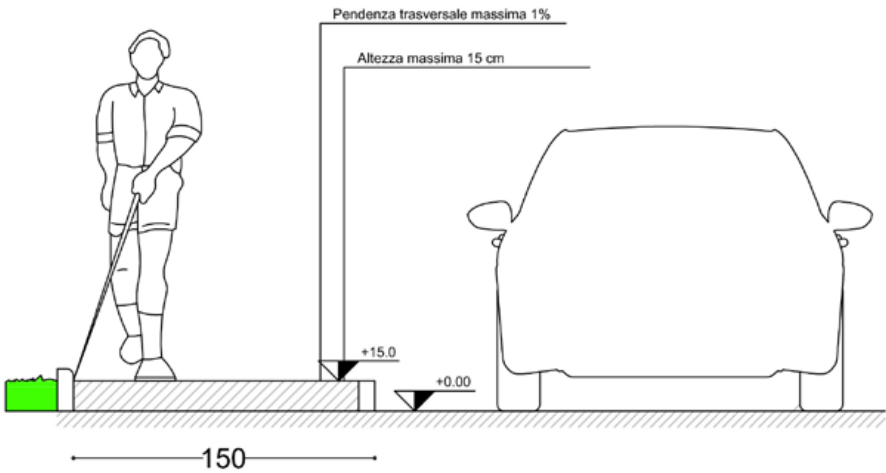


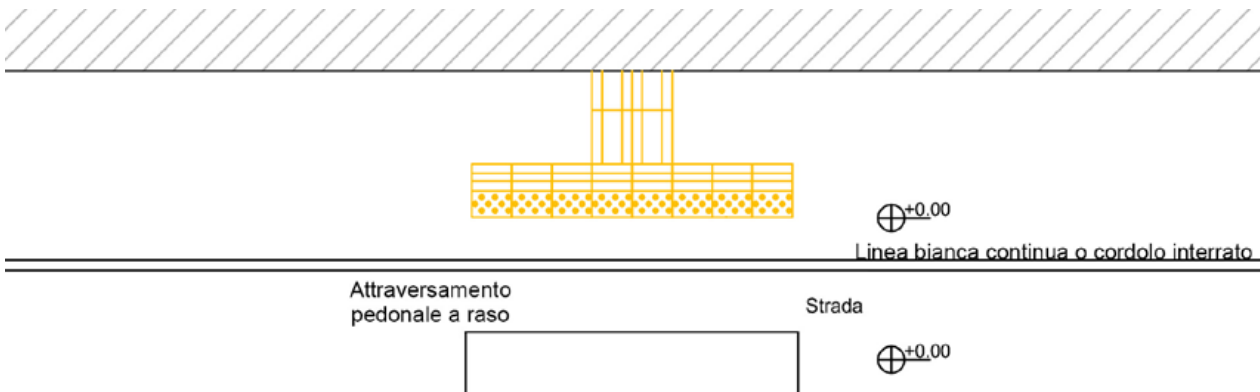
Via Montello	
Indicazione posizione: parcheggio cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	54
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattile plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

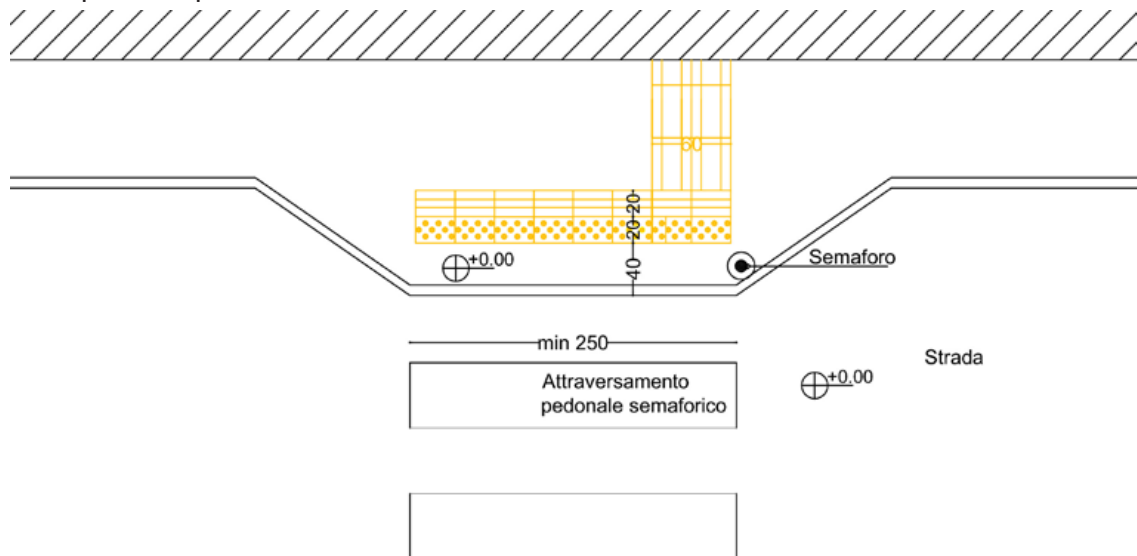
Via Montello	
Indicazione posizione: parcheggio cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	55
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Montello	
Indicazione posizione: Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (solo su un lato)	56
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

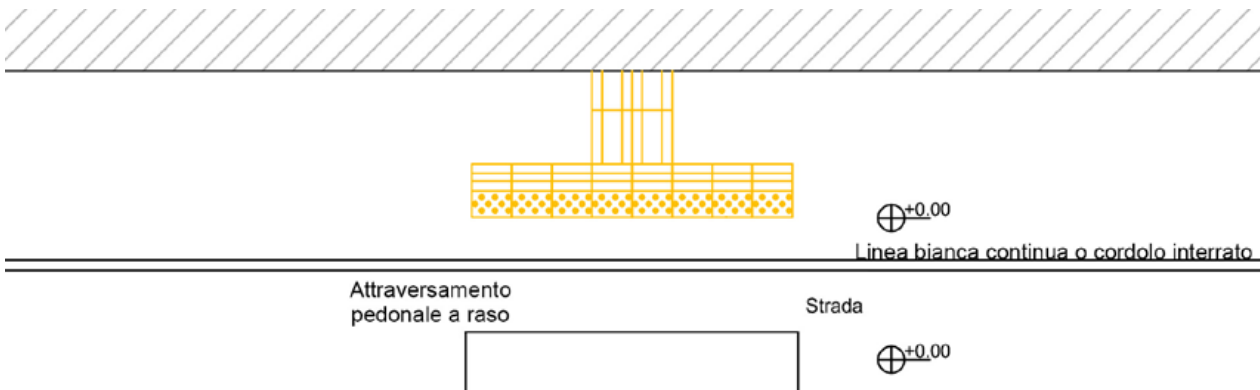
Via Montello	
Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Cavinelli	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	57
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Montello	
Indicazione posizione: marciapiede lato ovest tra intersezione Via Cavinelli e Piazza Mercato	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	58
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 10.700,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

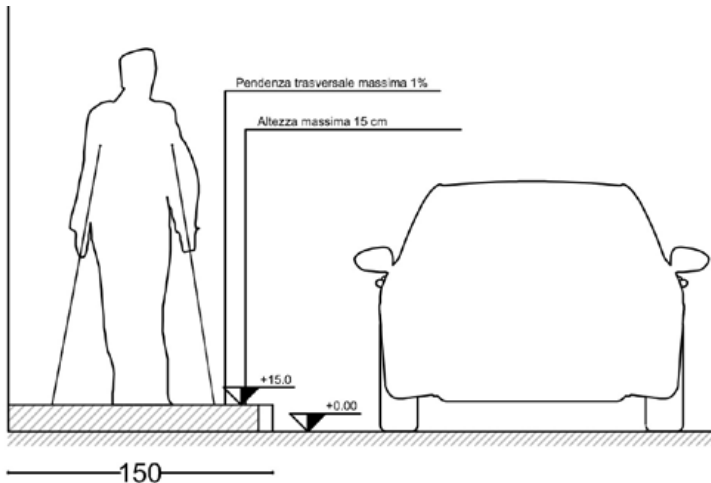
Via Patriarcato	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza scuola primaria	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	59
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

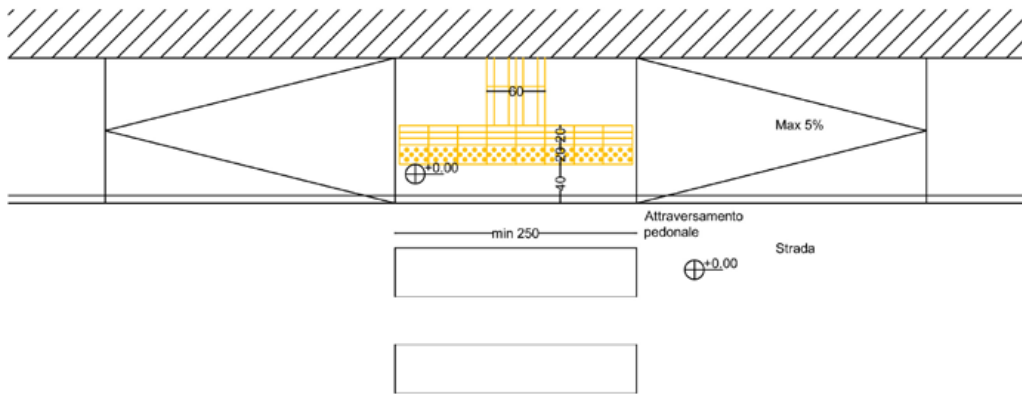
Via Patriarcato	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza PL	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	60
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

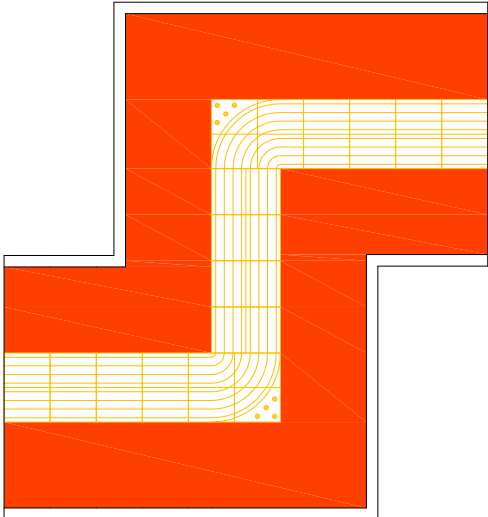
Via Patriarcato	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza PL	Numero intervento
Tipologia criticità: Impianto semaforico sprovvisto di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.	61
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Fornitura ed installazione di dispositivo acustico per non vedenti per impianto semaforico esistente.	
Riferimenti normativi: D.P.R. n. 495/1992 art. 162 - DPR 503/96 art. 6	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

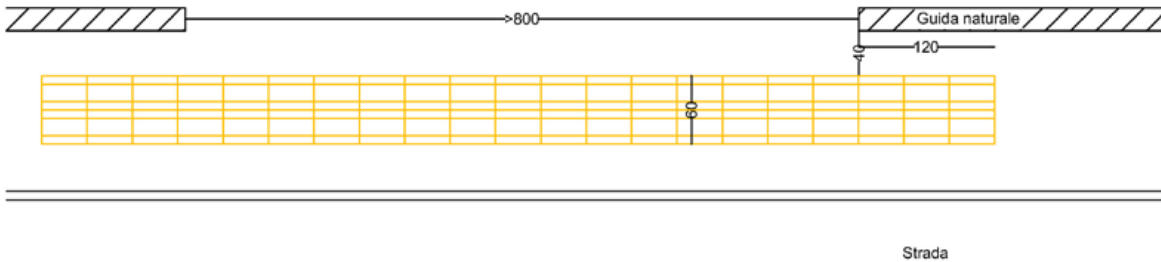
Via Patriarcato	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale su Via Suriano	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	62
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

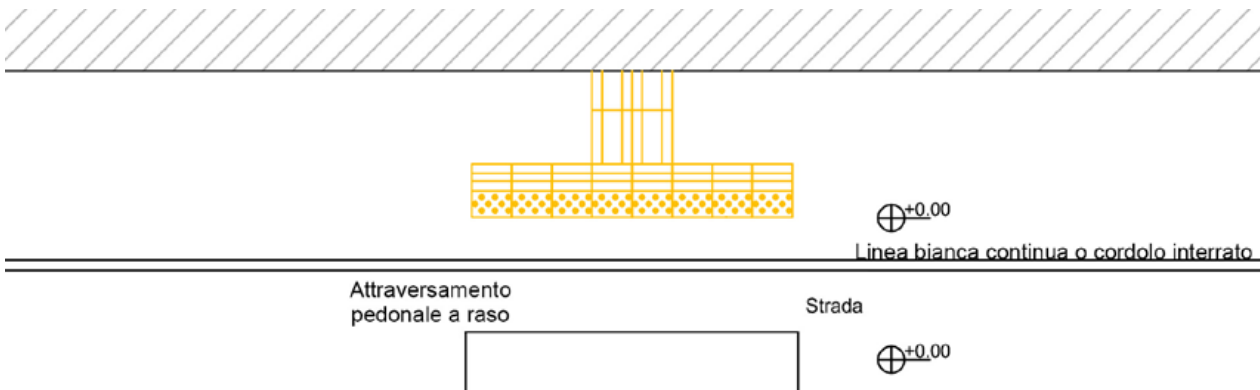
Via Patriarcato	
Indicazione posizione: da intersezione con Via Suriano ad intersezione con Via Cavin Maggiore	Numero intervento
Tipologia criticità: Elemento su percorso pedonale non individuabile da parte di utente ipovedente	63
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Applicazione di fascia catarifrangente o comunque in colorazione a contrasto con l'intorno su elemento esistente.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 2A	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 100,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

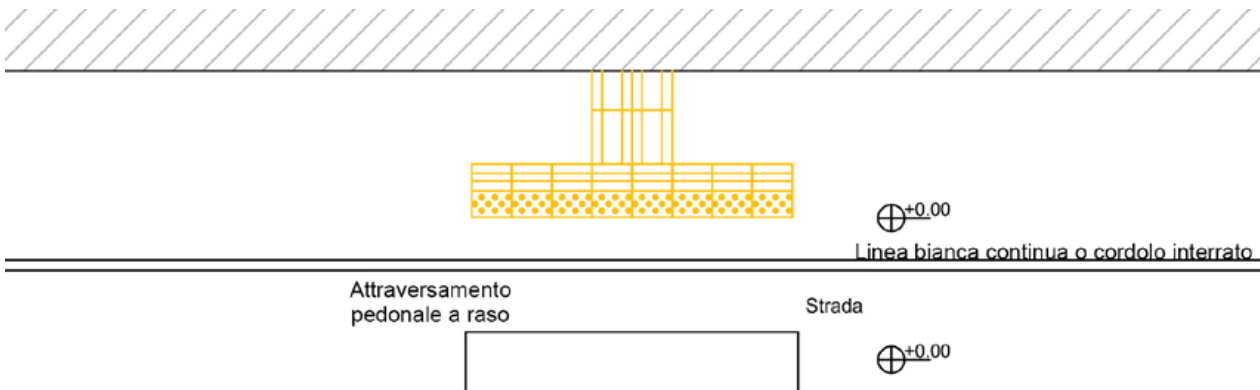
Via Patriarcato	
Indicazione posizione: marciapiede lungo il civico 13	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato	64
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 11.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Patriarcato	
Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Cavin Maggiore	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	65
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno. <i>Necessario realizzare almeno un attraversamento pedonale per garantire la continuità dei percorsi pedonali.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 4.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Patriarcato	
Indicazione posizione: altezza PL	Numero intervento
Tipologia criticità: Cambio di direzione percorso pedonale non segnalata a persona non vedente	66
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Patriarcato	
Indicazione posizione: da altezza civico 10 ad intersezione con Via Roma	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	67
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 5.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Vescovo	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Parco	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	68
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Vescovo	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Scuola	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	69
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Vescovo

Indicazione posizione: altezza civico 60

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso

70

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.

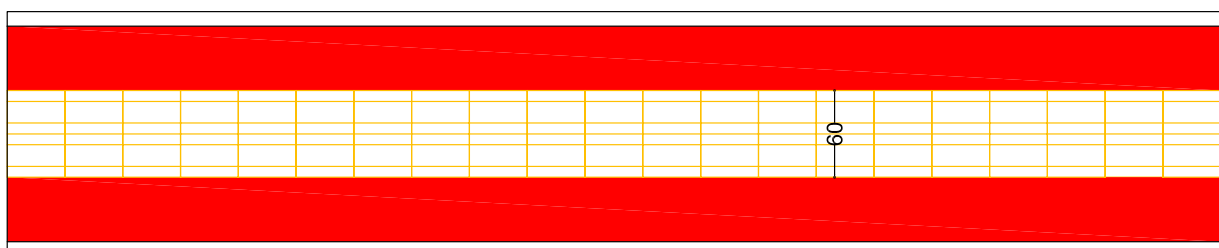
Riferimenti normativi:

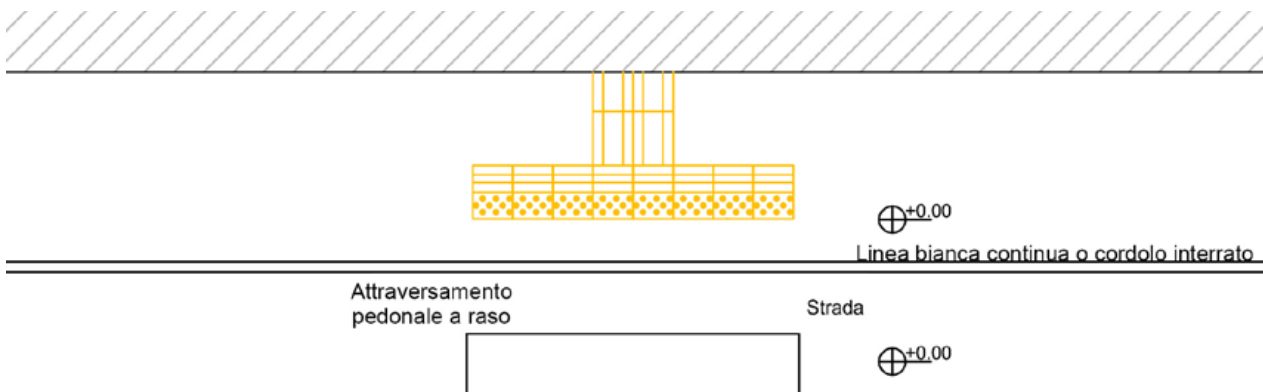
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

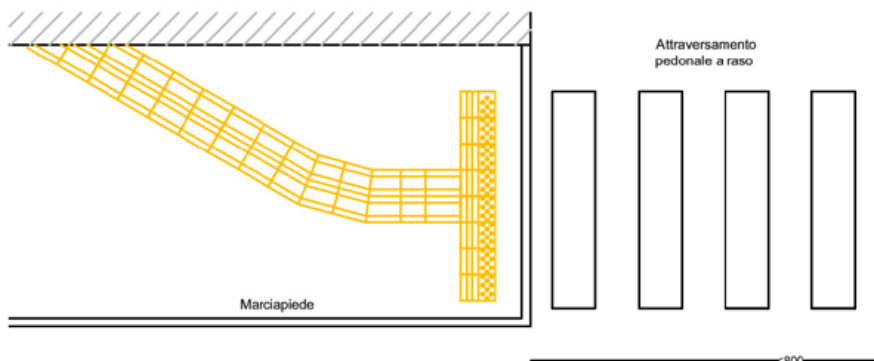
Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.400,0 €**

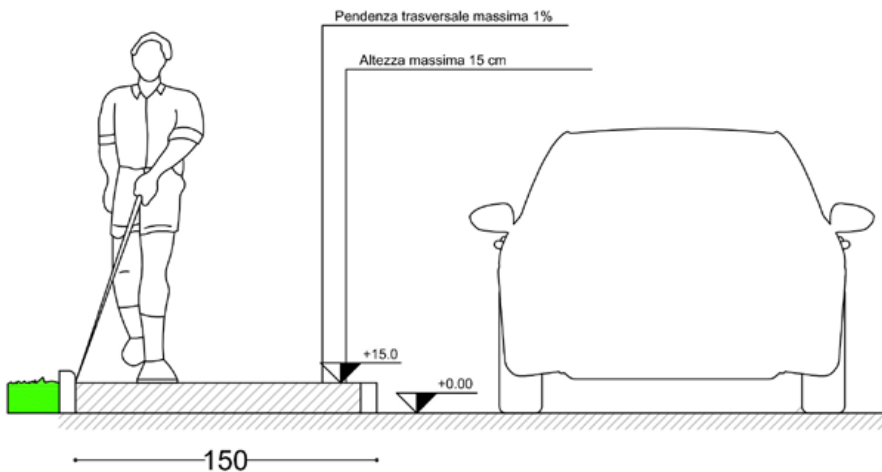
Immagine esplicativa possibile intervento

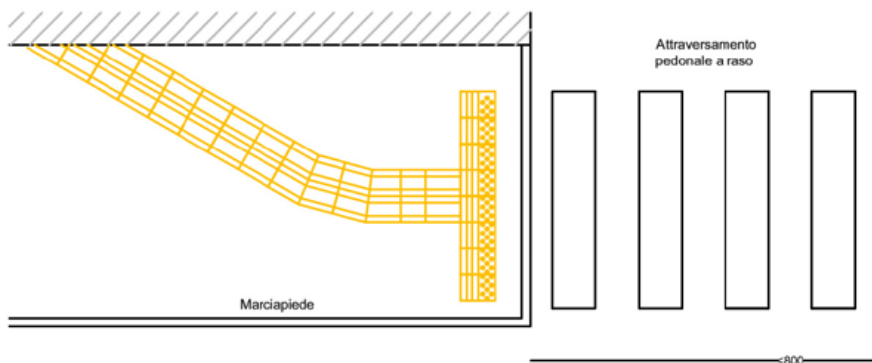
Percorso pedonale a raso privo di guide
naturali per non vedente

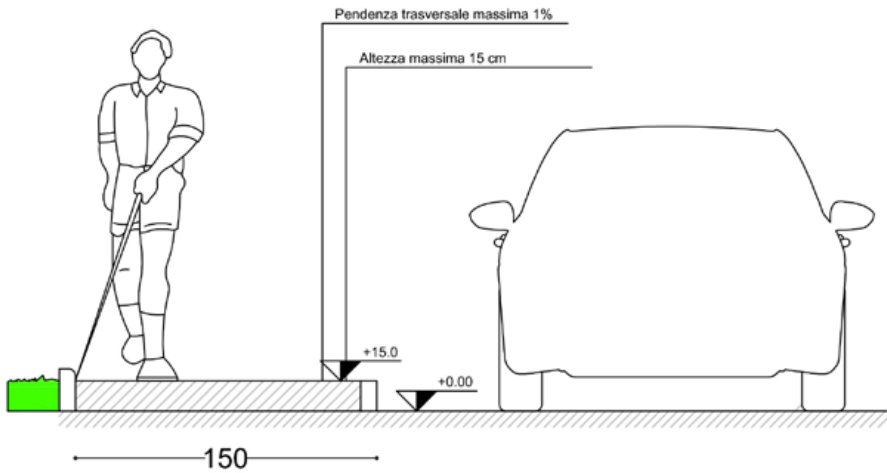


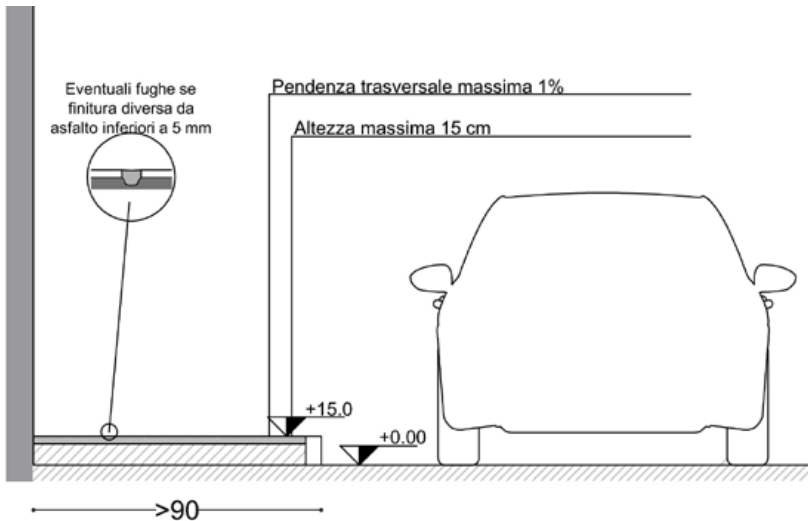
Via Onesti	
Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Roma	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	71
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Onesti	
Indicazione posizione: accesso - uscita parcheggio intersezione con Via Roma	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	72
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Onesti	
Indicazione posizione: parcheggio altezza intersezione con Via Roma	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	73
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Onesti	
Indicazione posizione: accesso - uscita parcheggio intersezione con Via Roma	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	74
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Onesti	
Indicazione posizione:	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	75
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Onesti	
Indicazione posizione: lato campi da calcio	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	76
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Onesti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale centro anziani

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale

77

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

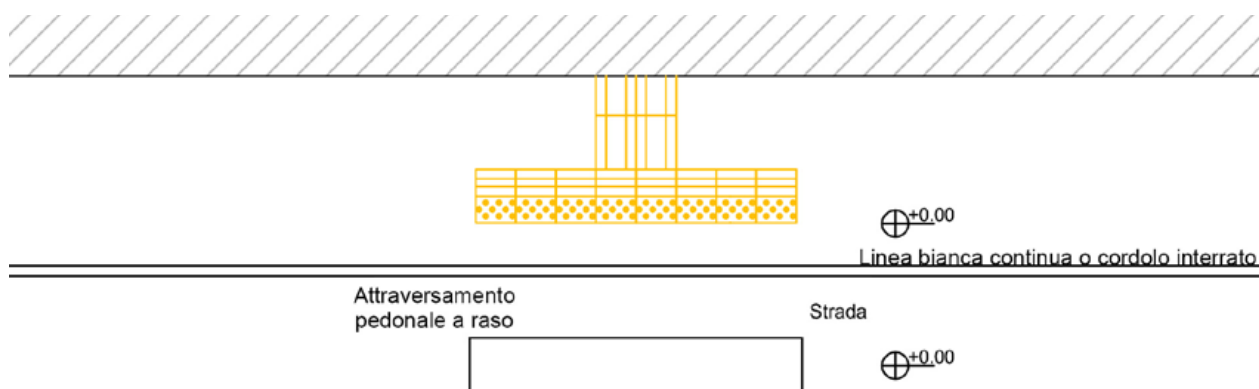
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Onesti

Indicazione posizione: accesso campi sportivi pubblici

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza percorso pedonale

78

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

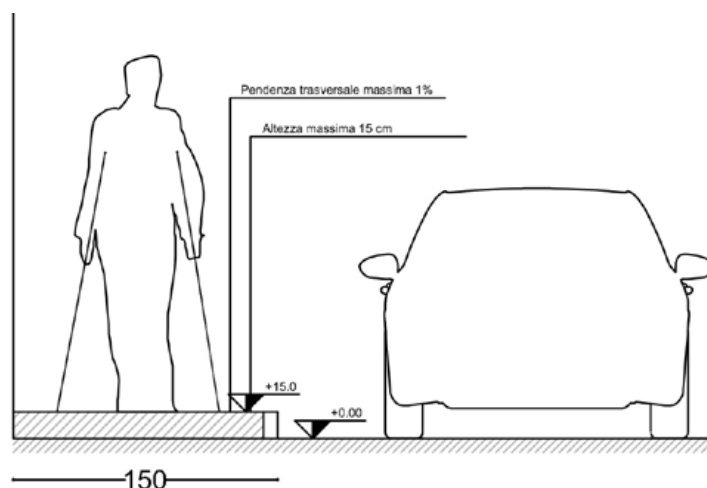
Realizzazione del marciapiede o percorso pedonale esistente comprese sottofondazioni. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%.

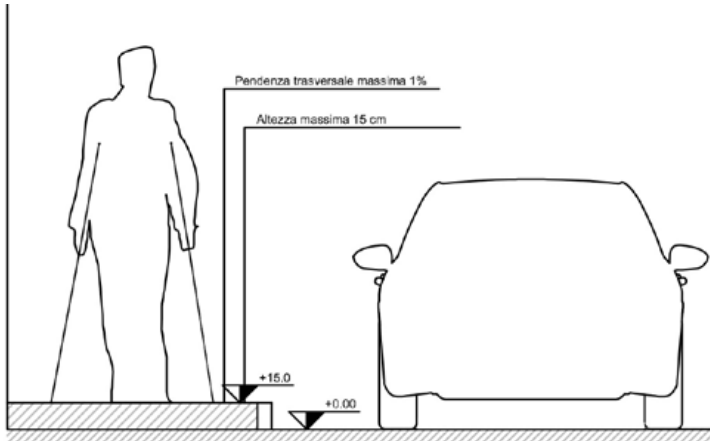
Riferimenti normativi:

DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Onesti	
Indicazione posizione: palestra	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato	79
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. <i>Necessario riorganizzare la sezione stradale affinché la sezione del marciapiede presenti sezione minima puntualmente non inferiore a 90 cm.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 8.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Percorsi Loc. Cazzago

Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: attraversamento pedonale per centro commerciale

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

80

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

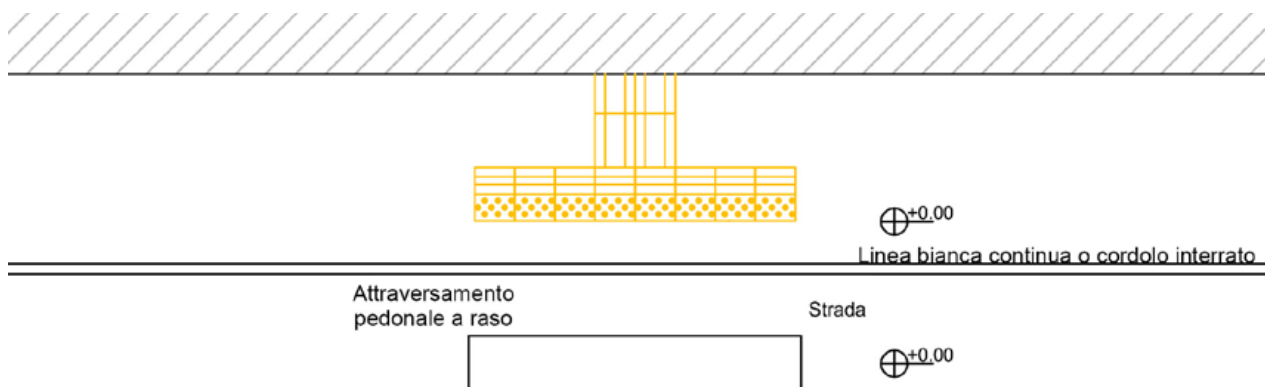
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Via Delle Cave	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	81

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

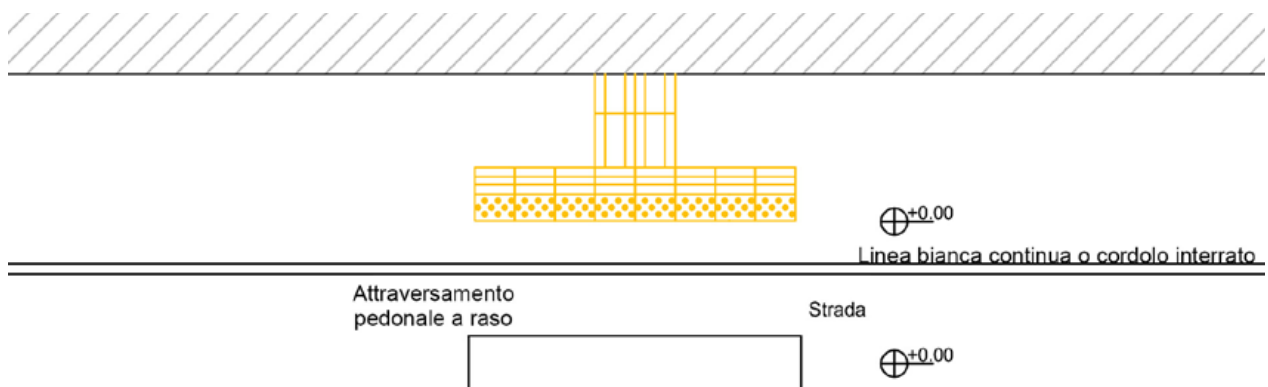
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

82

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

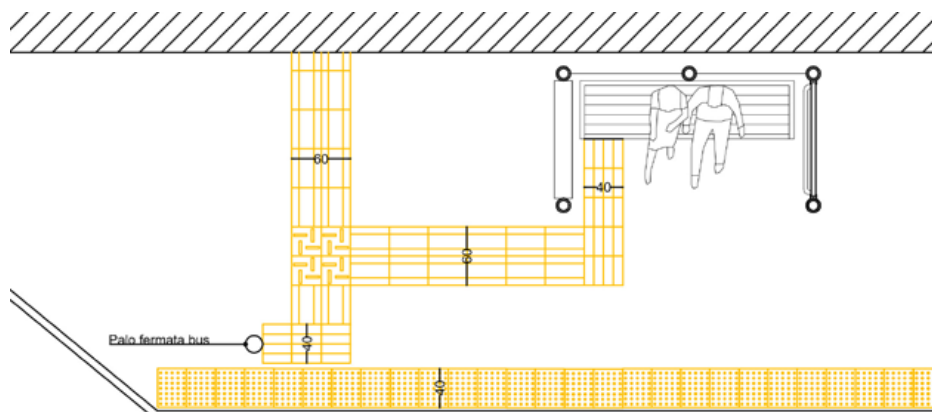
Possibile ipotizzare installazione di pensilina a sbalzo con sedute reclinabili per non ridurre la larghezza di transito del marciapiede al di sotto di 90 cm. Necessario risolvere interferenza con pista ciclabile, gradini e cordolo lato carreggiata stradale.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: altezza fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Ostacolo ad altezza inferiore a 210 cm

83

Documentazione fotografica criticità



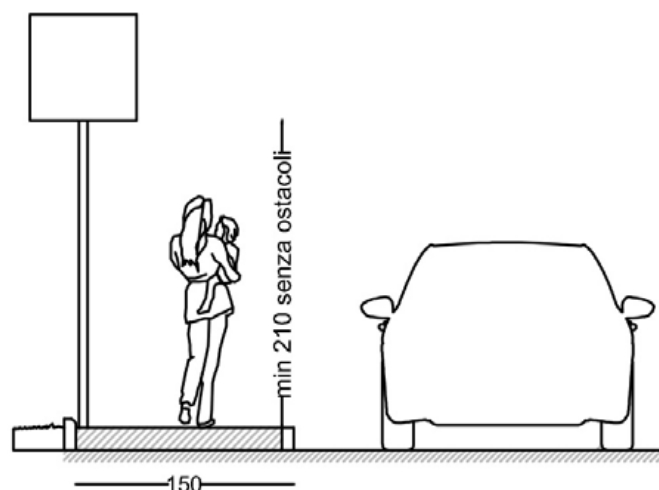
Descrizione prestazionale possibile intervento:

Rimozione e ricollocazione del manufatto posto ad altezza inferiore a 210 cm.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **50,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: altezza intersezione con Vicolo Gandhi

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

84

Documentazione fotografica criticità

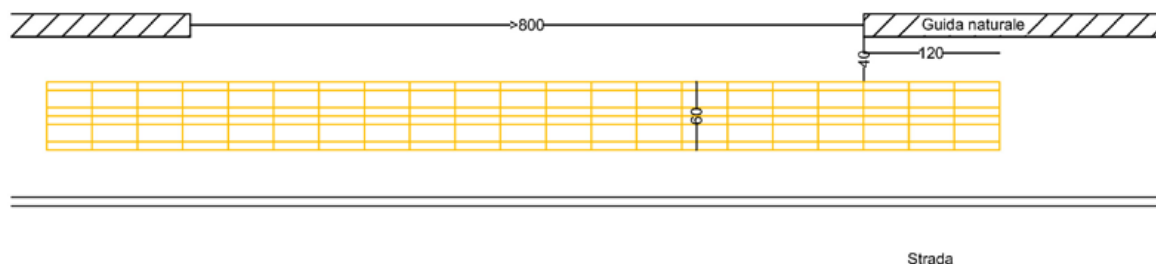


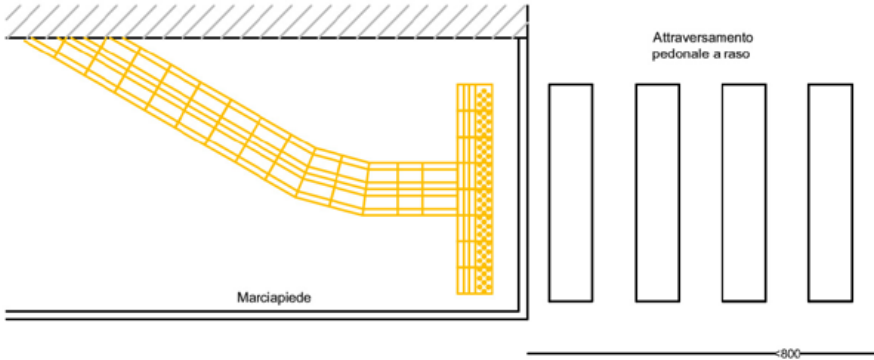
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

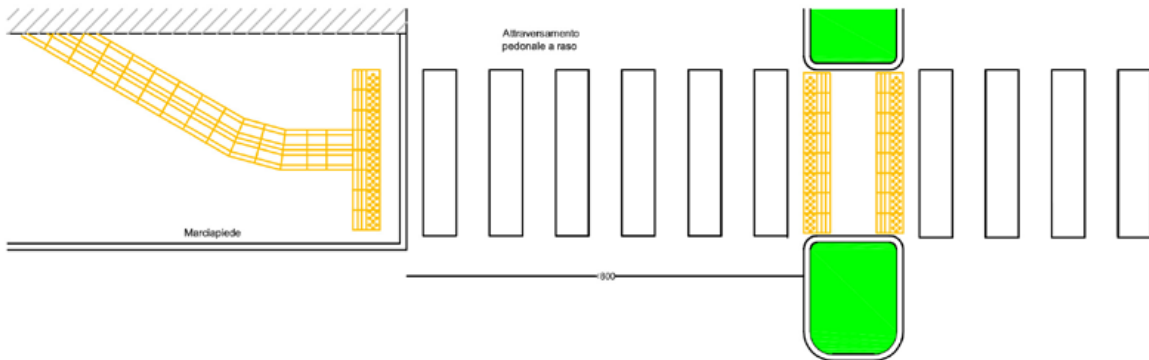
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

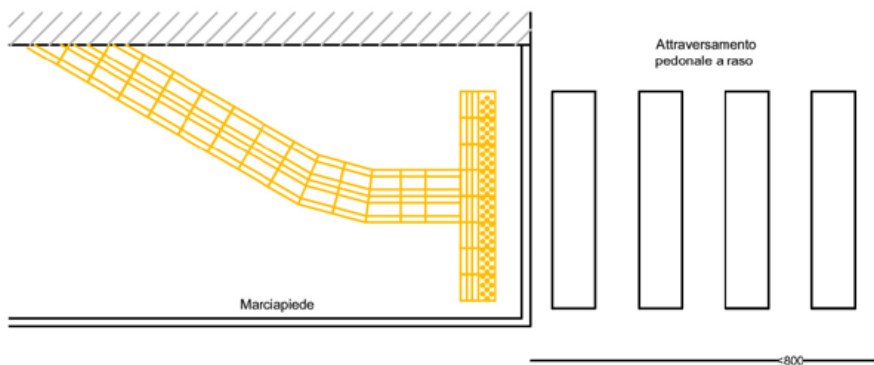
Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord	
Indicazione posizione: intersezione con Vicolo Gandhi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	85
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Nord	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza parcheggio Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	86
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Nord	
Indicazione posizione: intersezione con Vicolo I Maggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	87
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: altezza rotatoria con Via Molinella

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

88

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

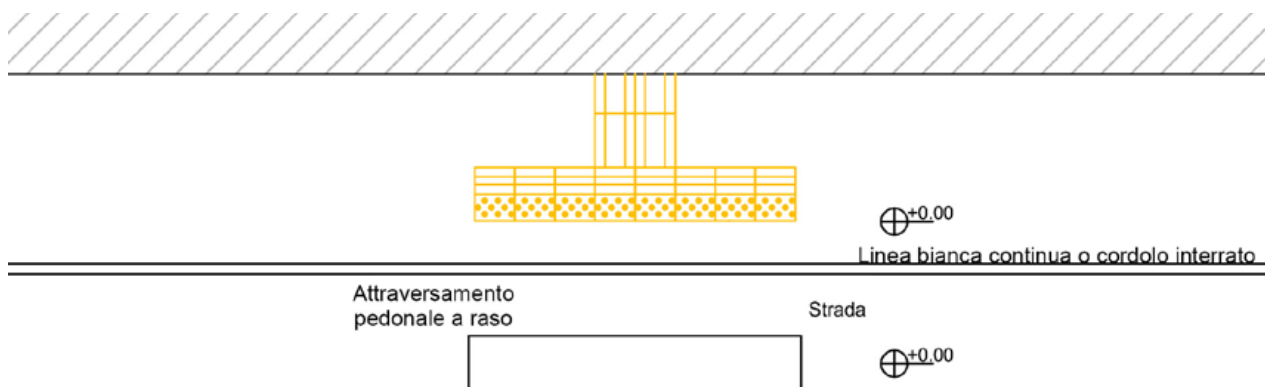
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: altezza Ufficio Postale

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

89

Documentazione fotografica criticità

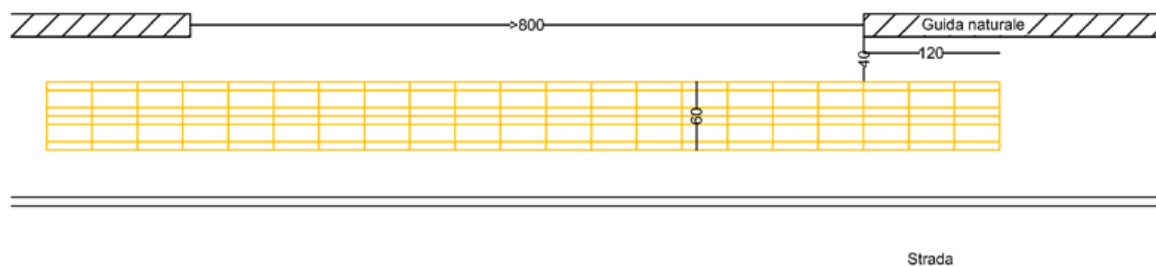


Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: Piazza IV Novembre

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

90

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

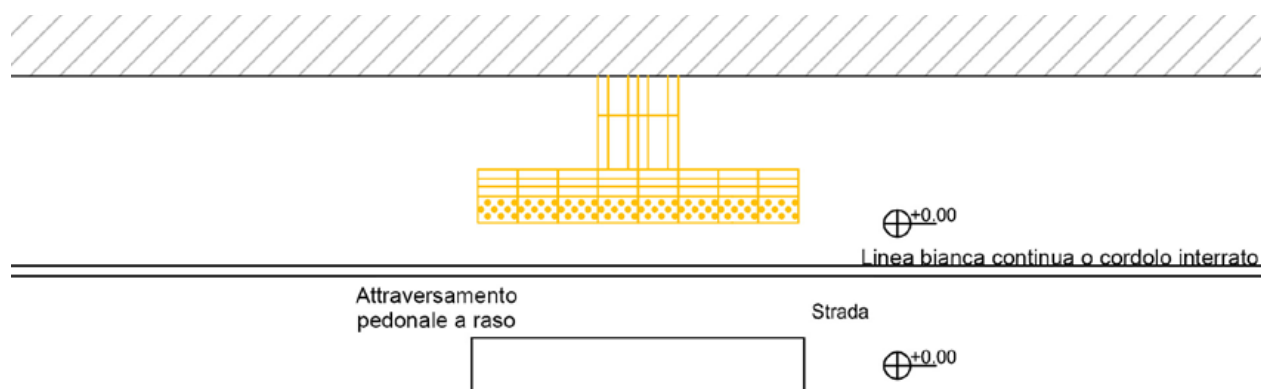
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: altezza rotatoria con Via Cazzaghetto

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

91

Documentazione fotografica criticità



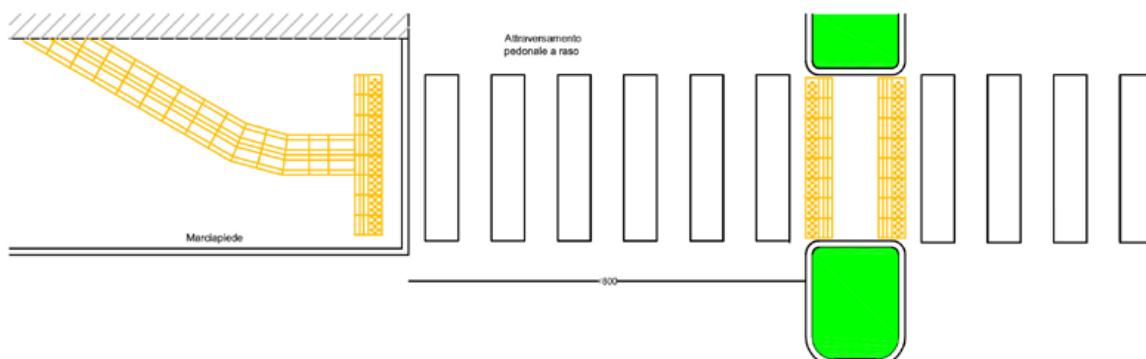
Descrizione prestazionale possibile intervento:

Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via Cazzaghetto - Piazza San Martino

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza percorso pedonale a raso

92

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.

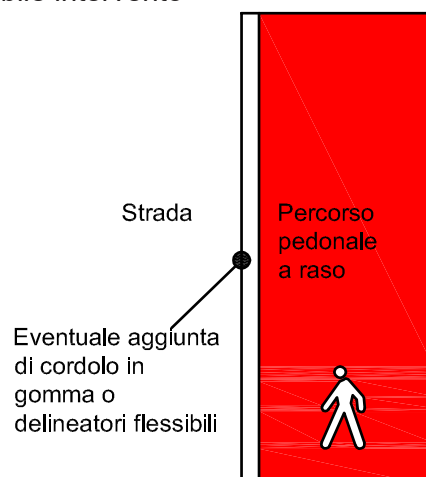
Necessario definire il percorso pedonale

Riferimenti normativi:

DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: altezza Piazza San Martino

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

93

Documentazione fotografica criticità

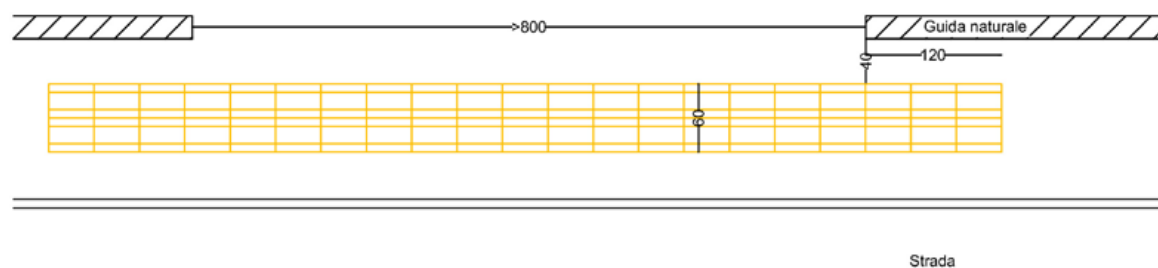


Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.100,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: area verde intersezione con Via Matteotti

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente

94

Documentazione fotografica criticità

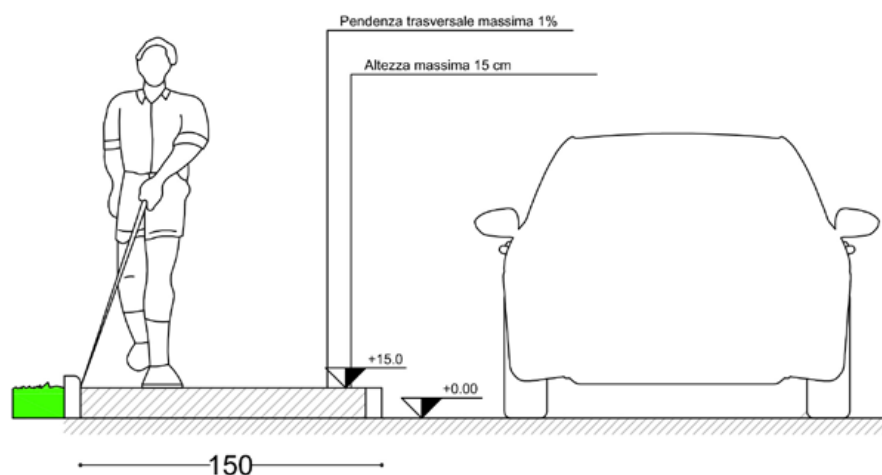


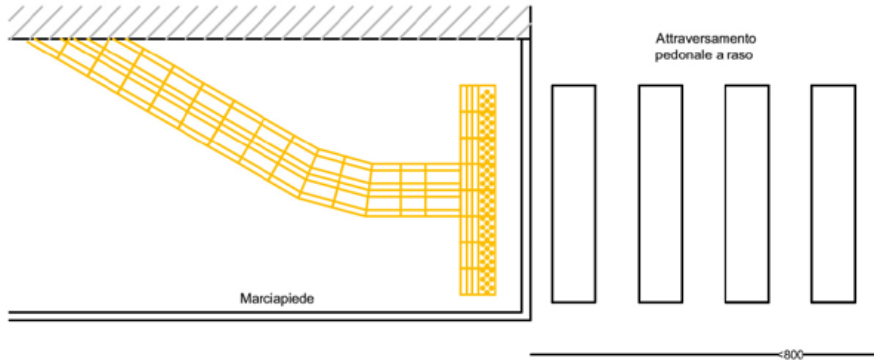
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud	
Indicazione posizione: intersezione con Via Matteotti	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	95
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

96

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

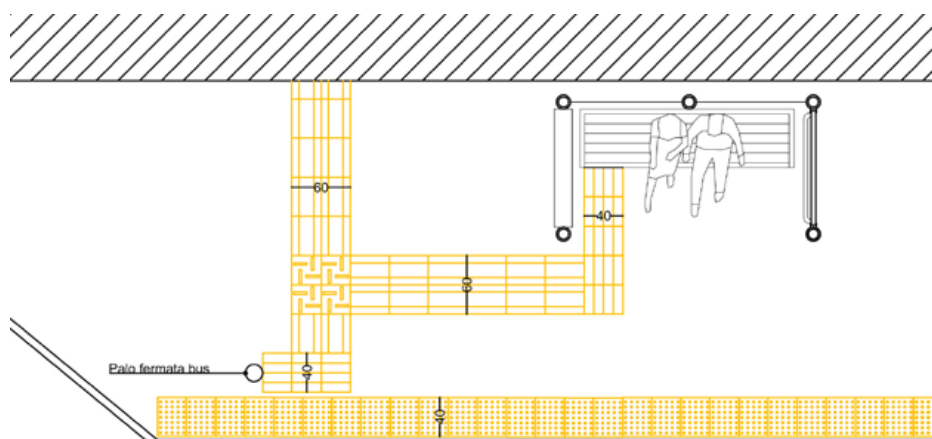
Possibile ipotizzare installazione di pensilina a sbalzo con sedute reclinabili per non ridurre la larghezza di transito del marciapiede al di sotto di 90 cm.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 13

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

97

Documentazione fotografica criticità



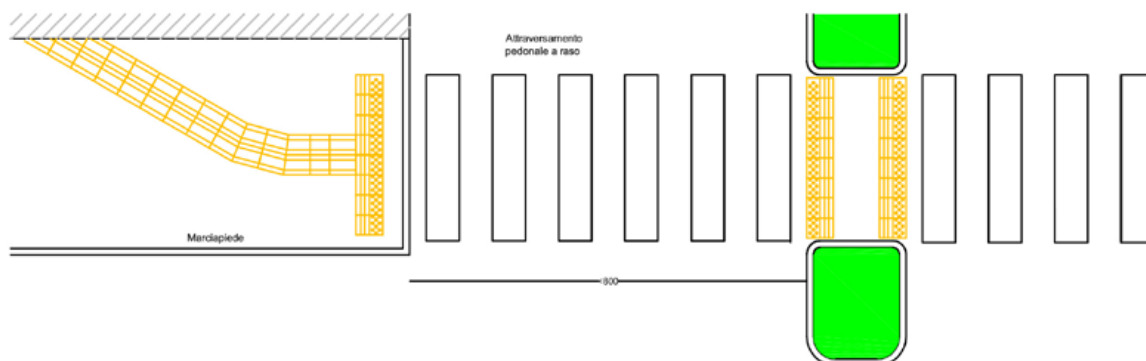
Descrizione prestazionale possibile intervento:

Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: accesso- uscita parcheggio altezza civico 13

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale

98

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

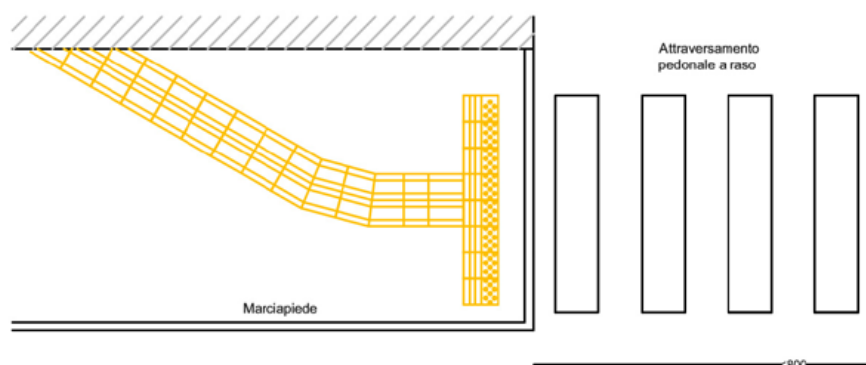
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattile plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: intersezione con pista ciclabile successiva al canale irriguo

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

99

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

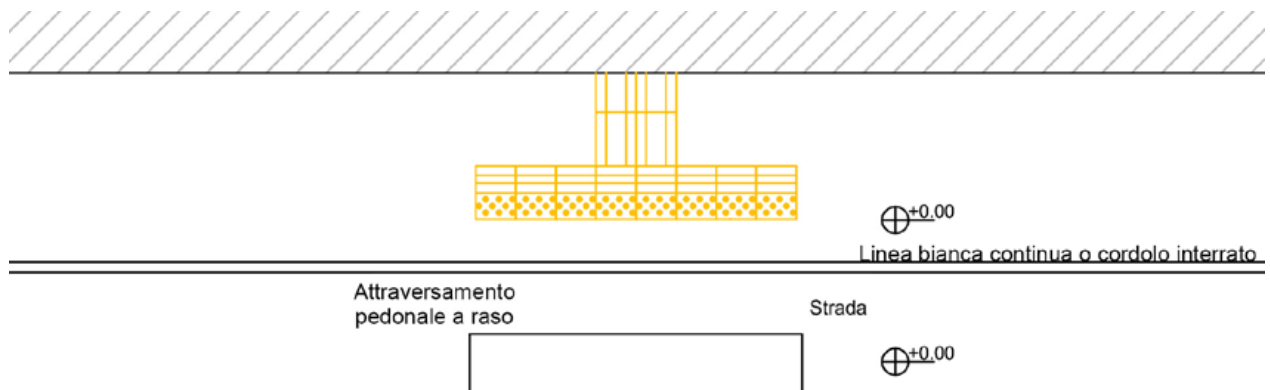
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: da intervento 99 ad intersezione con Via Monte Verena

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente

100

Documentazione fotografica criticità

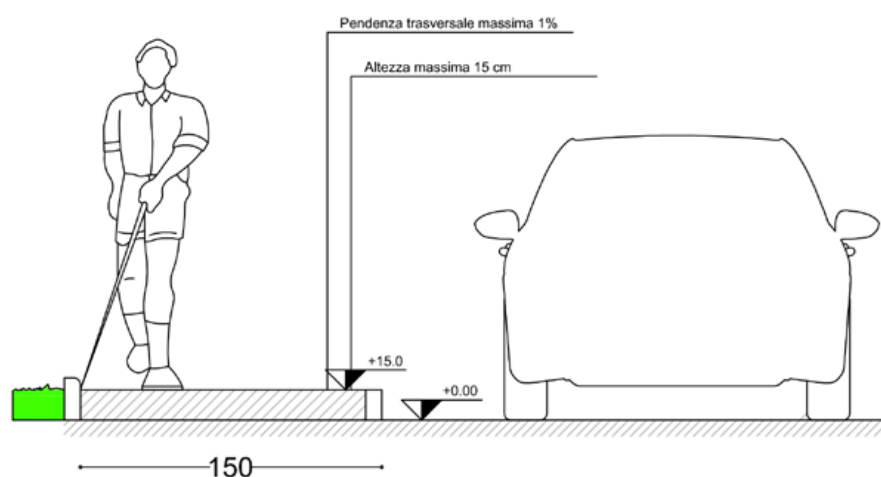


Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 4/A

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

101

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

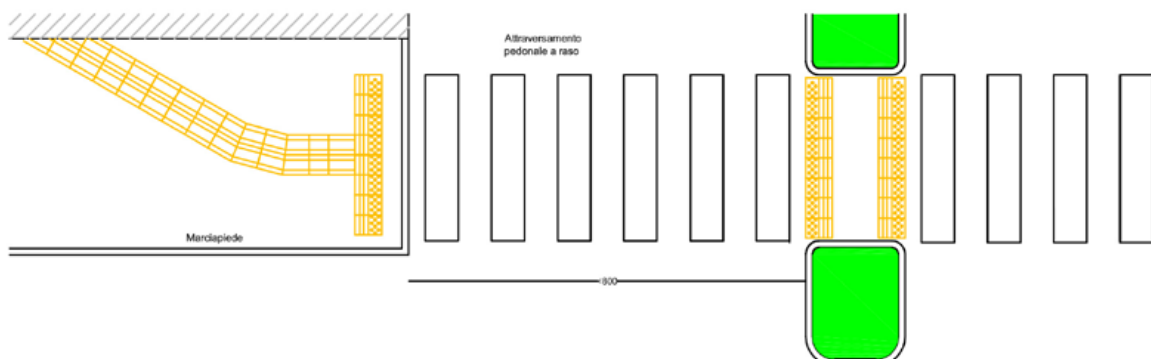
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Da migliorare raccordo su un lato.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Verena

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

102

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

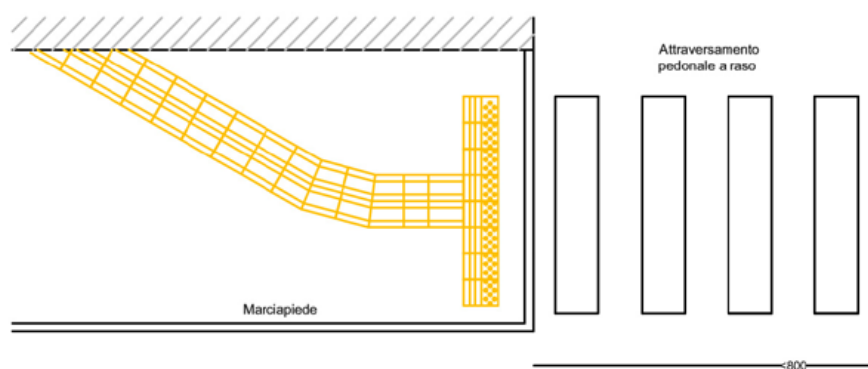
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: da intersezione con Via Monte Verena a intersezione con Via Monviso

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente

103

Documentazione fotografica criticità

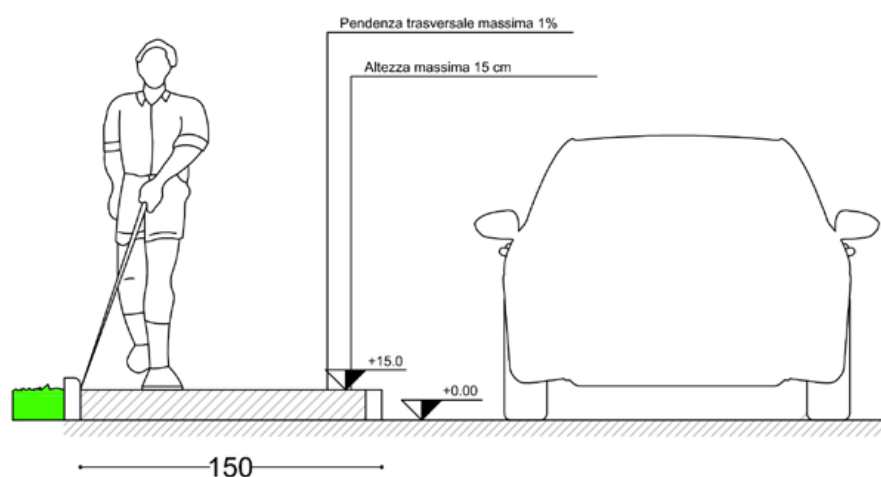


Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 16

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

104

Documentazione fotografica criticità



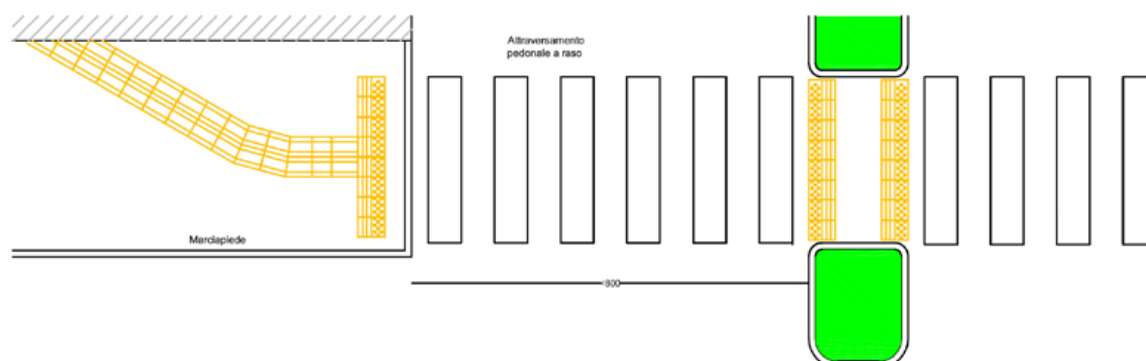
Descrizione prestazionale possibile intervento:

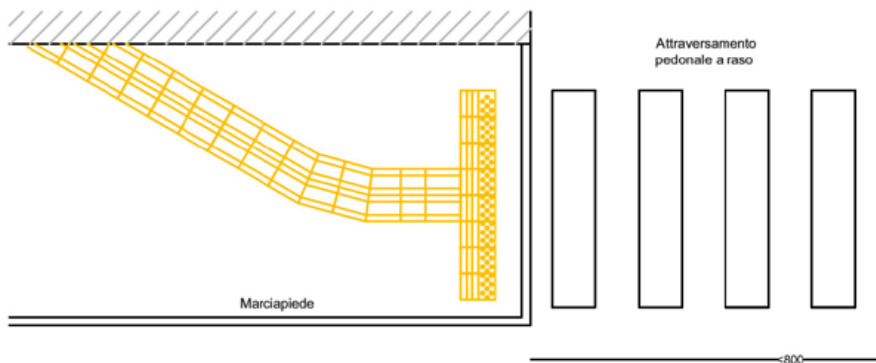
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud	
Indicazione posizione: intersezione con Via Monviso	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	105
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: da intersezione con Via Monviso ad attraversamento pedonale all'altezza di Via Manzoni

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente

106

Documentazione fotografica criticità

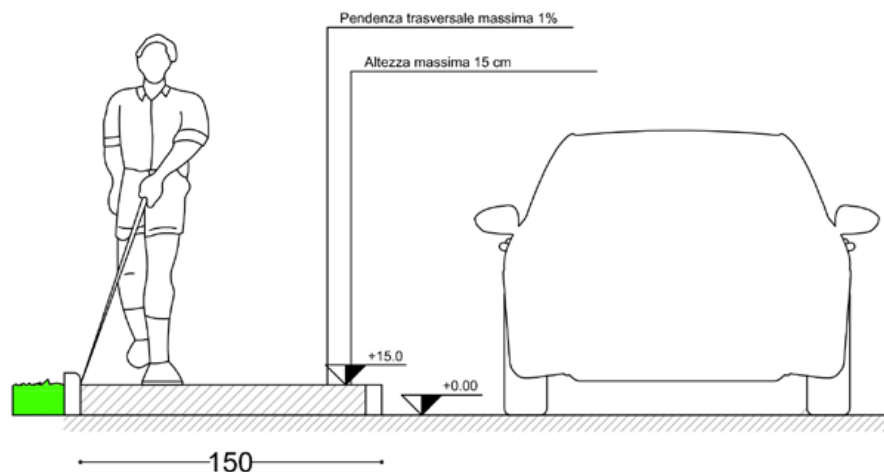


Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: attraversamento pedonale all'altezza dell'intersezione con Via Manzoni

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

107

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

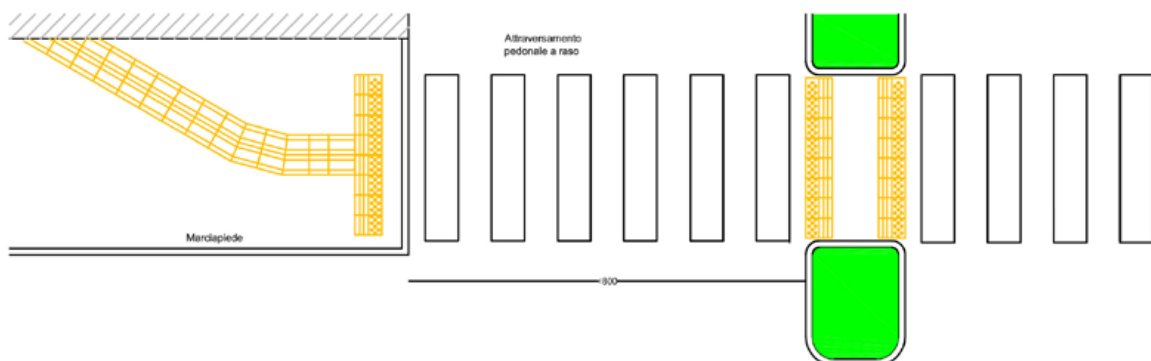
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Da migliorare raccordo su un lato.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: sedute lungo il percorso pedonale

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza area di sosta carrozzina a lato di seduta esistente

108

Documentazione fotografica criticità

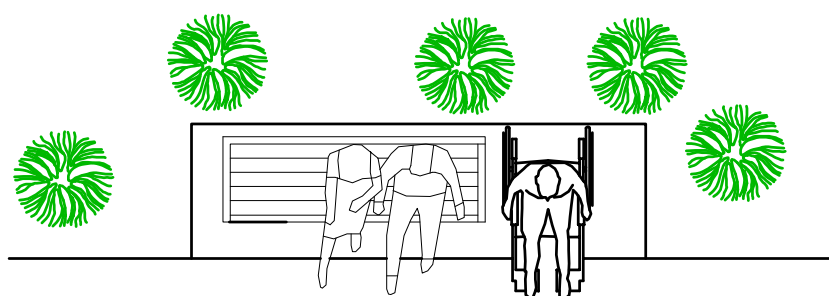


Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di area pavimentata a lato di seduta esistente, larghezza minima area non inferiore a 150 cm di profondità e 110 cm di larghezza.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4 - DPR 503/96 art. 9

Stima costo intervento possibile risolutivo: **300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

109

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

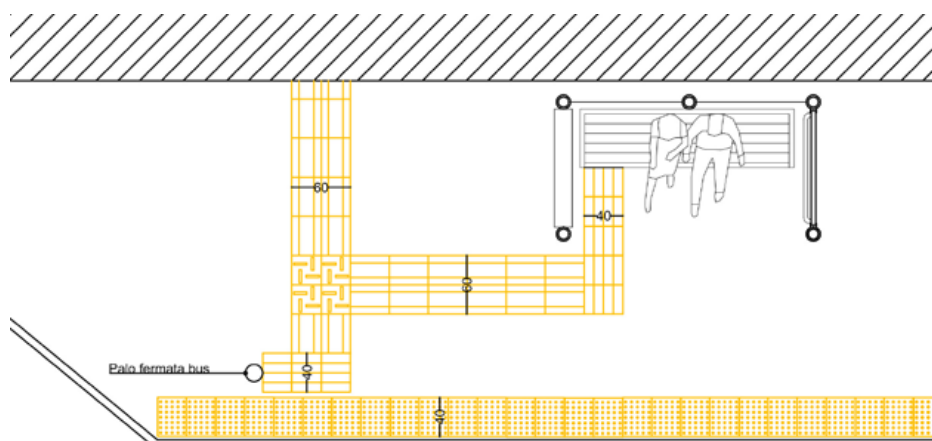
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: da fermata bus ad intersezione da pista ciclabile e percorso pedonale

Numero intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

110

Documentazione fotografica criticità

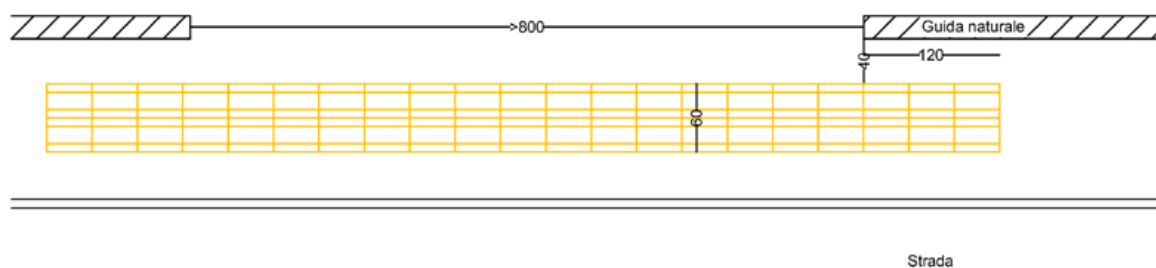


Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattile plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **10.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: attraversamento pedonale all'altezza dell'intersezione con Vicolo Parise

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

111

Documentazione fotografica criticità



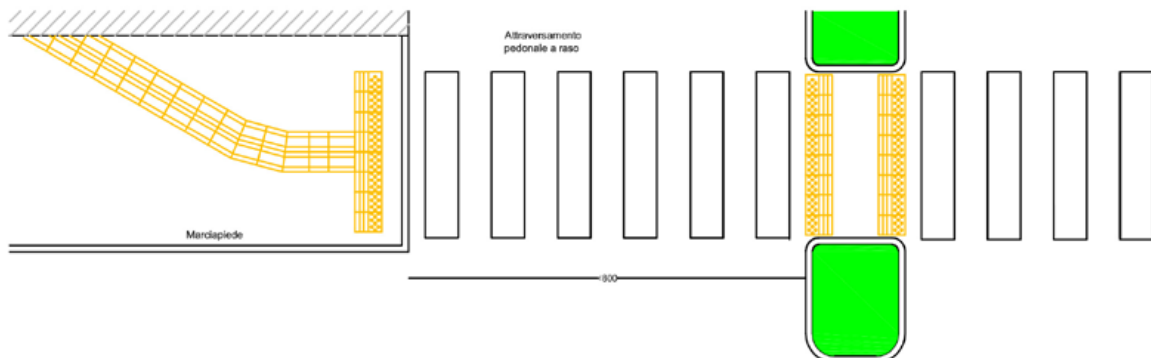
Descrizione prestazionale possibile intervento:

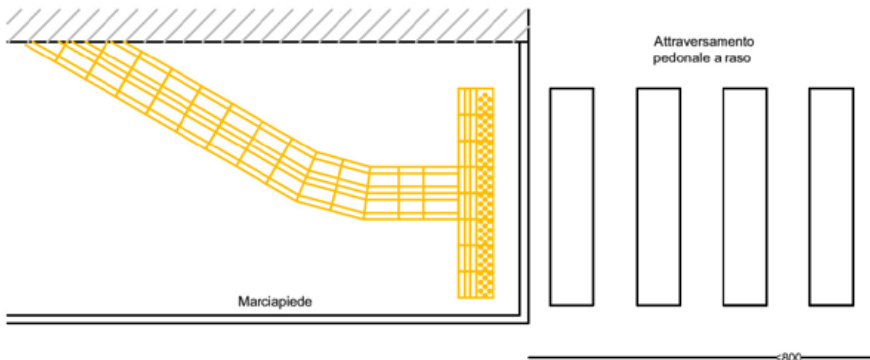
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud	
Indicazione posizione: intersezione tra pista ciclabile e percorso pedonale	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	112
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: percorso pedonale all'altezza del parcheggio all'intersezione con Via Monte Grappa

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente

113

Documentazione fotografica criticità

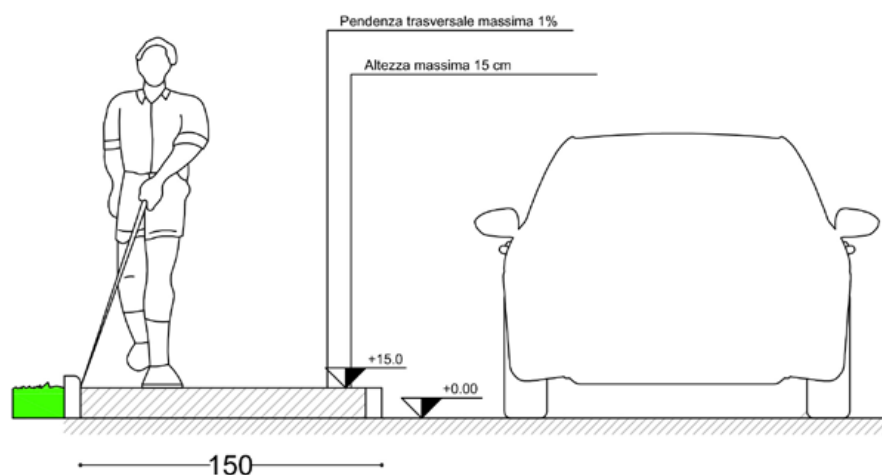


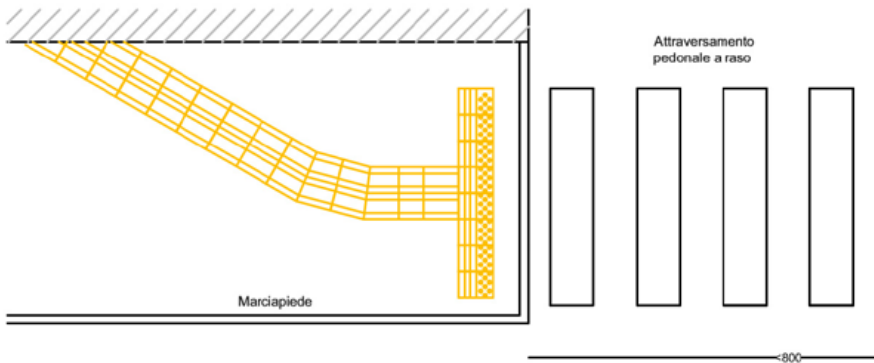
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.700,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud	
Indicazione posizione: intersezione con Via Monte Grappa	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	114
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Monte Pasubio

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

115

Documentazione fotografica criticità

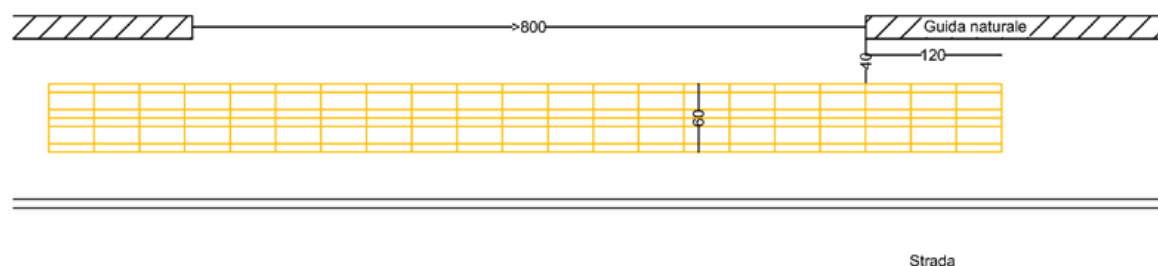


Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: intersezione con Via Monte Pasubio

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale

116

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

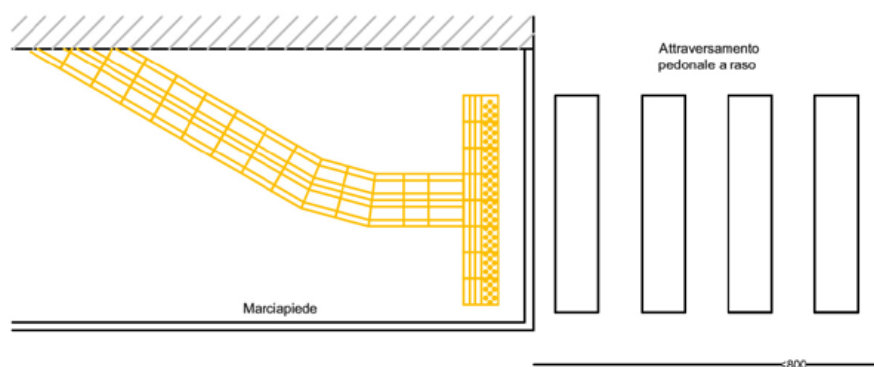
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Monte Pasubio

Numero
intervento

Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm

117

Documentazione fotografica criticità

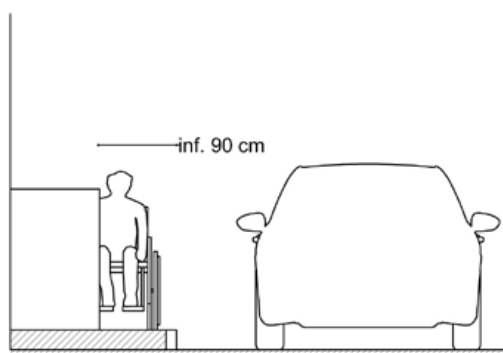


Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **60,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: traversa a fondo cieco altezza civico 69

Numero
intervento

Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%

118

Documentazione fotografica criticità



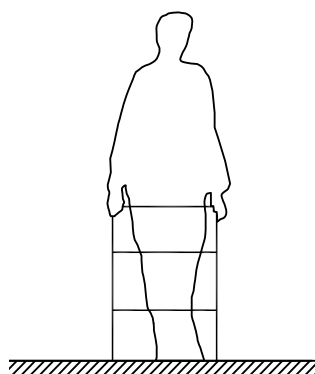
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di creare una fascia di percorso di larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm con pendenza trasversale entro l'1%.

Trasferimento della pendenza trasversale lungo la traversa a fondo cieco.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza confine con Comune di Dolo

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

119

Documentazione fotografica criticità



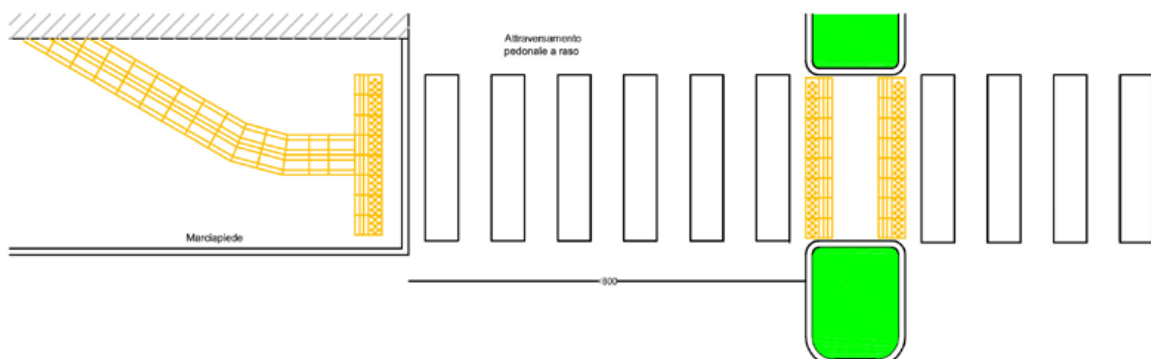
Descrizione prestazionale possibile intervento:

Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza civici 82-74

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

120

Documentazione fotografica criticità



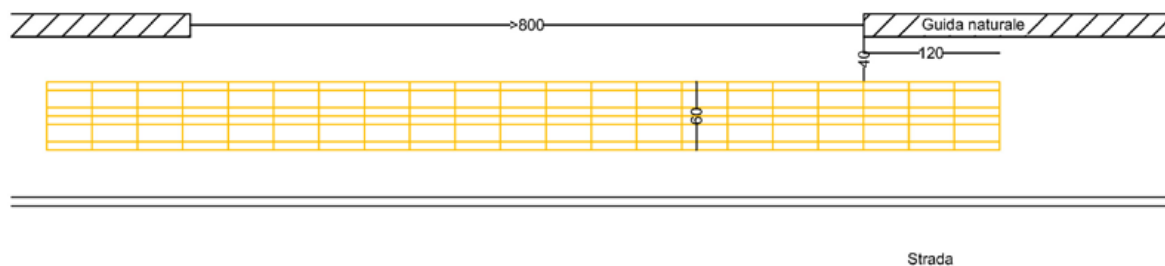
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

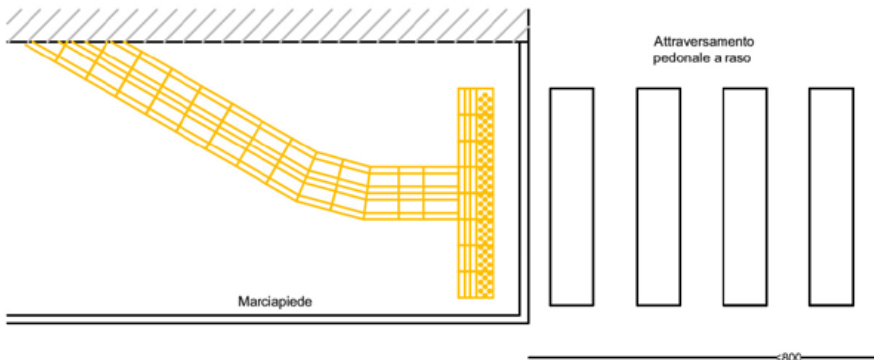
Compreso realizzazione attraversamenti pedonali completi di adeguata segnalazione pedotattile alle intersezioni carrabili di accesso/uscita del parcheggio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.700,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud	
Indicazione posizione: intersezione con Via Carducci	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	121
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: da altezza intersezione con Via Carducci ad altezza civico 66

Numero intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

122

Documentazione fotografica criticità

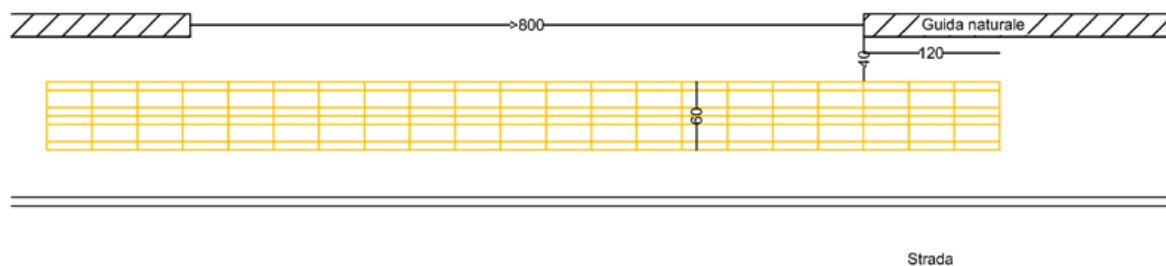


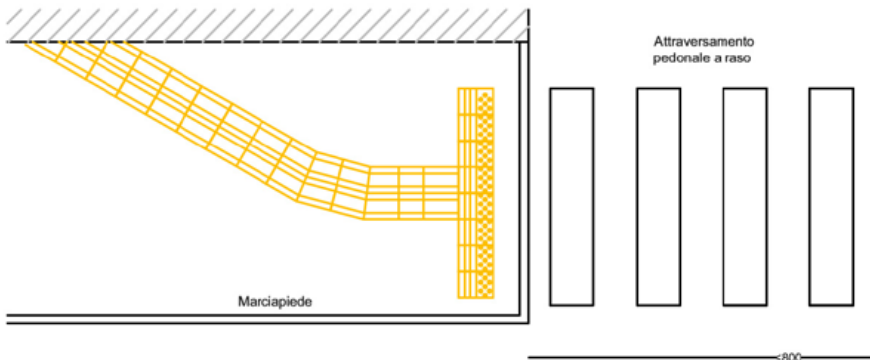
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

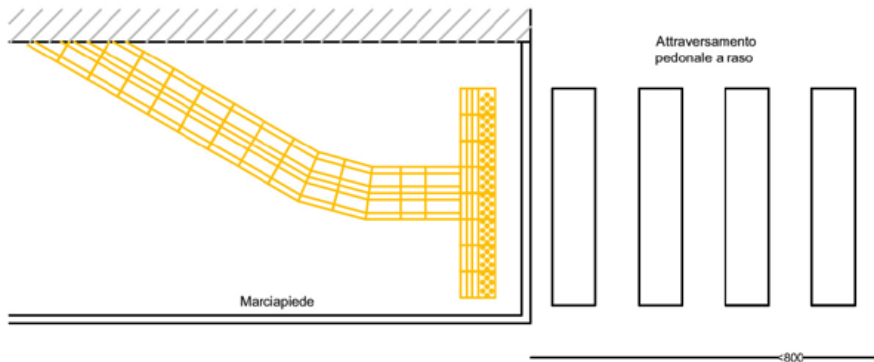
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud	
Indicazione posizione: intersezione con Via Ariosto	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	123
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Provinciale Sud	
Indicazione posizione: intersezione con Vicolo Parise	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	124
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

125

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

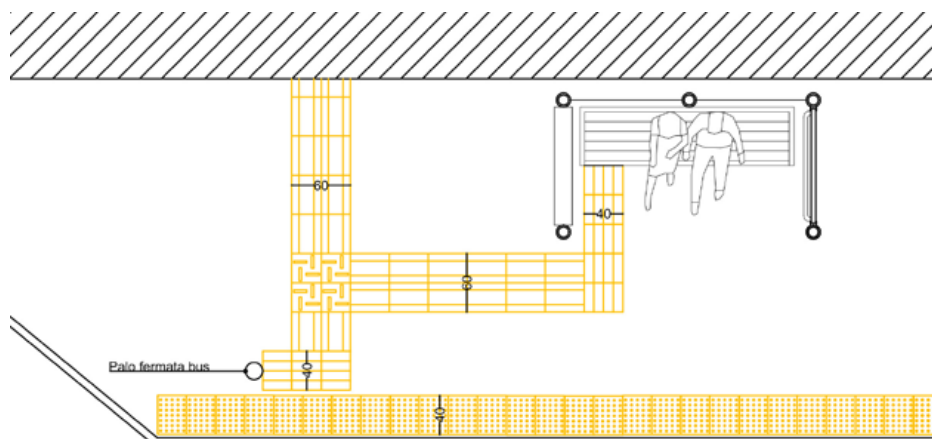
Possibile ipotizzare installazione di pensilina a sbalzo con sedute reclinabili per non ridurre la larghezza di transito del marciapiede al di sotto di 90 cm.

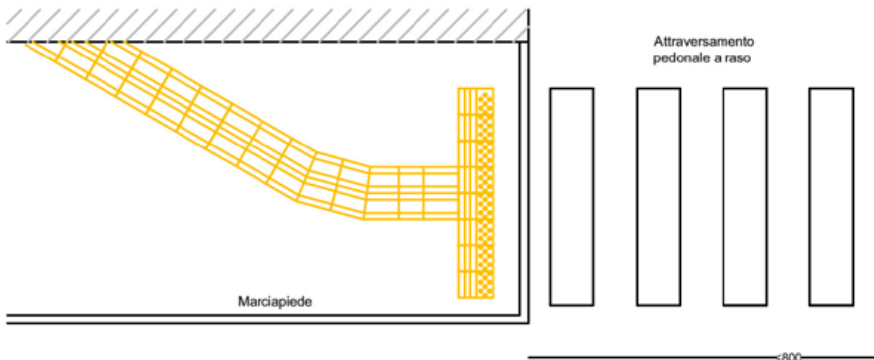
Riferimenti normativi:

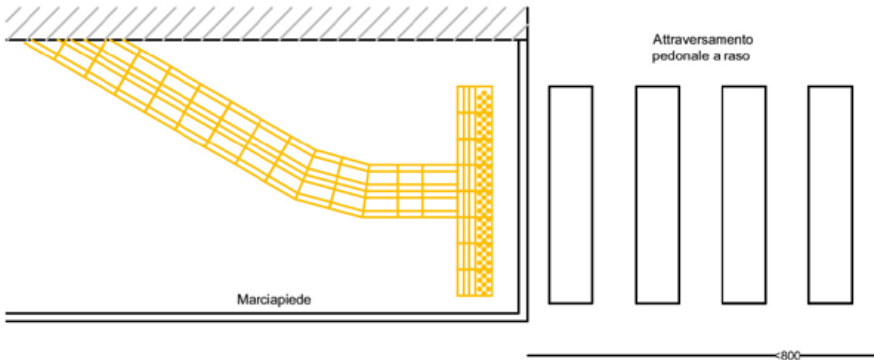
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud	
Indicazione posizione: intersezione con Via Pascoli	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	126
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Sud	
Indicazione posizione: intersezione con Via Alfieri	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	127
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: da intersezione con Via Alfieri ad intersezione con Via Manzoni

Numero intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

128

Documentazione fotografica criticità



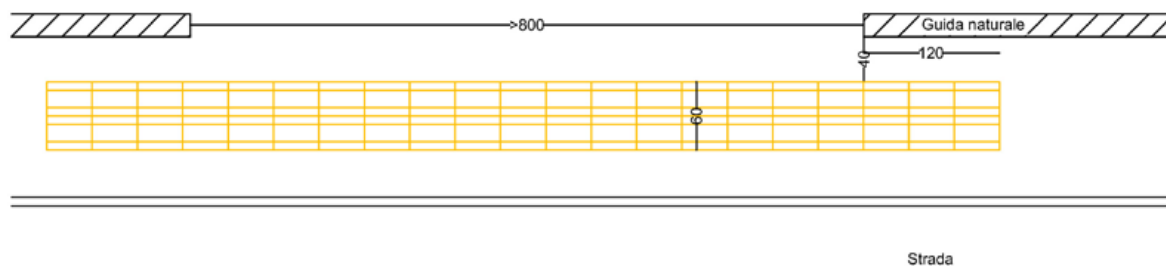
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

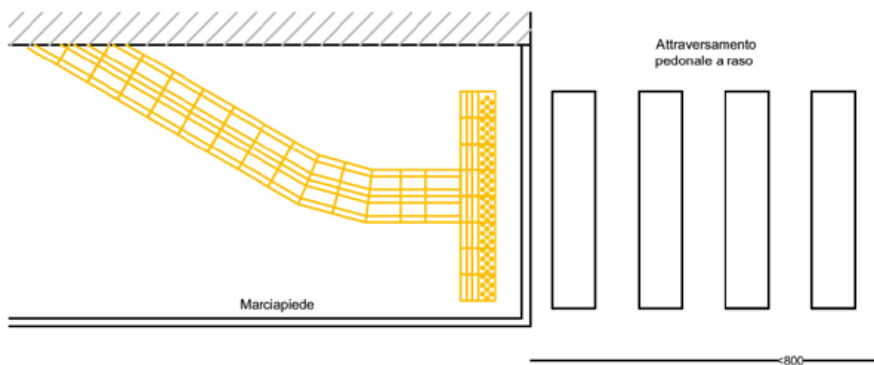
Compreso realizzazione attraversamenti pedonali completi di adeguata segnalazione pedotattile alle intersezioni carrabili di accesso/uscita del parcheggio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud	
Indicazione posizione: intersezione con Via Manzoni	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	129
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: altezza civico 18

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

130

Documentazione fotografica criticità

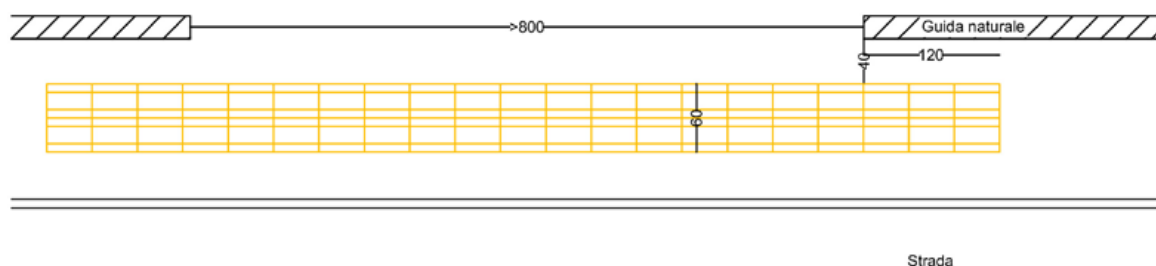


Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: altezza civico 16

Numero
intervento

Tipologia criticità: Cambio di direzione percorso pedonale non segnalata a persona non vedente

131

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

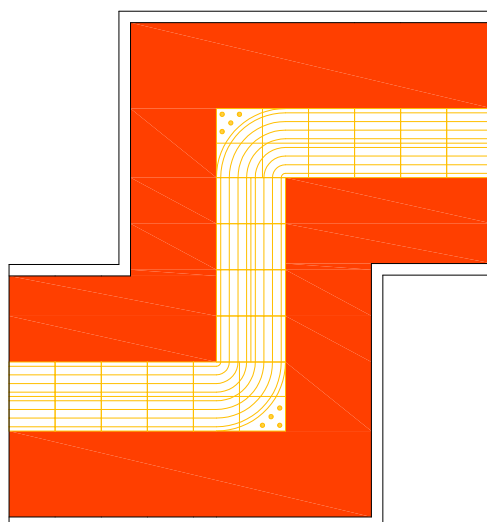
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: intersezione con Via Montale

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale con presenza di gradini
ambo i lati

132

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

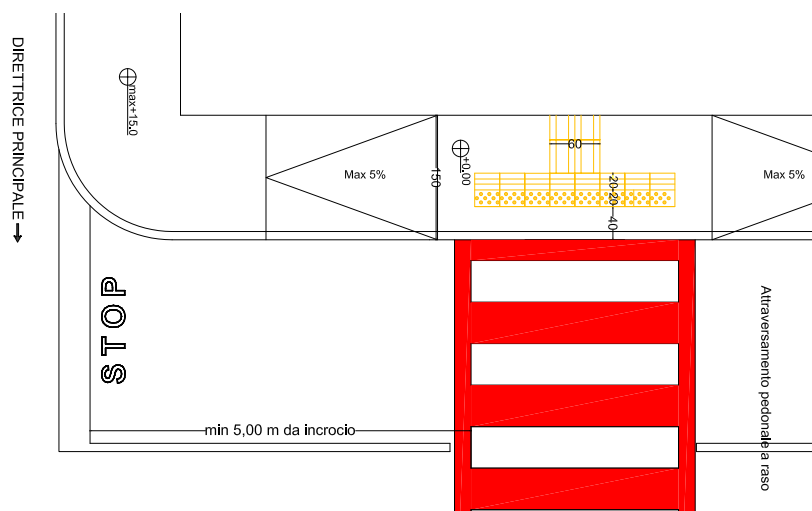
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali e realizzazione di nuove zebraure al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: attraversamento pedonale accesso complessi residenziali privati

Numero intervento

Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)

133

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

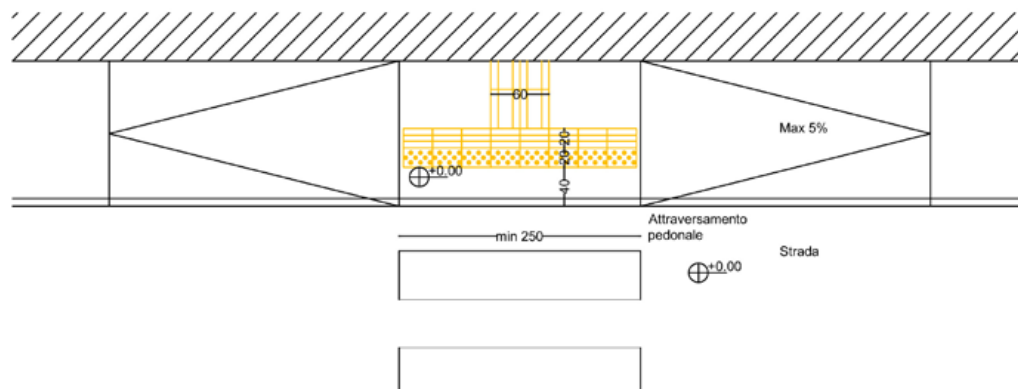
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Sud

Indicazione posizione: marciapiede antecedente e successivo attraversamento pedonale Scheda intervento 133

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente

134

Documentazione fotografica criticità

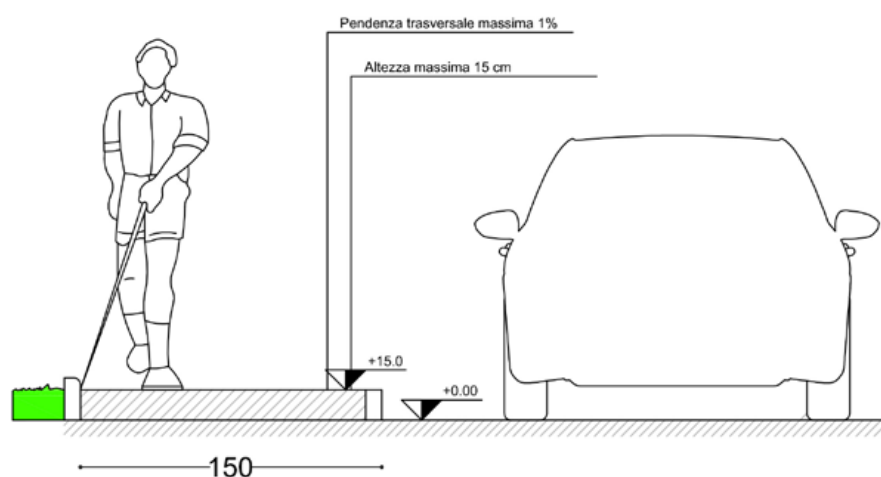


Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: attraversamento pedonale Piazza Dalla Chiesa

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

135

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

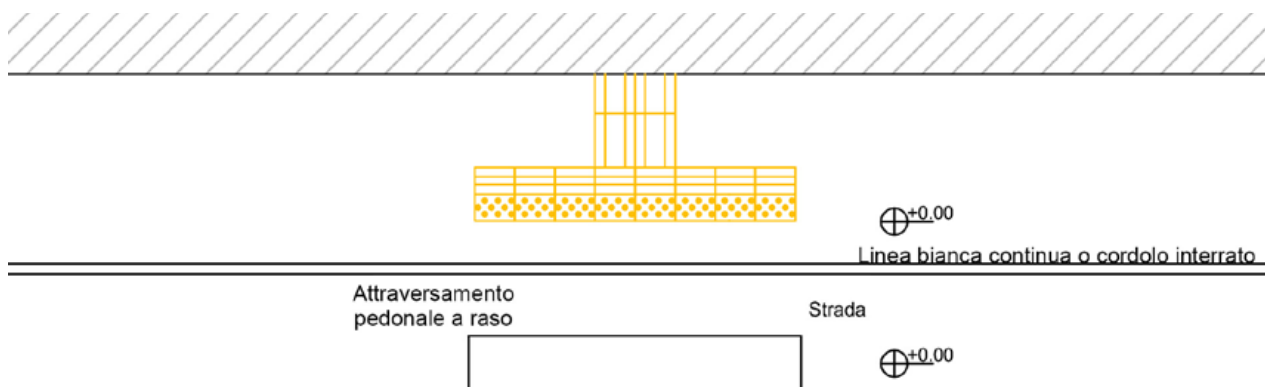
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

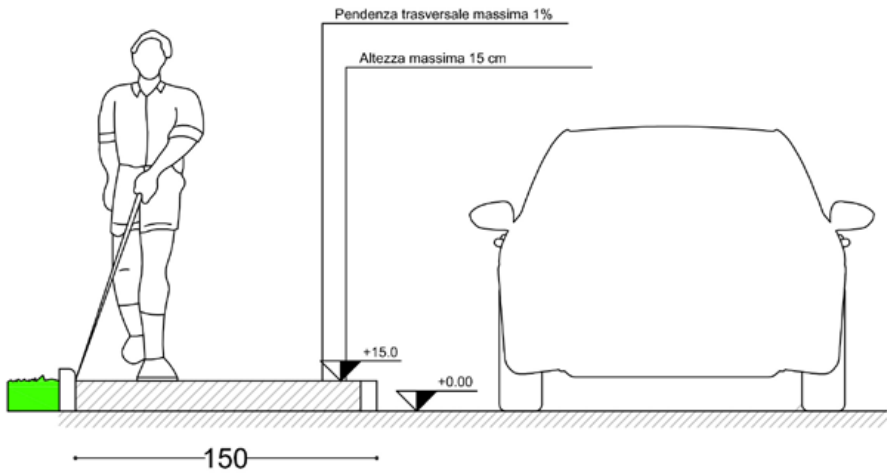
Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord	
Indicazione posizione: percorso pedonale a lato di Piazza Dalla Chiesa	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	136
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 8.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

137

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

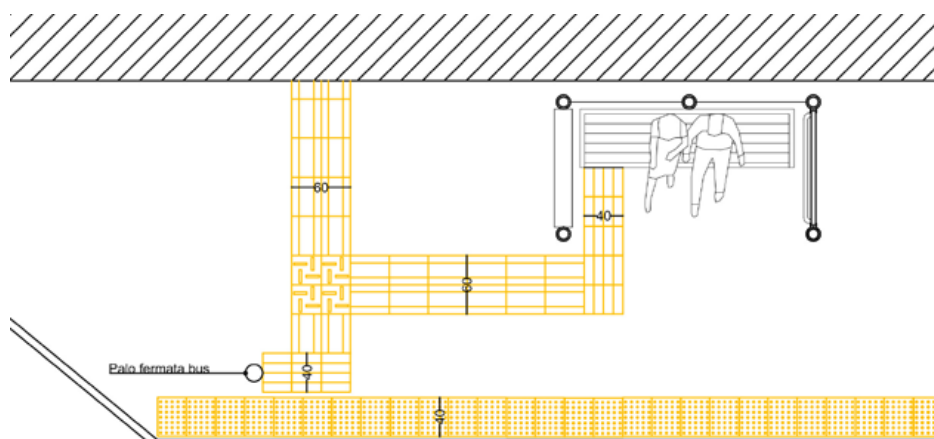
Solo posa di segnalazioni pedotattili e panchina.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: altezza rotatoria con Via Cazzaghetto

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente

138

Documentazione fotografica criticità

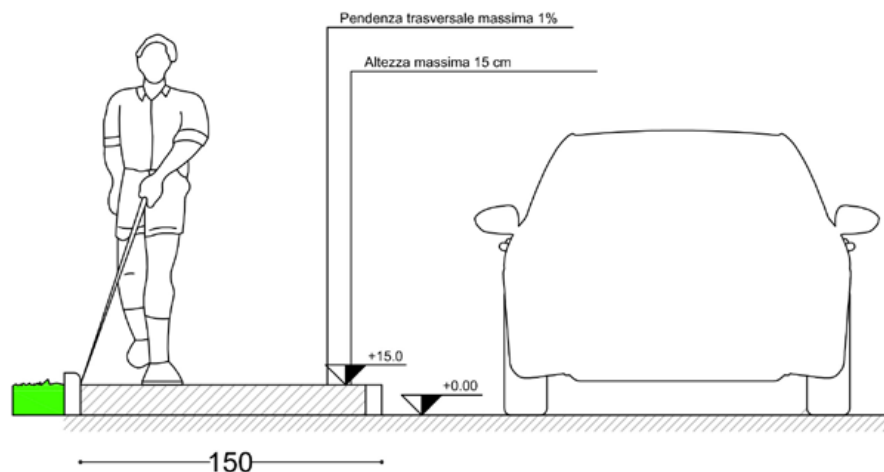


Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: attraversamento pedonale su Via Cazzaghetto

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

139

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

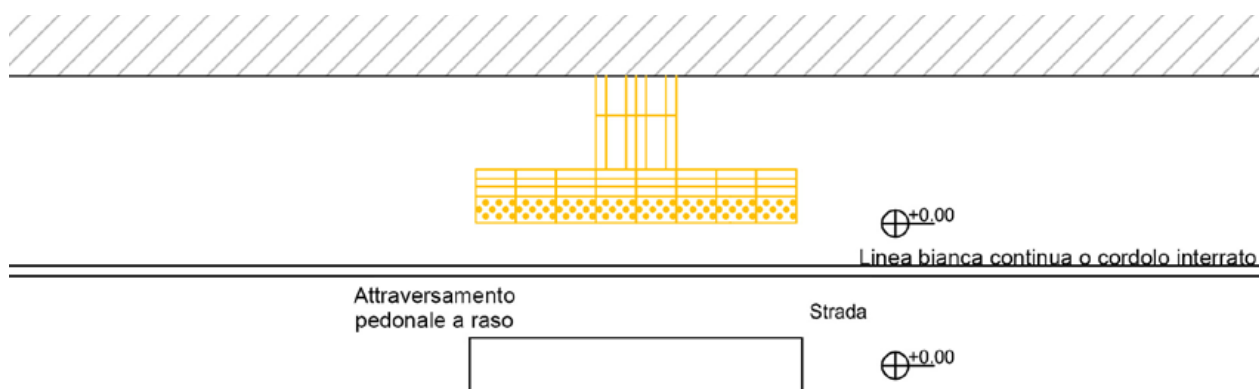
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: fermata bus su Via Cazzaghetto

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

140

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

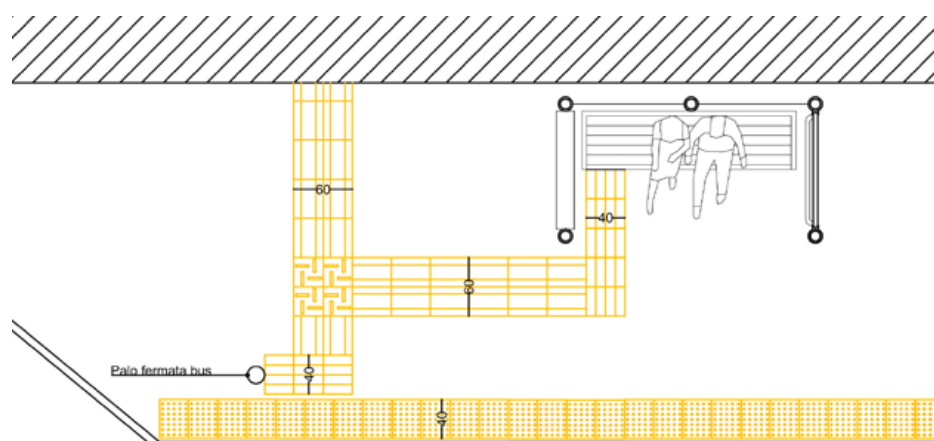
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: altezza rotatoria con Via Cazzaghetto

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

141

Documentazione fotografica criticità



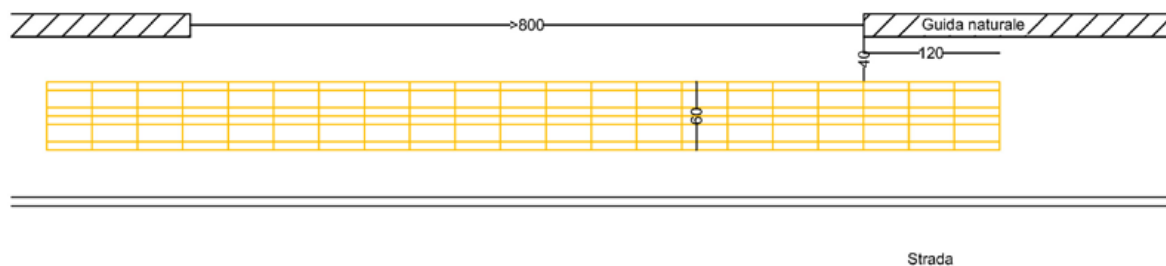
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Compreso realizzazione attraversamenti pedonali completi di adeguata segnalazione pedotattile alle intersezioni carrabili di accesso/uscita del parcheggio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.700,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: altezza civico 7

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

142

Documentazione fotografica criticità

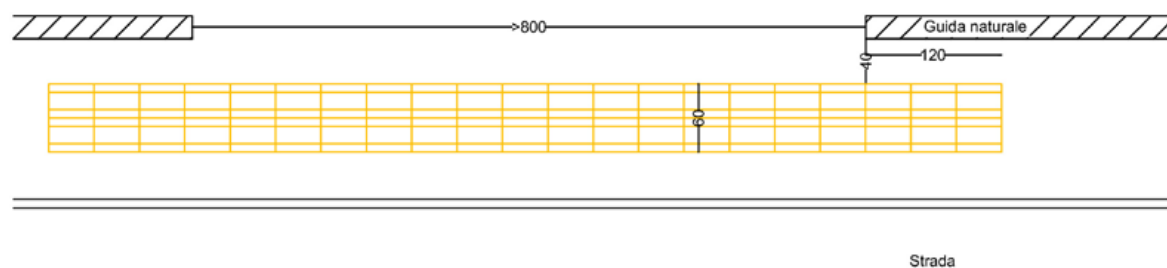


Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Don Milani	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorsi pedonali non raccordati con presenza di gradino superiore a 2,5 cm	143

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

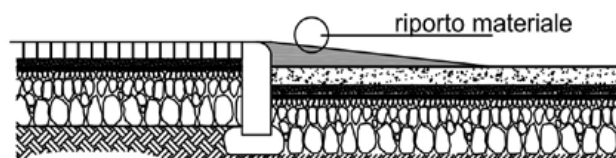
Raccordo dei diversi livelli dei percorsi pedonali tramite riporto di materiale coerente con le tipologie di pavimentazioni preesistenti.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **70,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: attraversamento pedonale parcheggio Cimitero

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

144

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

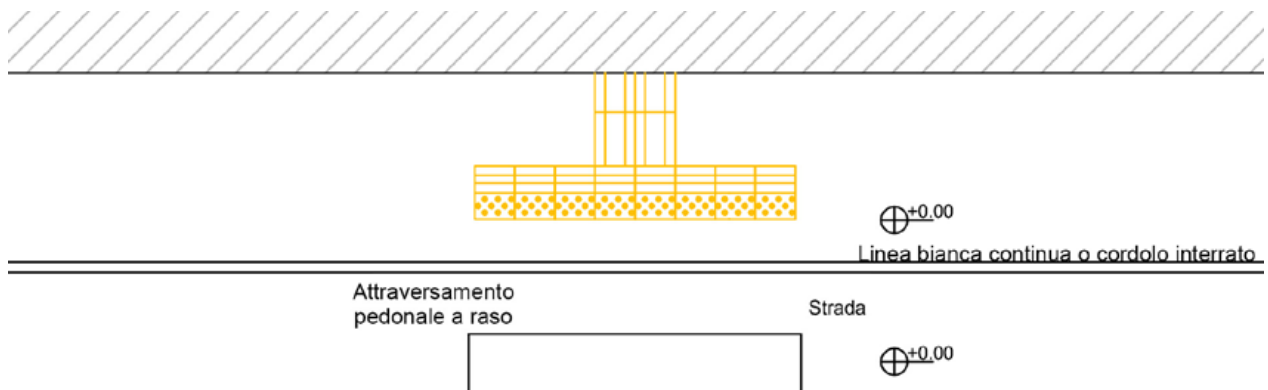
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

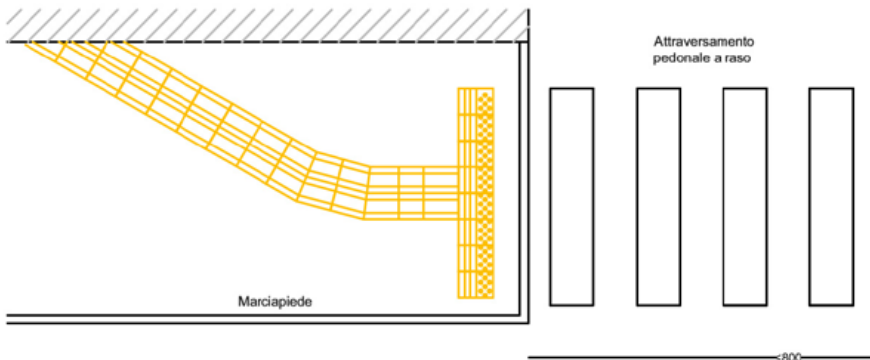
Riferimenti normativi:

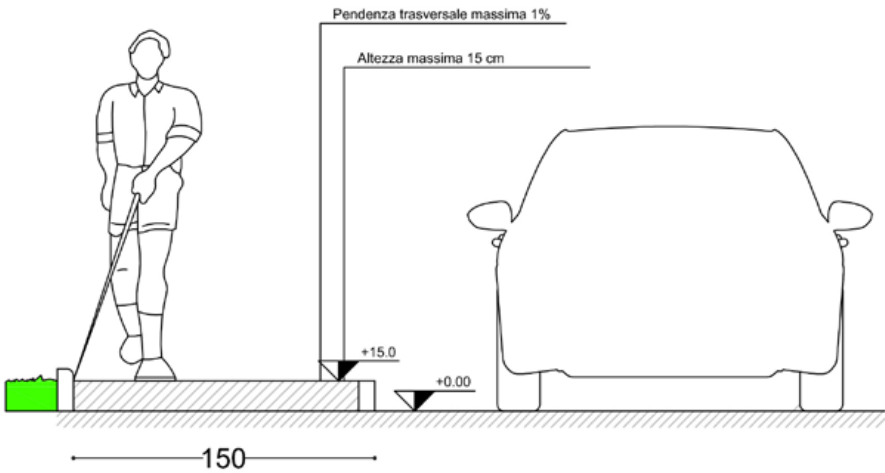
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord	
Indicazione posizione: parcheggio Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	145
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Nord	
Indicazione posizione: percorso pedonale lungo il parcheggio Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	146
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: panchine area verde parcheggio Cimitero

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza area di sosta carrozzina a lato di seduta esistente

147

Documentazione fotografica criticità

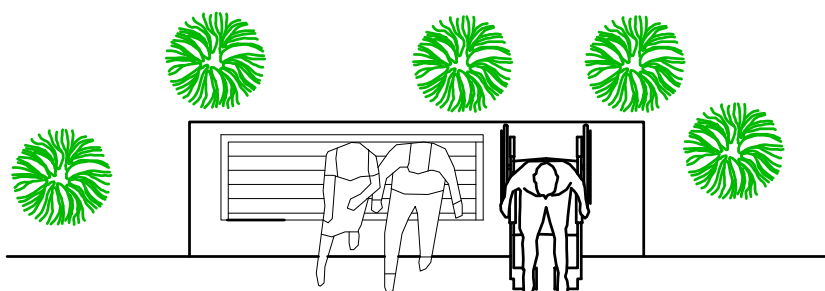


Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di area pavimentata a lato di seduta esistente, larghezza minima area non inferiore a 150 cm di profondità e 110 cm di larghezza.
Compreso camminamento di collegamento, ipotesi realizzazione pavimentazione in calcestre.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4 - DPR 503/96 art. 9

Stima costo intervento possibile risolutivo: **300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

148

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

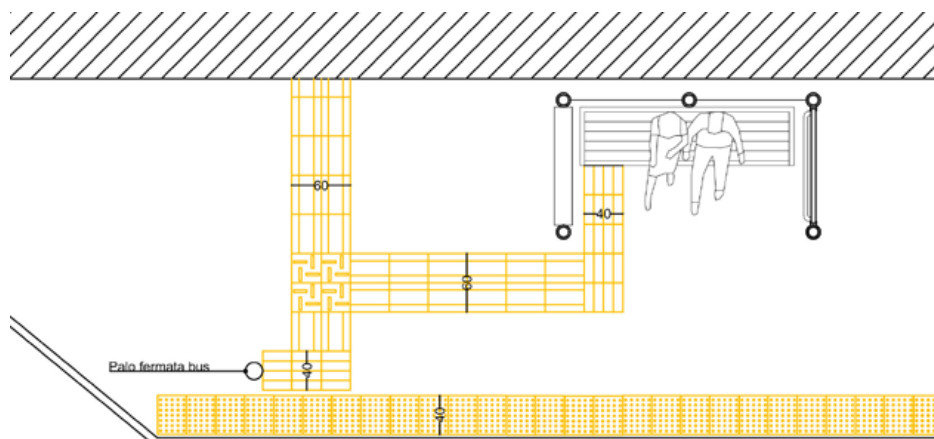
Possibile ipotizzare installazione di pensilina a sbalzo con sedute reclinabili per non ridurre la larghezza di transito del marciapiede al di sotto di 90 cm.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Provinciale Nord

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

149

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

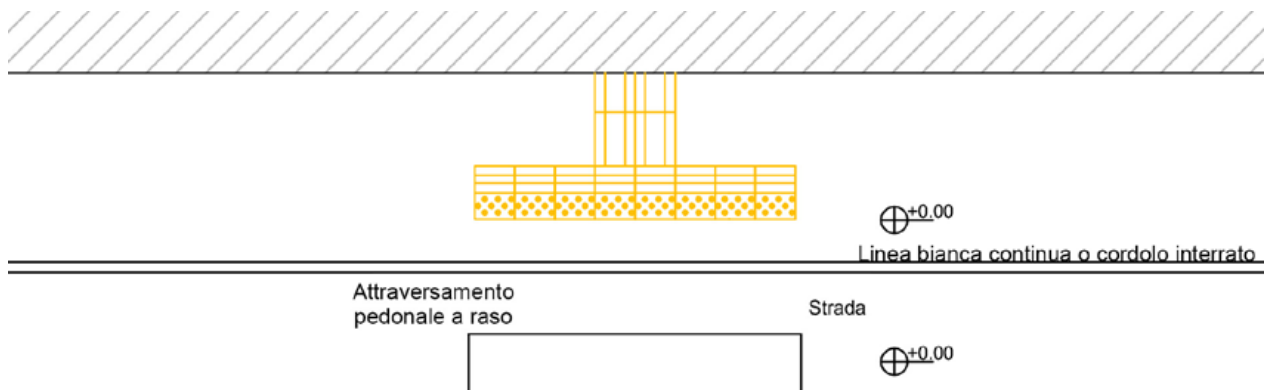
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

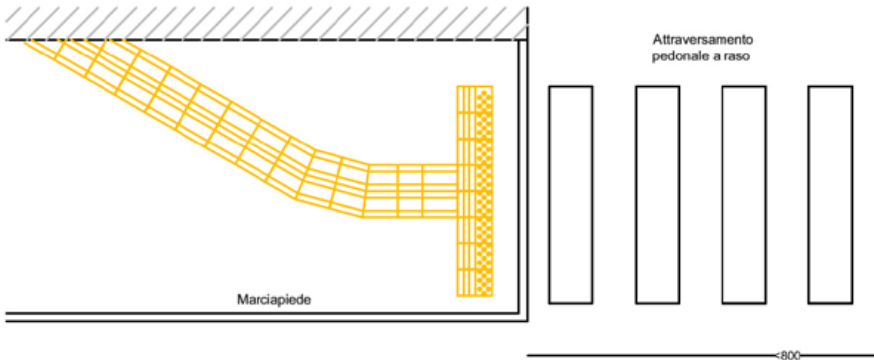
Riferimenti normativi:

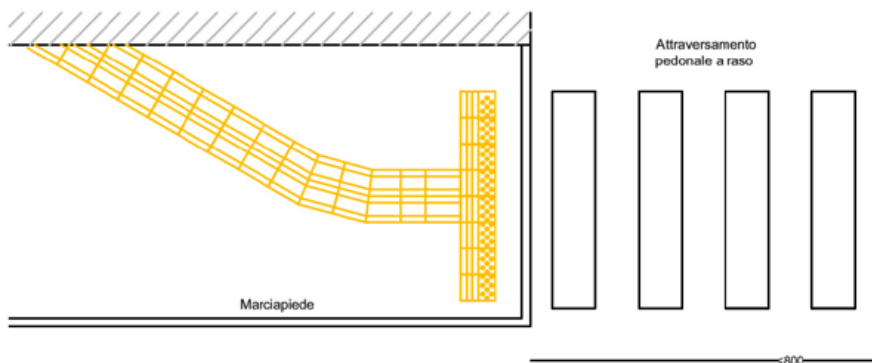
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

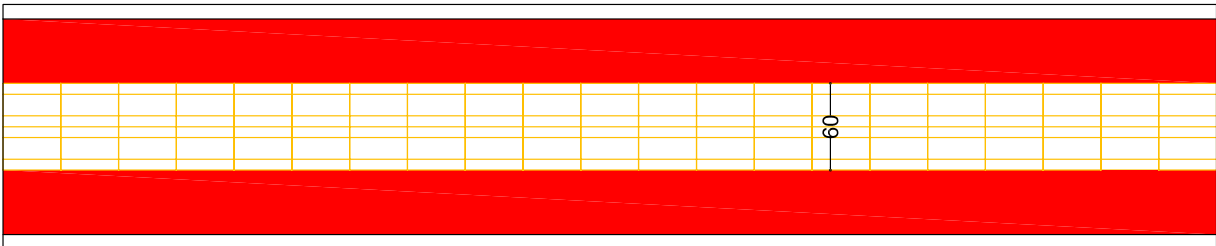
Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

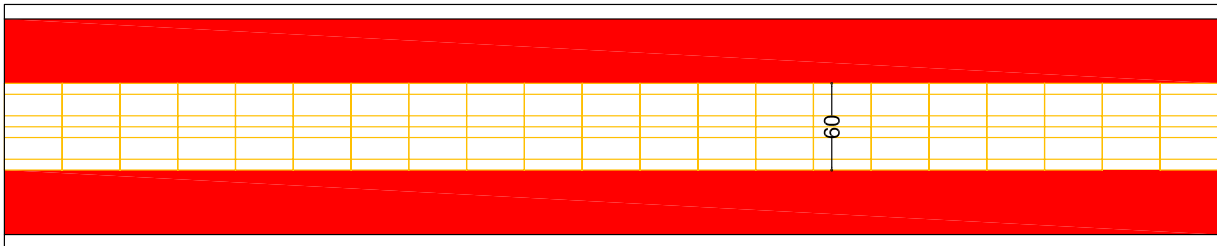
Immagine esplicativa possibile intervento

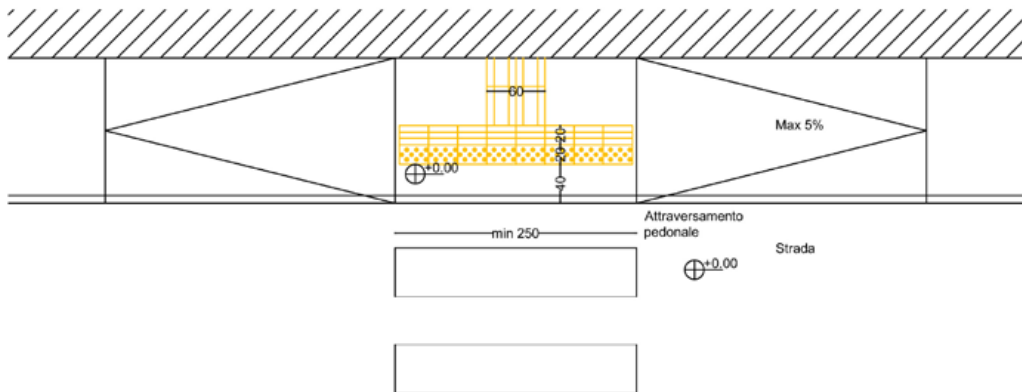


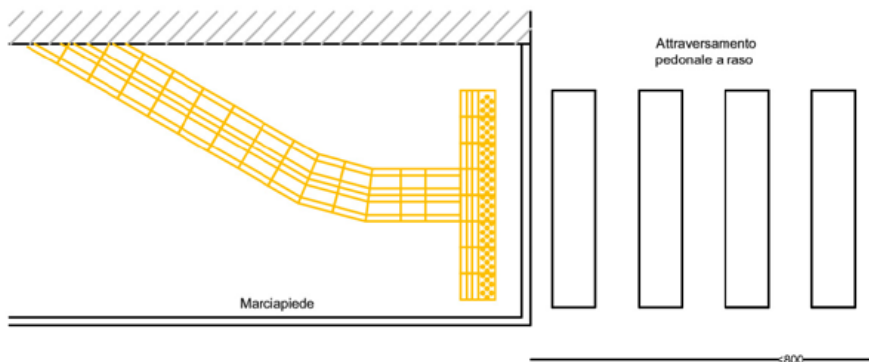
Via Provinciale Nord	
Indicazione posizione: intersezione con Via Lago di Garda	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	150
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

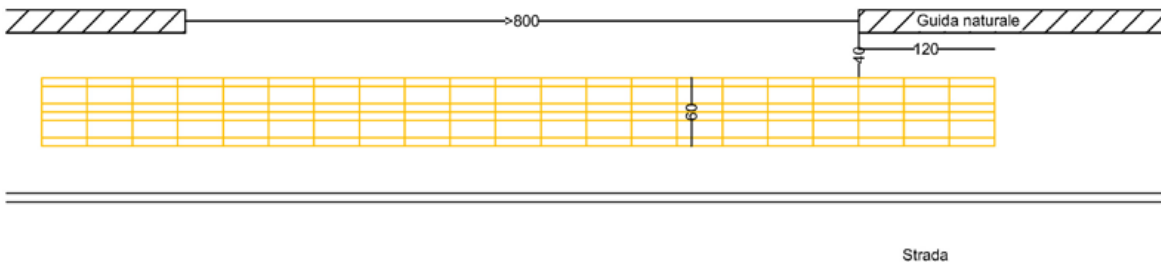
Via Don Milani	
Indicazione posizione: parcheggio Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	151
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

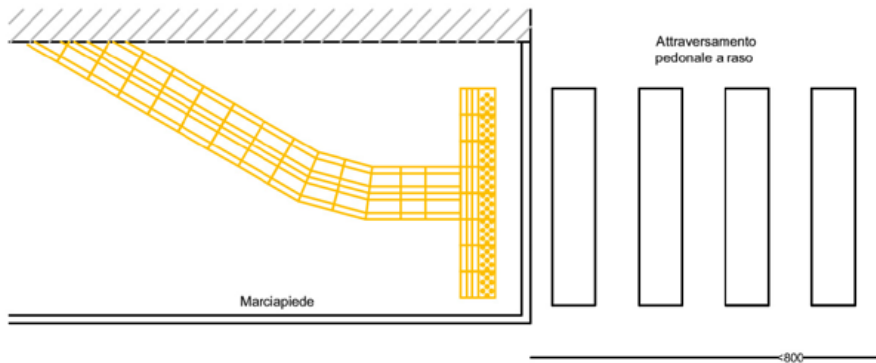
Via Don Milani	
Indicazione posizione: parcheggio Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	152
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
Percorso pedonale a raso privo di guide naturali per non vedente 	

Via Don Milani	
Indicazione posizione: parcheggio antistante al Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	153
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 5.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
Percorso pedonale a raso privo di guide naturali per non vedente 	

Via Don Milani	
Indicazione posizione: accesso Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	154
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Don Milani	
Indicazione posizione: parcheggio piccolo Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	155
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Don Milani	
Indicazione posizione: parcheggio piccolo Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	156
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 4.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Don Milani	
Indicazione posizione: parcheggio piccolo Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	157
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Don Milani

Indicazione posizione: da altezza civico 35 ad intersezione con Via Cazzaghetto marciapiede ovest

Numero intervento

Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato

158

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

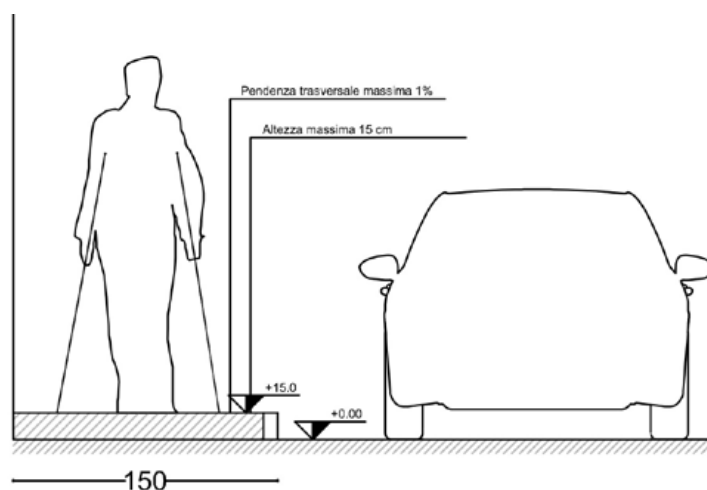
Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *In corrispondenza dei passi carrabili il marciapiede presenta una larghezza inferiore a 90 cm, non consentendo il transito di una carrozzina, possibile ipotizzare l'ampliamento dell'intero marciapiede.*

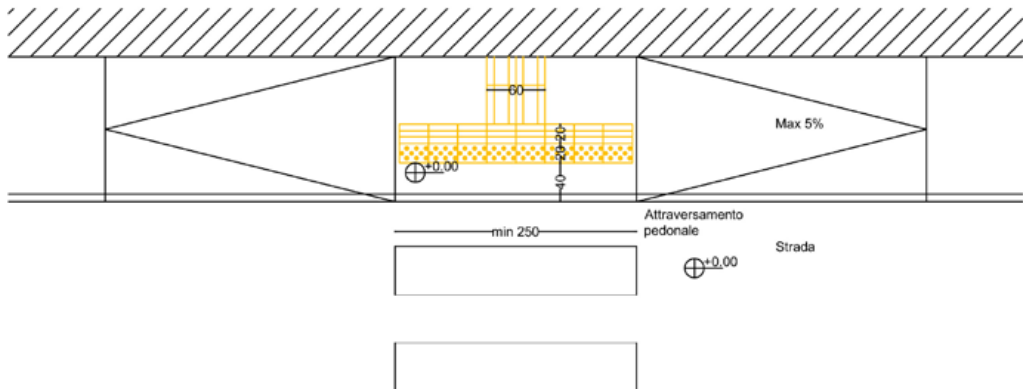
Riferimenti normativi:

DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **40.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Don Milani	
Indicazione posizione: traversa a fondo cieco	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	159
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno. Da migliorare raccordi su ambo i lati	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Don Milani

Indicazione posizione: altezza civico 8

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale

160

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Eliminazione del dislivello realizzando un attraversamento pedonale rialzato con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

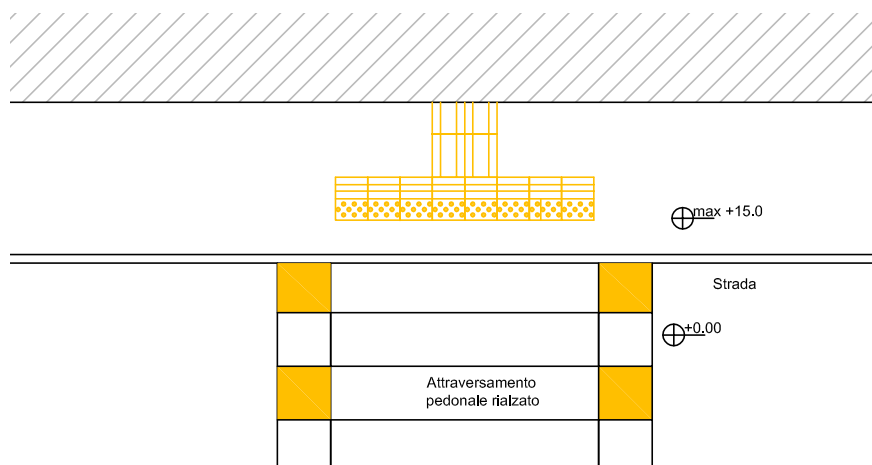
Attraversamento pedonale da realizzarsi per assicurare la continuità dei percorsi pedonali.

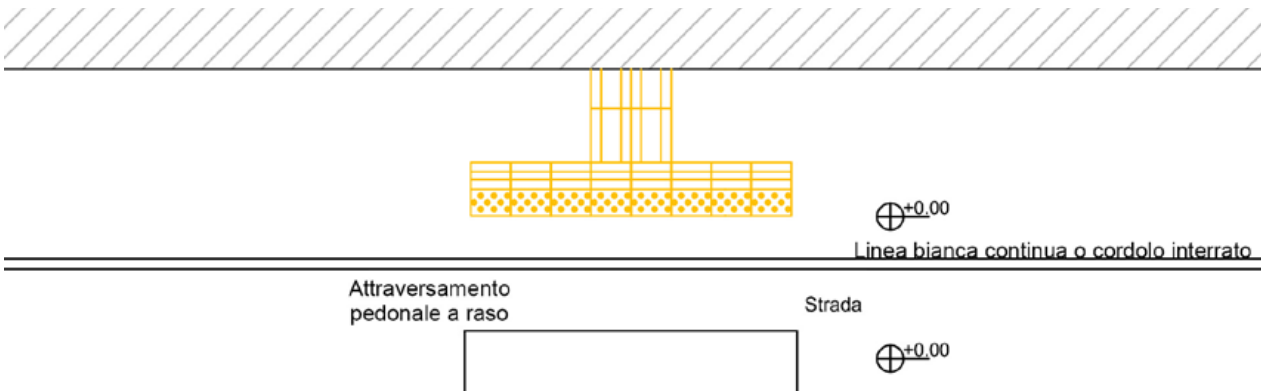
Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cazzaghetto	
Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Don Milani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (solo su un lato)	161
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Cazzaghetto

Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Don Milani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	162

Documentazione fotografica criticità

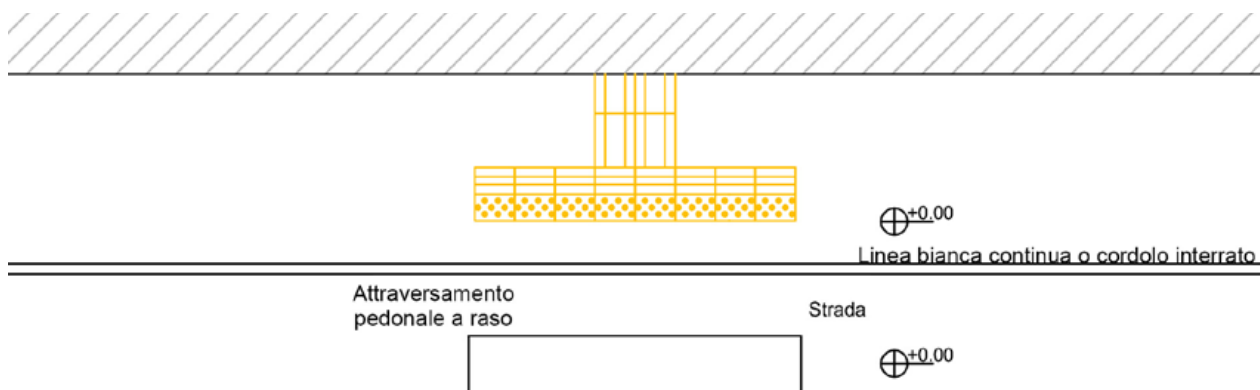


Descrizione prestazionale possibile intervento:
 Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cazzaghetto

Indicazione posizione: da altezza intersezione con Via Don Milani a Casa di Riposo marciapiede ovest

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente

163

Documentazione fotografica criticità

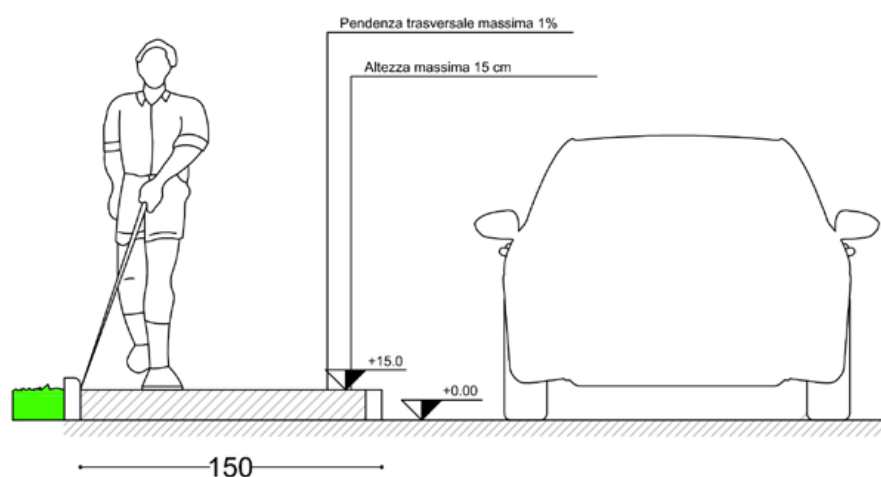


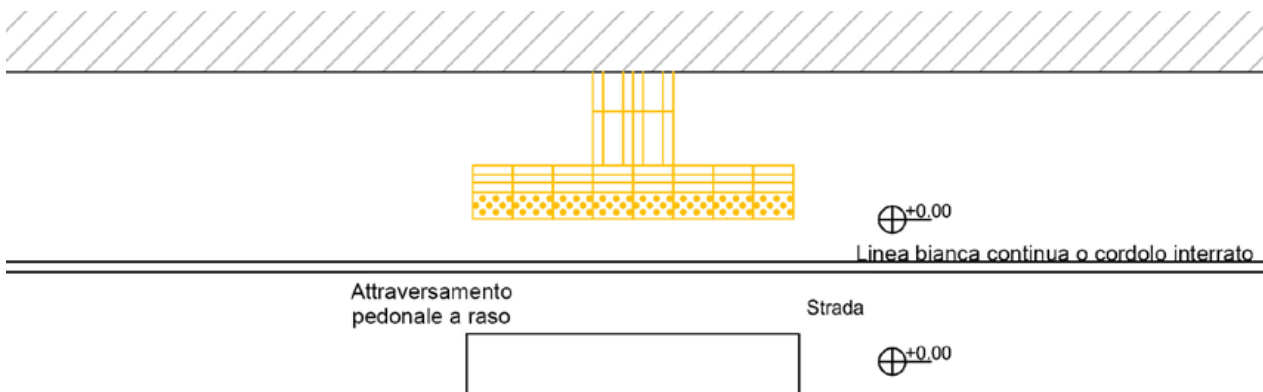
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

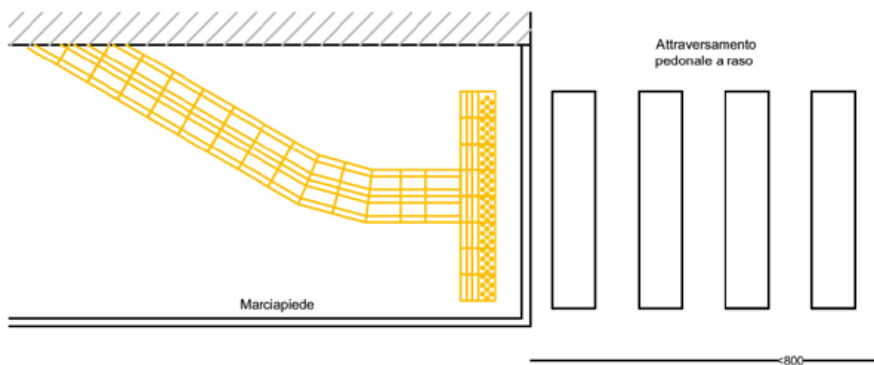
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cazzaghetto	
Indicazione posizione: altezza Casa di Riposo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	164
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Cazzaghetto	
Indicazione posizione: altezza Casa di Riposo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	165
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Cazzaghetto

Indicazione posizione: altezza Casa di Riposo

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

166

Documentazione fotografica criticità

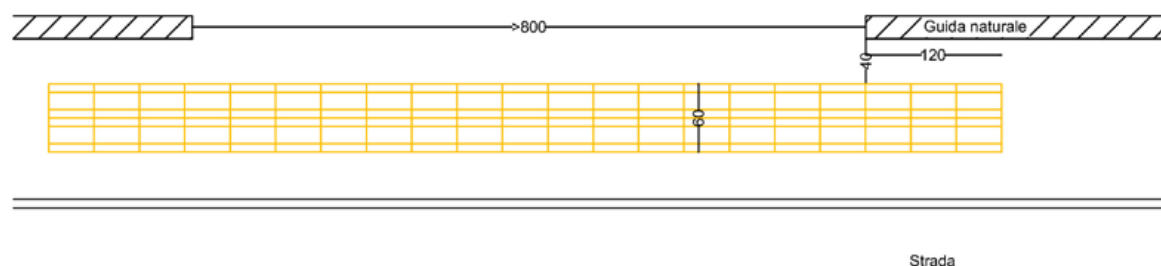


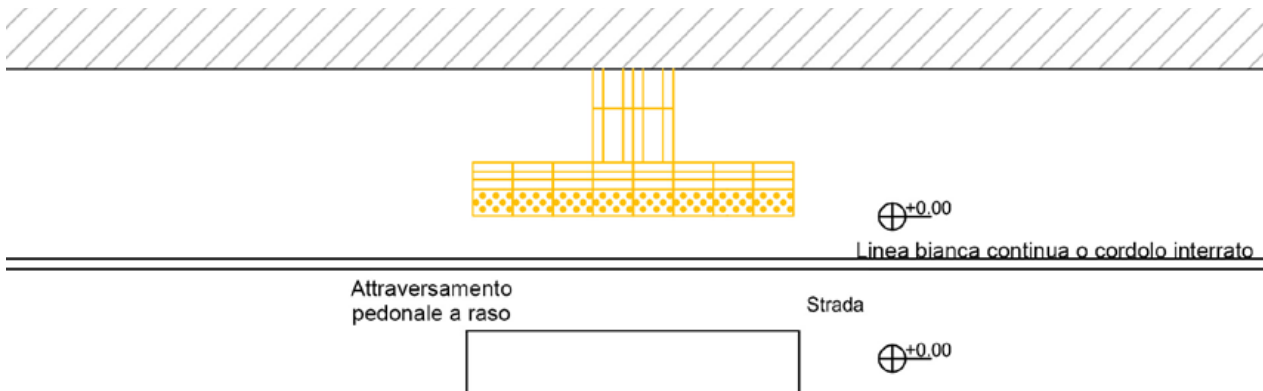
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cazzaghetto	
Indicazione posizione: altezza Casa di Riposo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	167
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Cazzaghetto

Indicazione posizione: altezza Casa di Riposo

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

168

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

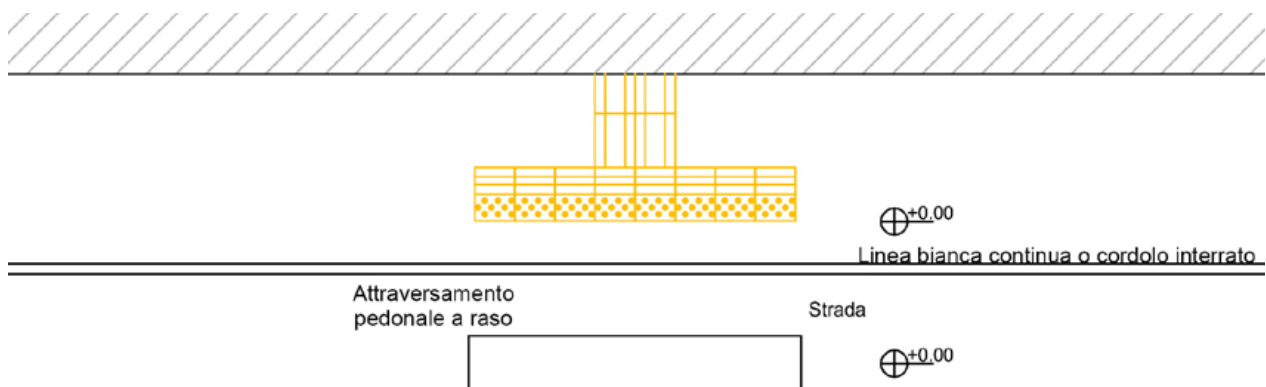
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cazzaghetto

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

169

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

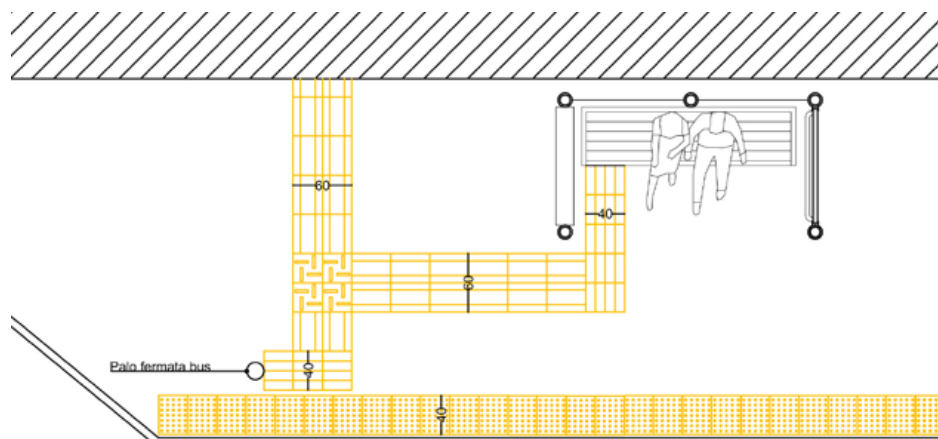
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cazzaghetto

Indicazione posizione: altezza civico 2

Numero
intervento

Tipologia criticità: Percorsi pedonali non raccordati con presenza di gradino superiore a 2,5 cm

170

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

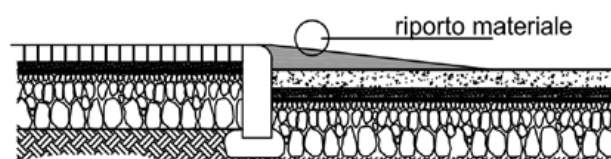
Raccordo dei diversi livelli dei percorsi pedonali tramite riporto di materiale coerente con le tipologie di pavimentazioni preesistenti.

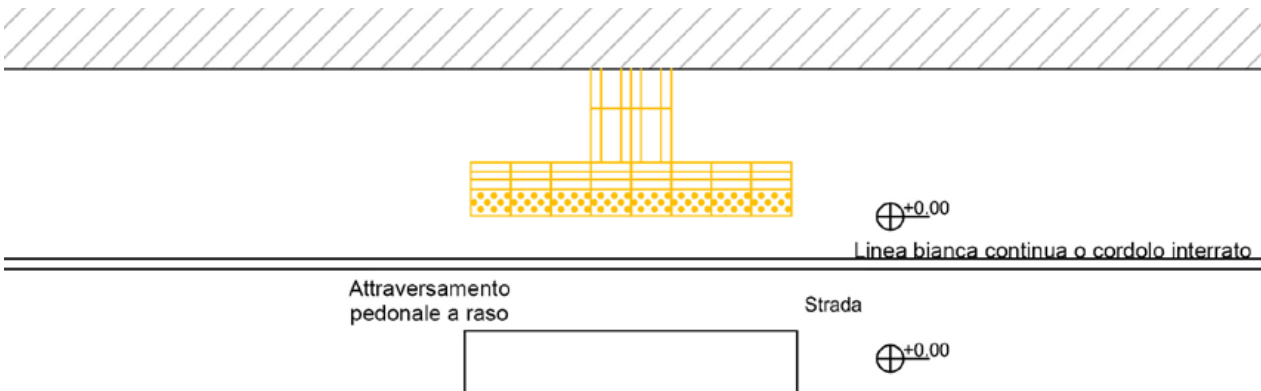
Riferimenti normativi:

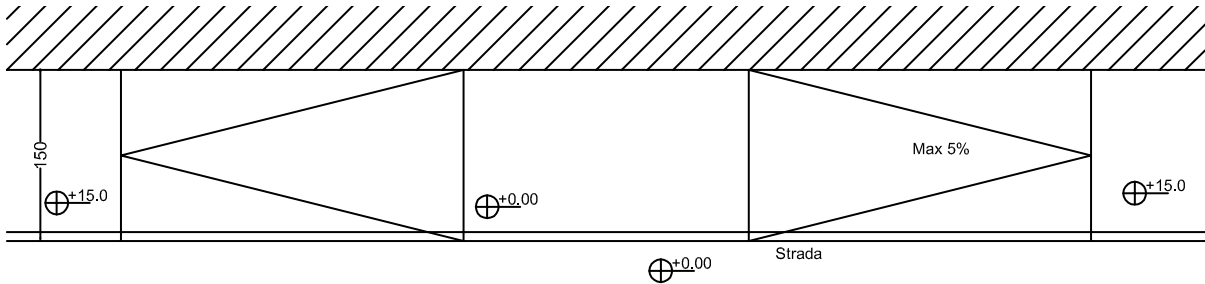
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **50,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Molinella	
Indicazione posizione: Piazza IV Novembre	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	171
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Molinella	
Indicazione posizione: passo carrabile Acli	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	172
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Adeguamento di percorso pedonale con pendenza longitudinale eccessiva tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una nuova rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Molinella

Indicazione posizione: altezza Chiesa di San Martino

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

173

Documentazione fotografica criticità

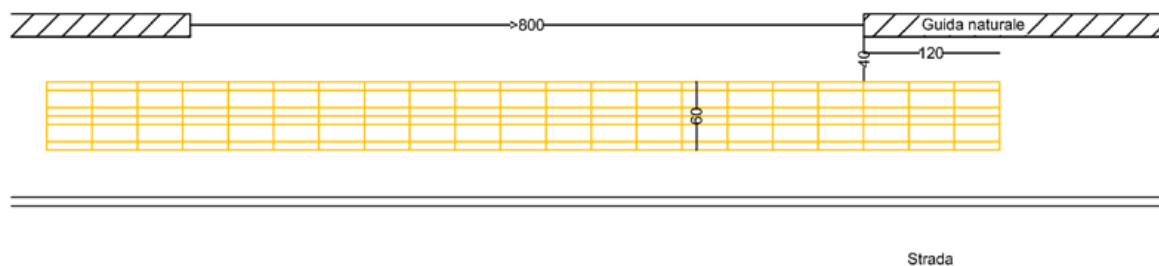


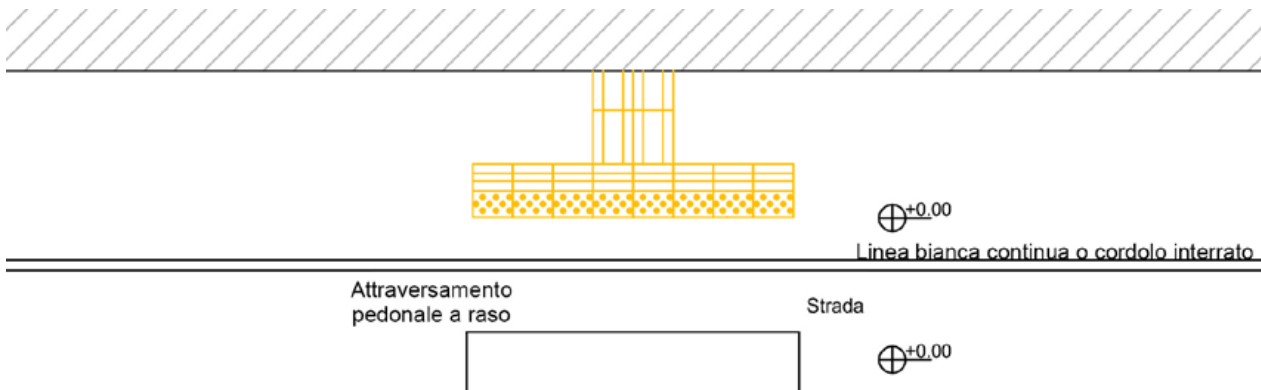
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

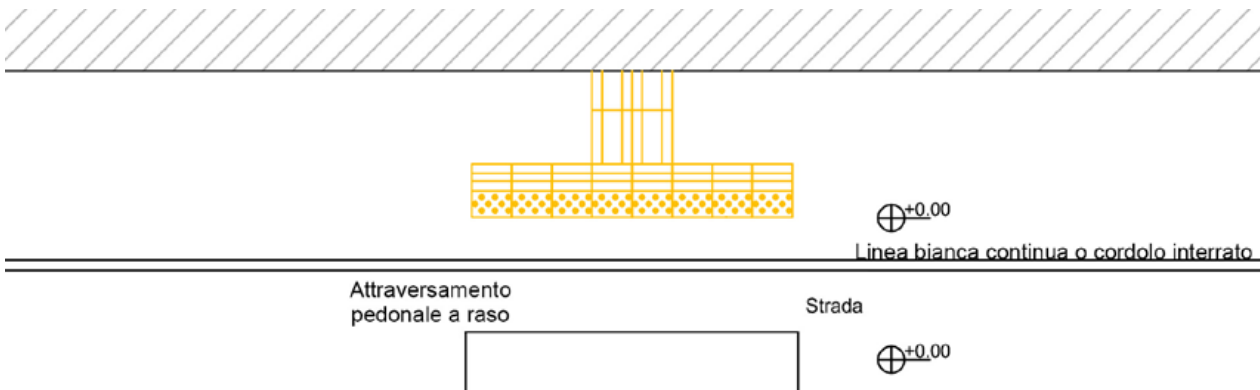
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

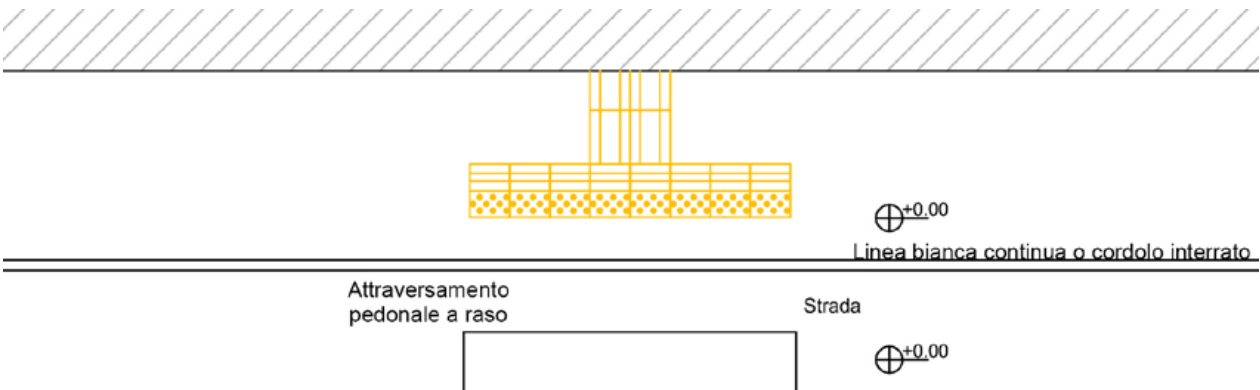
Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Molinella	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale Scuole	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	174
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Molinella	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione Quartiere Padre Turollo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	175
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Molinella	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale traversa a fondo cieco per Palestra	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	176
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Papa Giovanni XXIII

Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Molinella

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale con presenza di gradini
ambo i lati

177

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

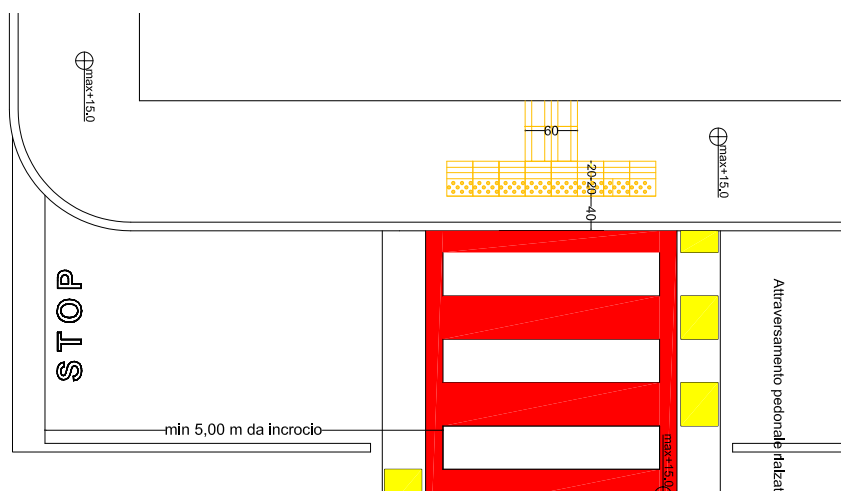
Eliminazione del dislivello realizzando un attraversamento pedonale rialzato con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno. *Cercare di raccordare le diverse quote al fine di rendere accessibile il livello dei portici.*

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Papa Giovanni XXIII

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Scuola primaria

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

178

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

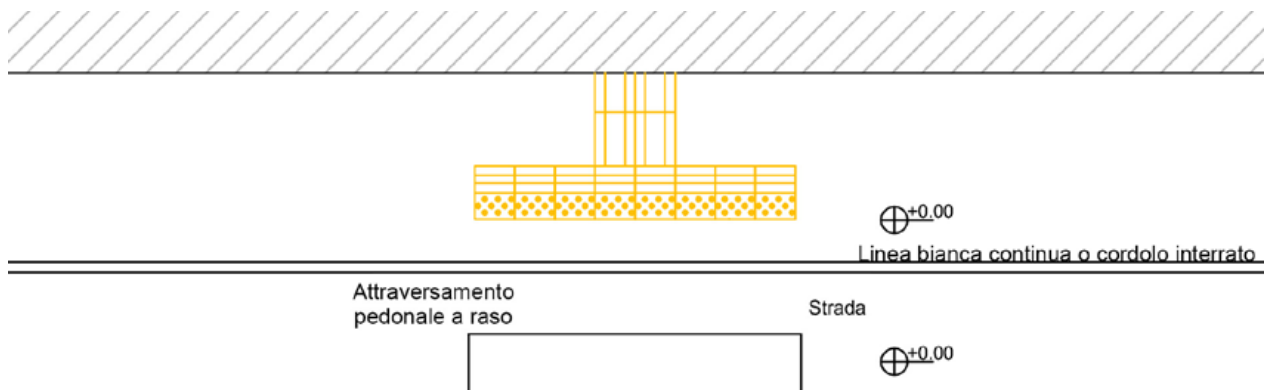
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

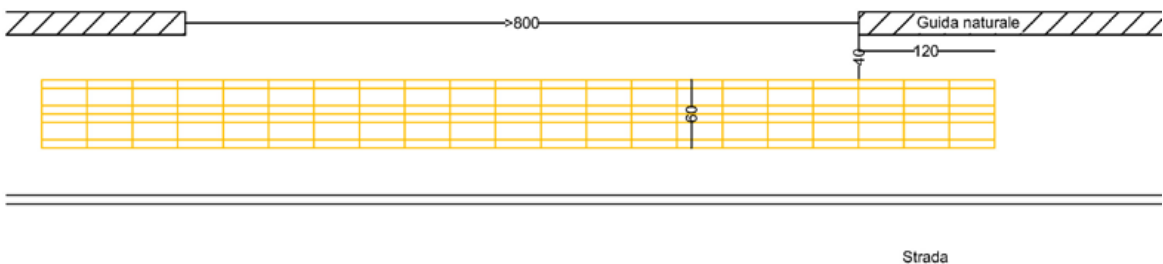
Riferimenti normativi:

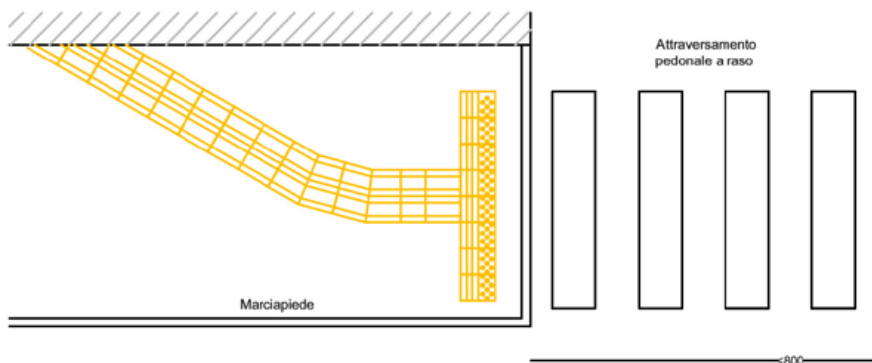
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Matteotti	
Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Provinciale Sud	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	179
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 4.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Matteotti	
Indicazione posizione: intersezione anello Via Matteotti	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	180
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno. <i>Compreso eliminazione dislivelli su entrambi i lati.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Matteotti

Indicazione posizione: da altezza intersezione con Via Provinciale Sud ad altezza Scuola infanzia ed Asilo, marciapiede sud

Numero intervento

Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato

181

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

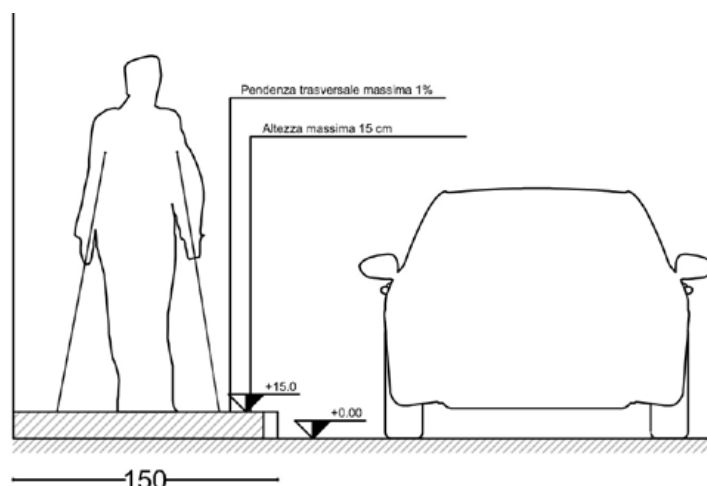
Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *In corrispondenza dei passi carrabili il marciapiede presenta una larghezza limite attorno a 90 cm, possibile ipotizzare l'ampliamento dell'intero dalla sezione attuale di 120 cm a 150 cm.*

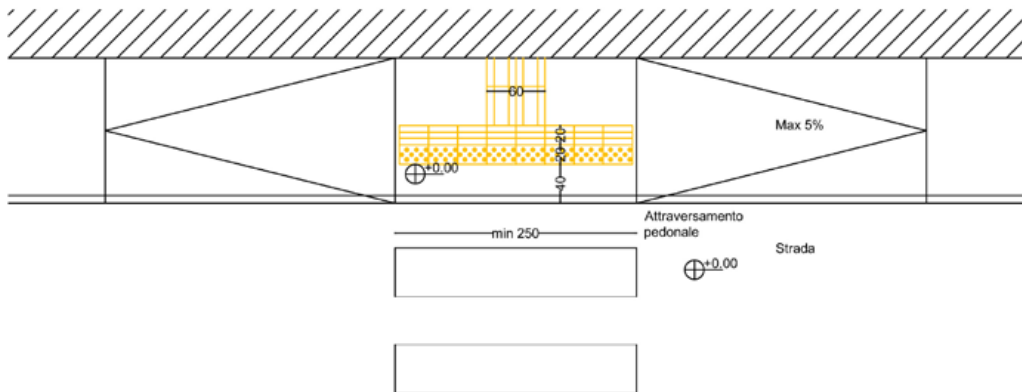
Riferimenti normativi:

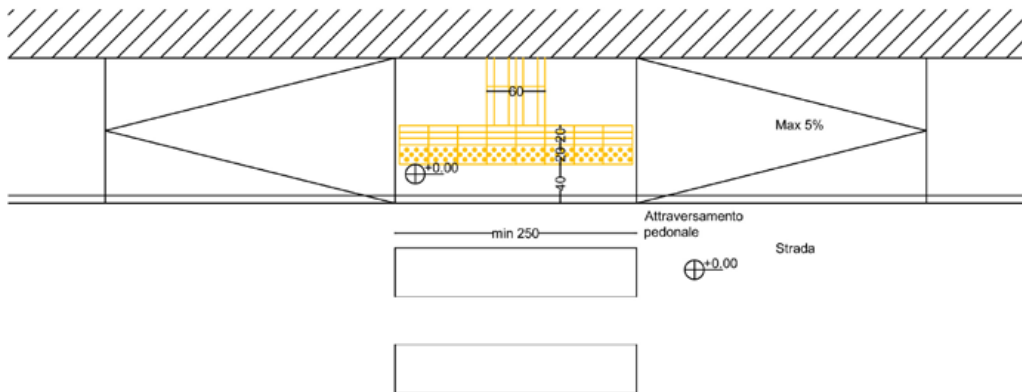
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

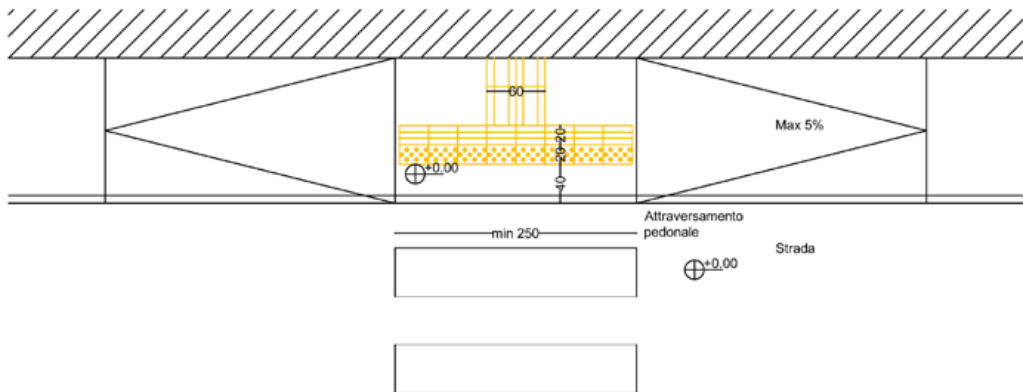
Stima costo intervento possibile risolutivo: **30.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Matteotti	
Indicazione posizione: da altezza intersezione con Via Provinciale Sud ad altezza Scuola infanzia ed Asilo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	182
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno. <i>Necessario realizzare almeno un attraversamento pedonale lungo la Via, da realizzare raccordi ambo i lati o in alternativa da realizzare attraversamento pedonale rialzato.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Matteotti	
Indicazione posizione: tratto tra altezza civico 13 e civico 25	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	183
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno. <i>Necessario realizzare almeno un attraversamento pedonale lungo la Via, da realizzare raccordi ambo i lati o in alternativa da realizzare attraversamento pedonale rialzato.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Matteotti	
Indicazione posizione: altezza civico 42	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	184
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebraure al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno. <i>Necessario realizzare attraversamento pedonale per garantire la continuità dei percorsi.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 3.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Piazza IV Novembre

Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Matteotti

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

185

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

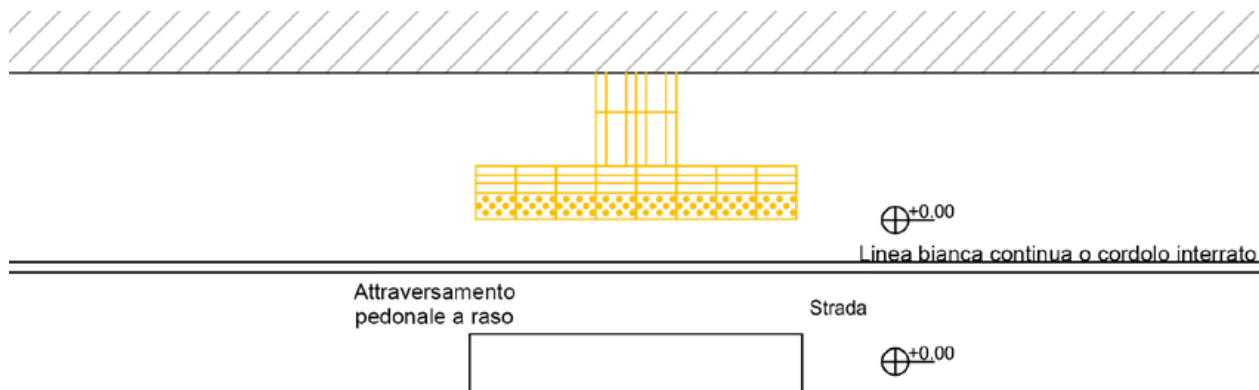
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Piazza IV Novembre

Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Molinella	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	186

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

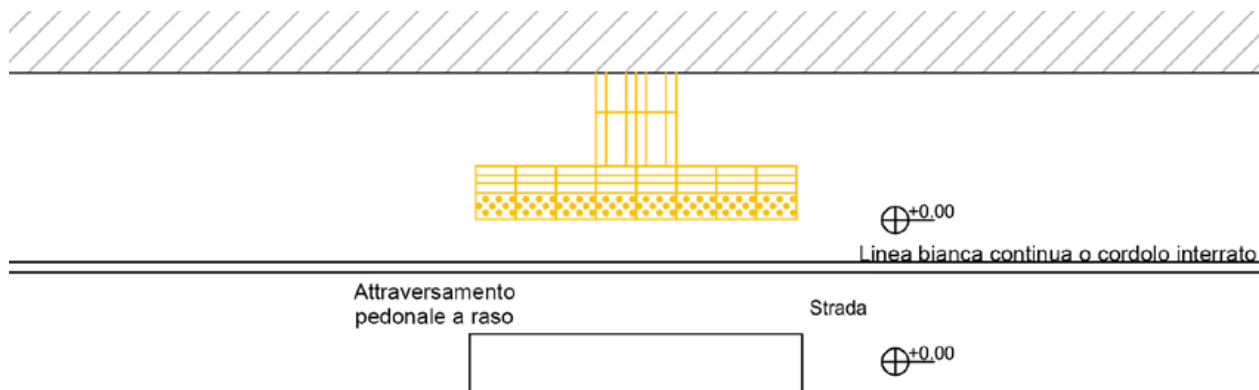
Da posizionare la segnaletica pedotattile in modo tale che l'attraversamento pedonale presenti una lunghezza non superiore a 10 m, se maggiore, necessario posizionare la segnaletica anche trasversalmente l'attraversamento.

Riferimenti normativi:

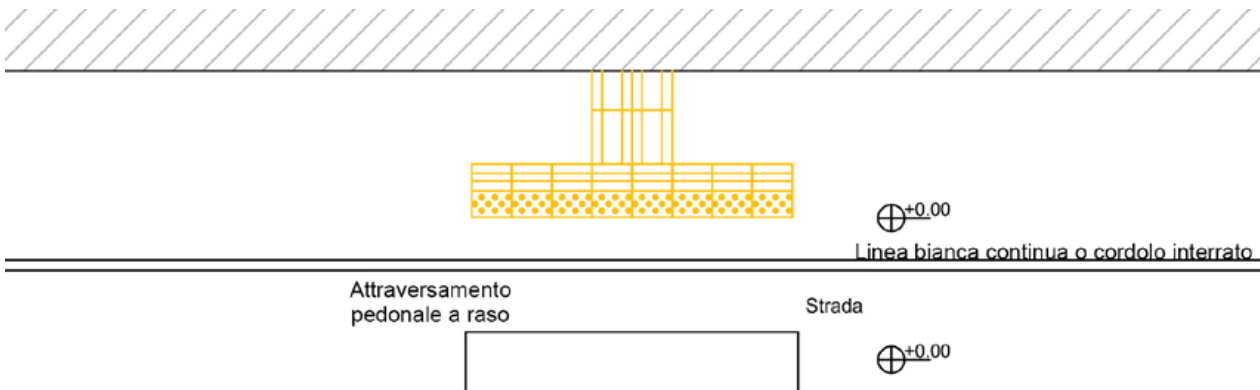
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.200,0 €**

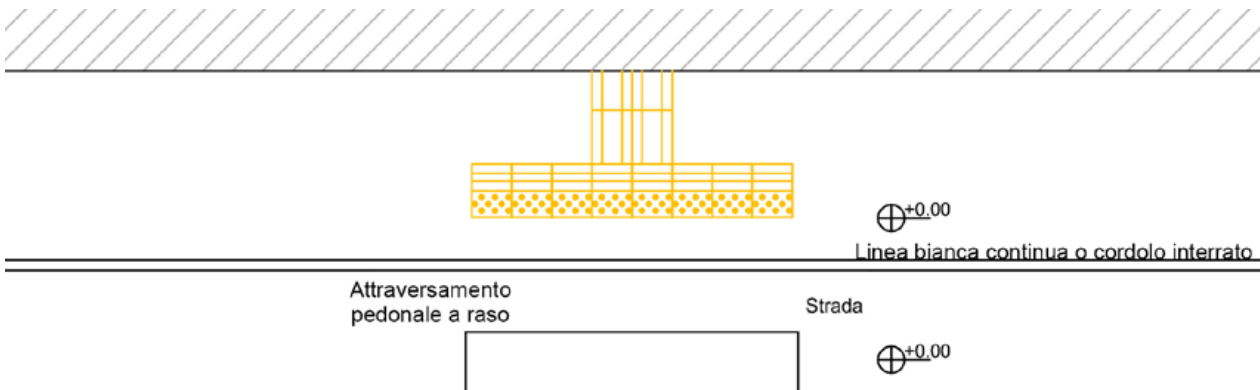
Immagine esplicativa possibile intervento



Percorsi Loc. Rivale

Via Di Rivale	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	187
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Di Rivale	
Indicazione posizione: pista ciclabile da altezza Cimitero ad altezza Chiesa di San Nicola	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale	188
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: <i>Da valutare l'opportunità di trasformare in ciclopedonale la pista ciclabile esistente, unico percorso oltre alla strada carrabile, già utilizzata nei fatti come percorso pedonale.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: - €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Di Rivale	
Indicazione posizione: intersezione con Via Carraretto	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	189
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Di Rivale

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Carraretto	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	190

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

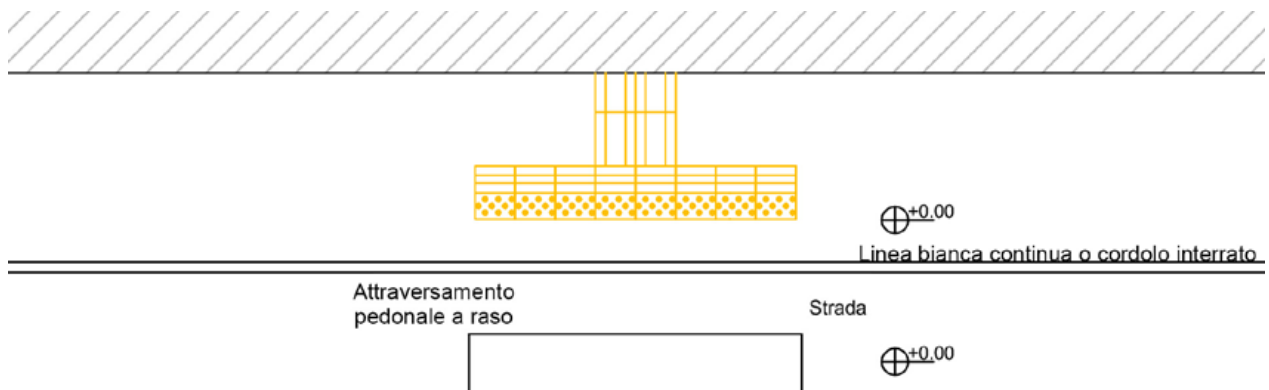
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Di Rivale

Indicazione posizione: collegamento area residenziale nord con area sud

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza percorso pedonale

191

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

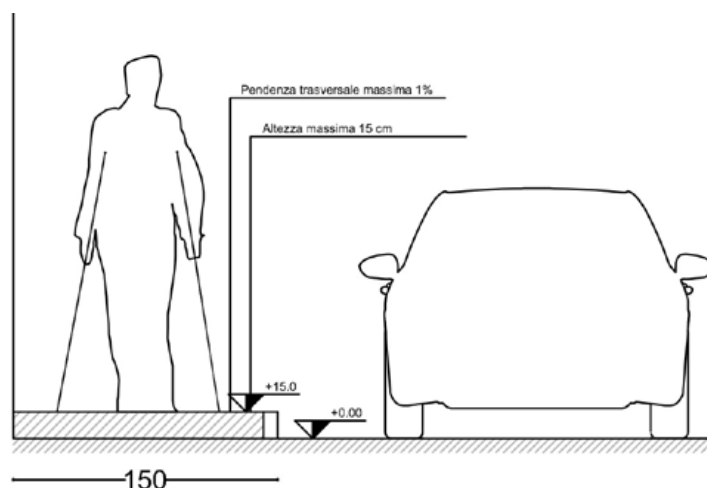
Il tombinamento del canale per il tratto necessario per garantire la continuità dei percorsi pedonali potrebbe configurarsi nei fatti come un intervento di abbattimento barriere architettoniche.

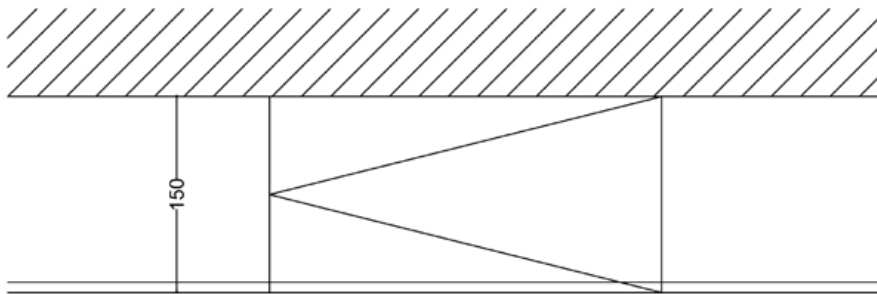
Riferimenti normativi:

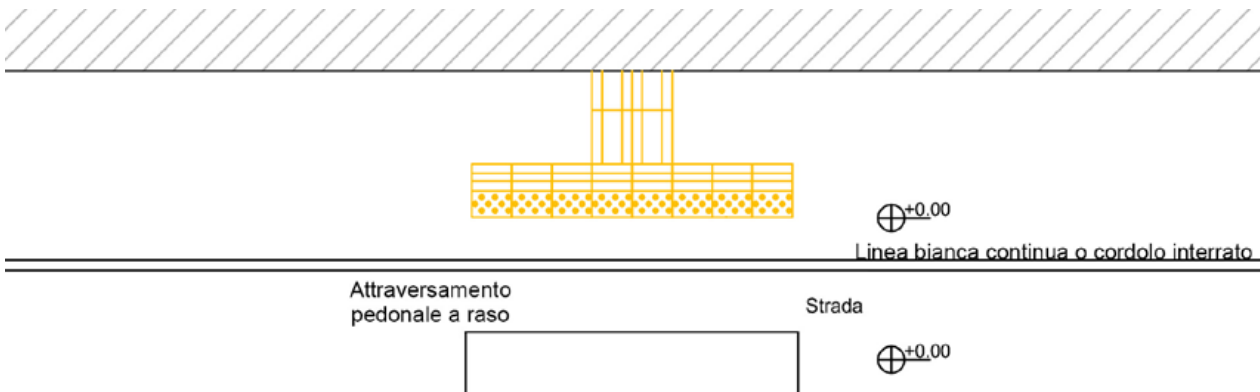
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

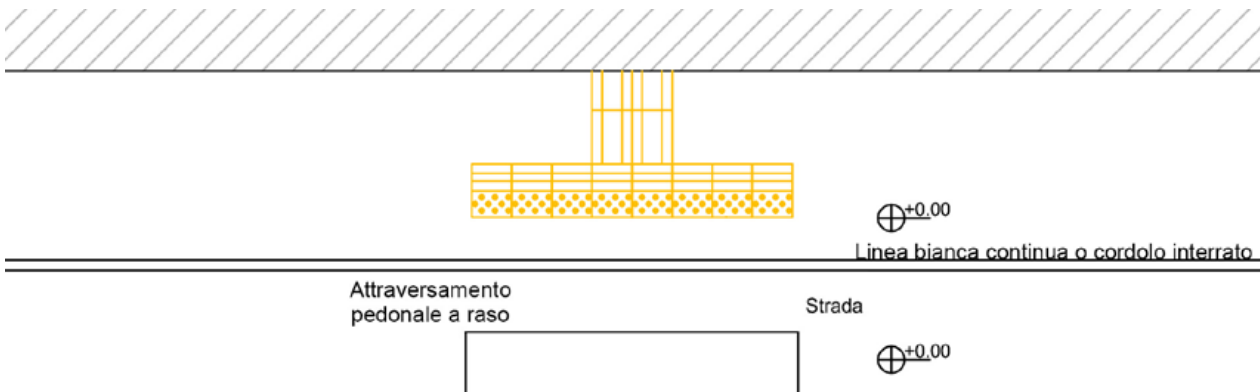
Stima costo intervento possibile risolutivo: **30.000,0 €**

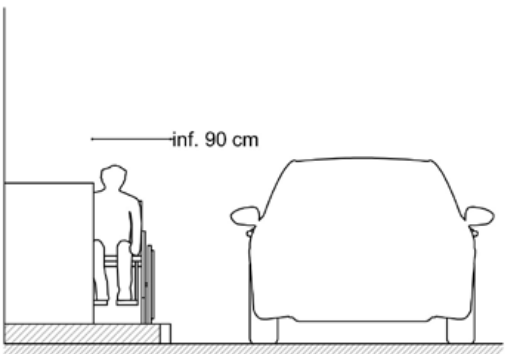
Immagine esplicativa possibile intervento

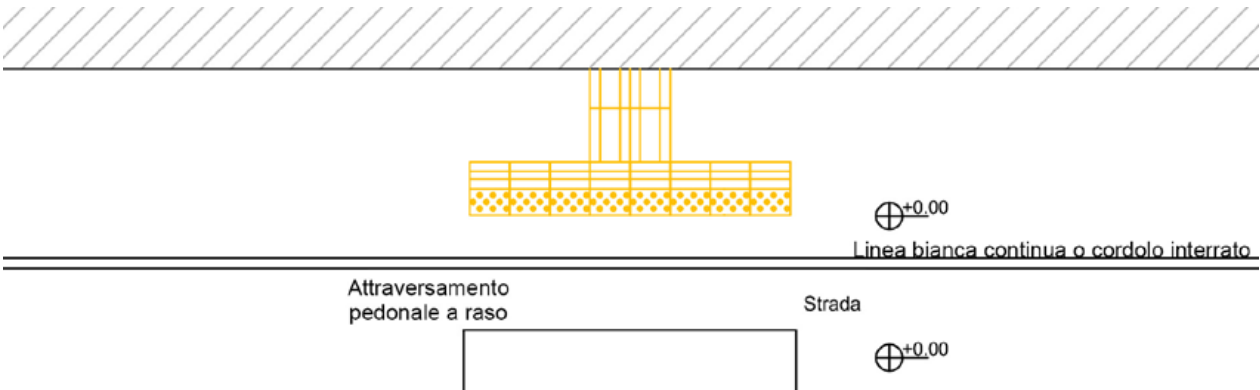


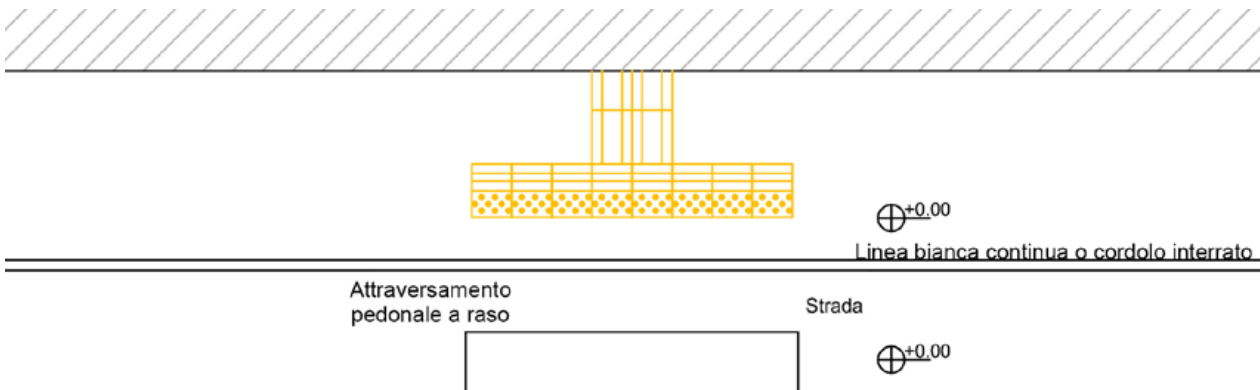
Via Carraretto	
Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Di Rivale	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	192
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Adeguamento di percorso pedonale che presenta salto di quota non raccordato tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una nuova rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 300,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

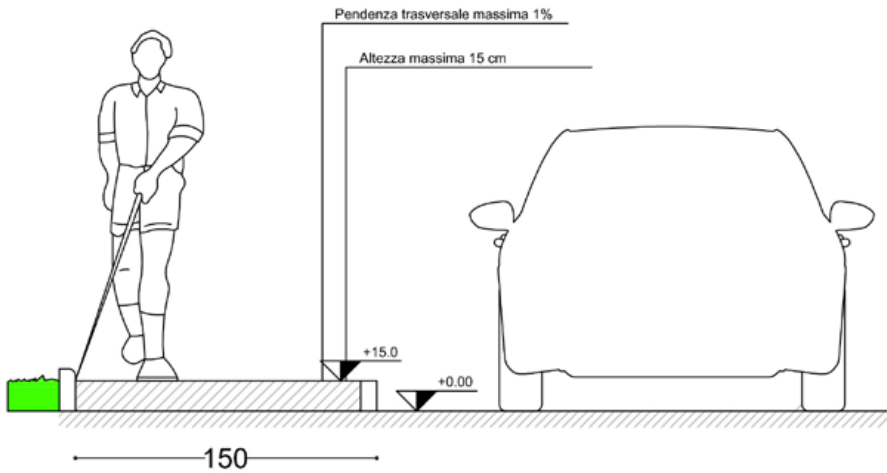
Via Redentore	
Indicazione posizione: altezza intersezione con Via Carraretto	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	193
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

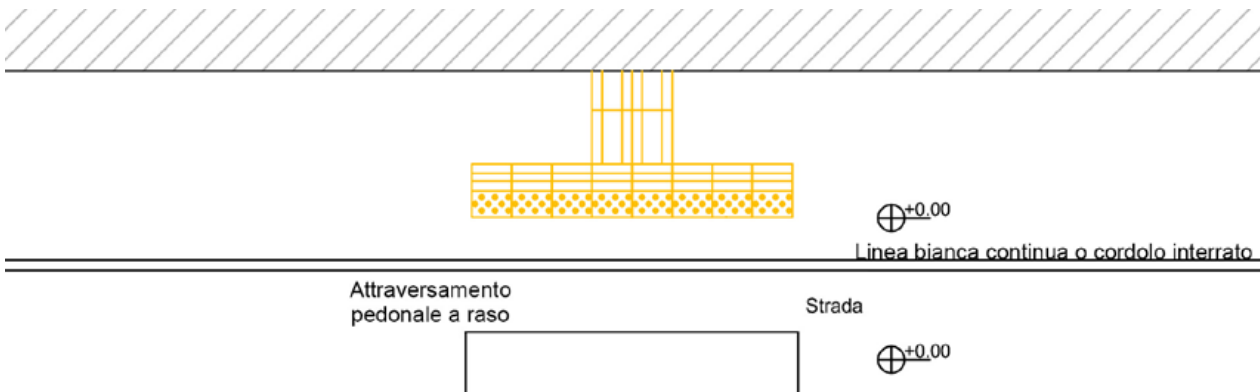
Via Redentore	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 35	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	194
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

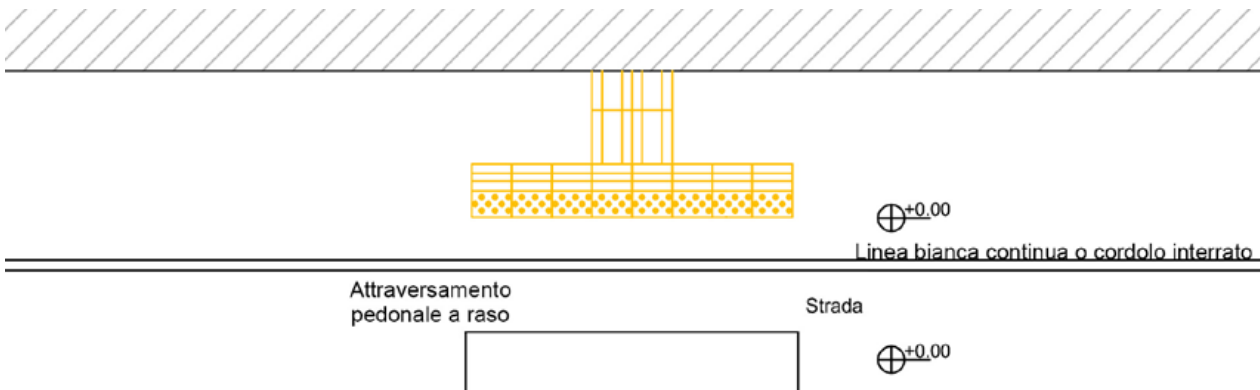
Via Redentore	
Indicazione posizione: traversa a fondo cieco	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	195
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale. <i>Numero 6 alberature da rimuovere.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.700,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

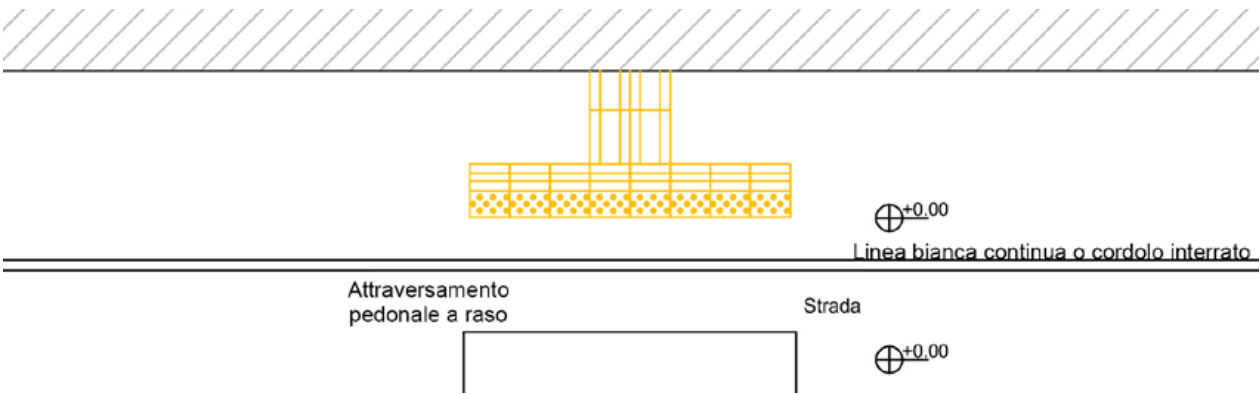
Via Redentore	
Indicazione posizione: altezza parco pubblico	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	196
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

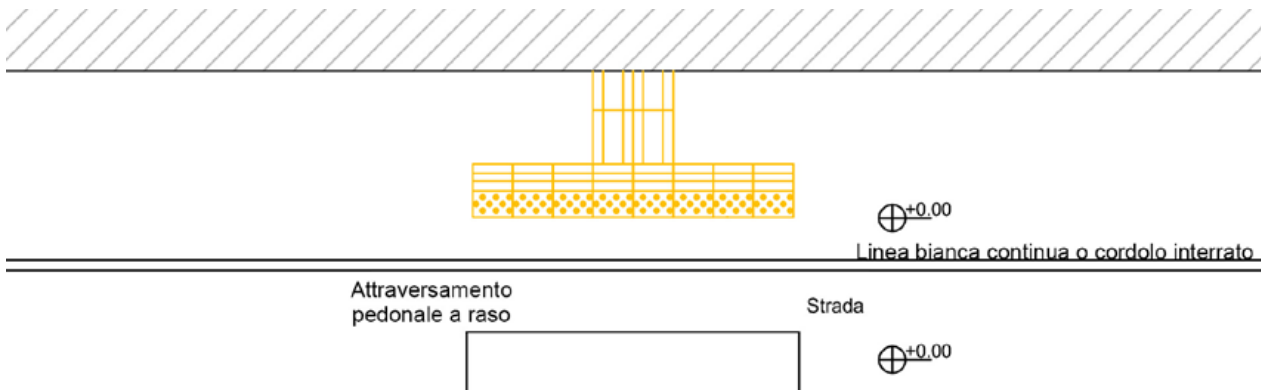
Via Redentore	
Indicazione posizione: altezza parco pubblico	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	197
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

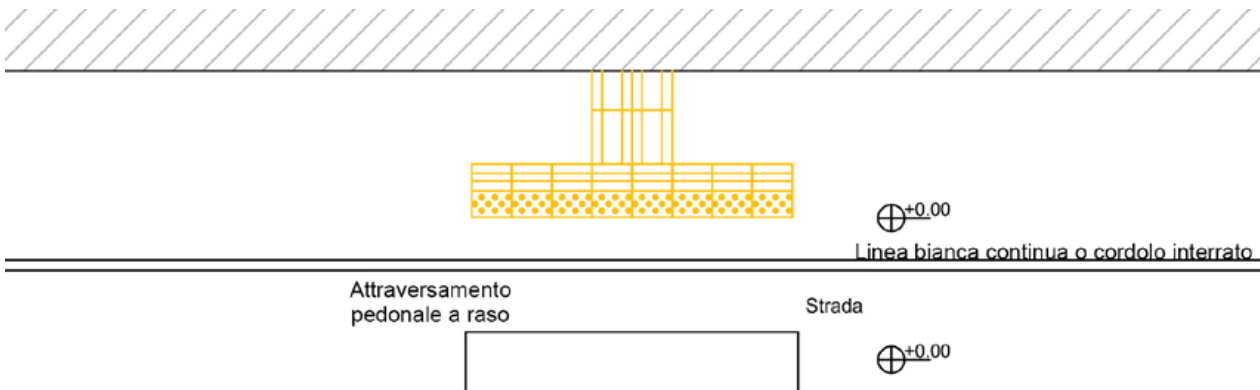
Via Redentore	
Indicazione posizione: parcheggio lungo strada	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	198
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 5.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

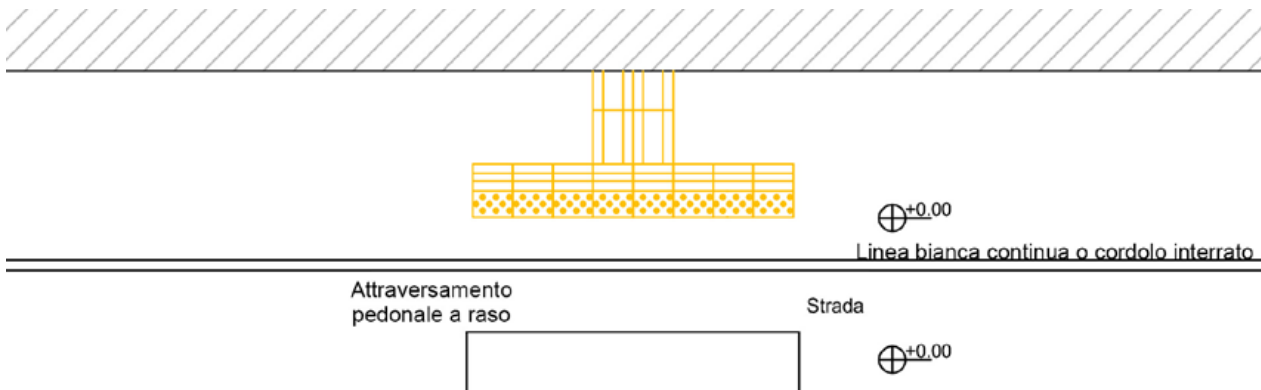
Via Redentore	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 36	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	199
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

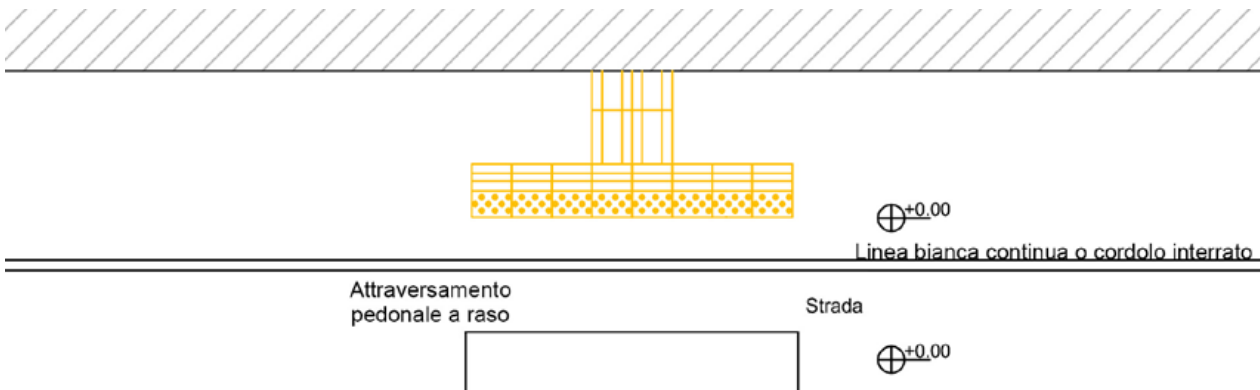
Via Redentore	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 36	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	200
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

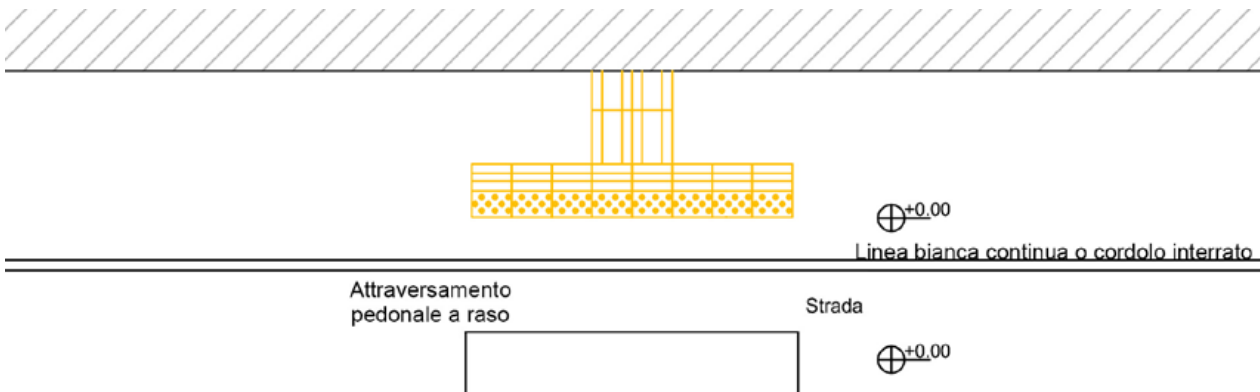
Via Redentore	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza campo sportivo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	201
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

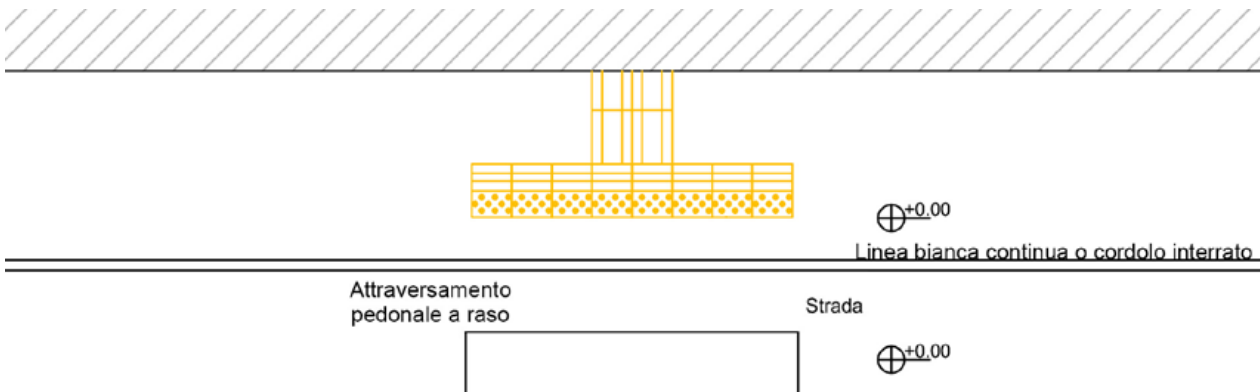
Via Redentore	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza campo sportivo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	202
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

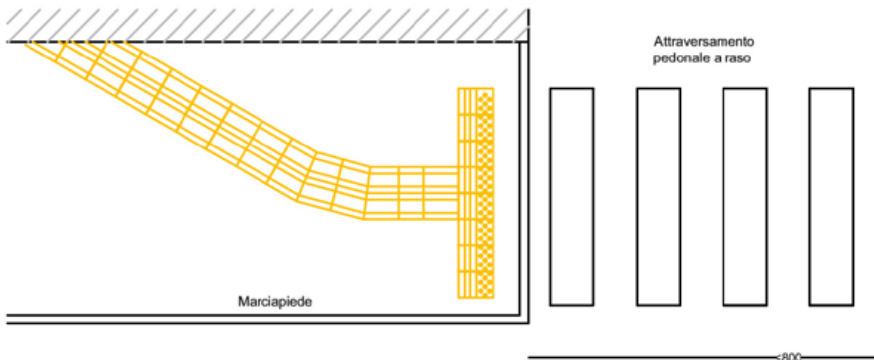
Via Redentore	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 23	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	203
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

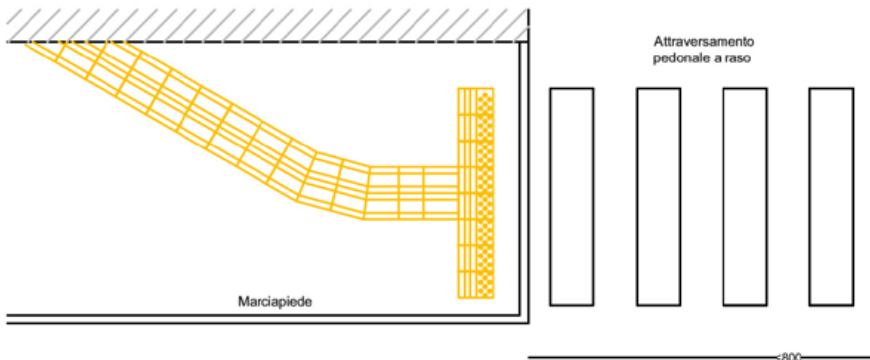
Via Redentore	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 8	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	204
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

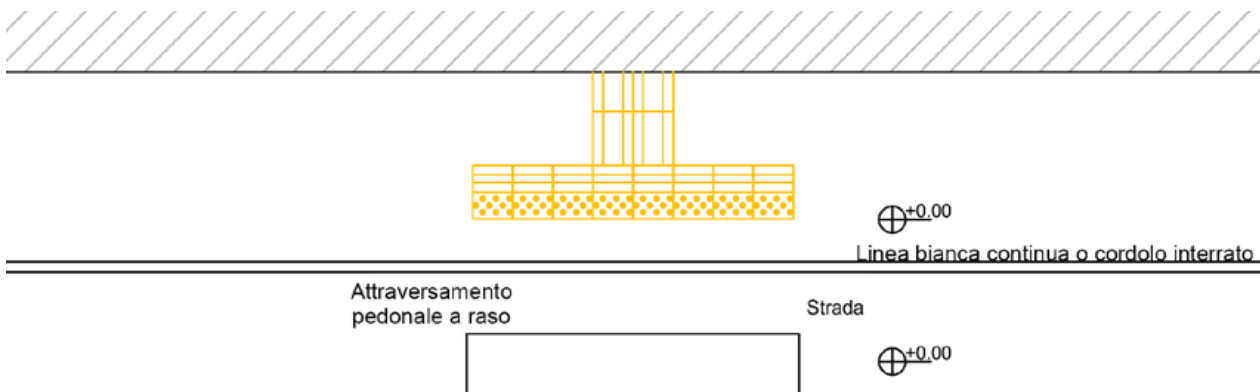
Via Redentore	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 8	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	205
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

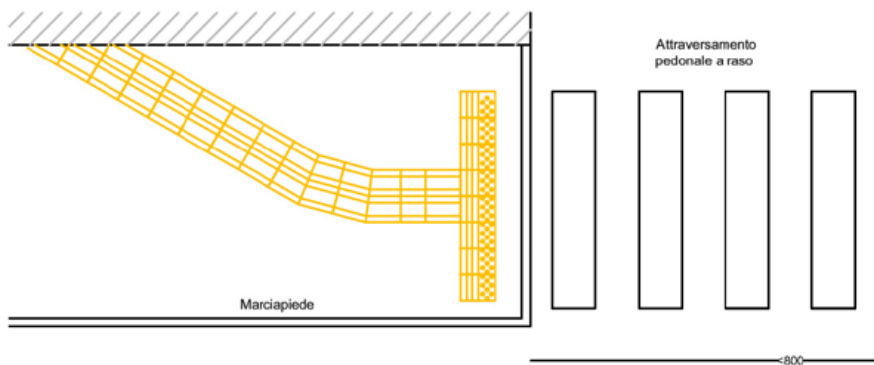
Via Redentore	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza parco pubblico	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	206
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Redentore	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Carraretto	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	207
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

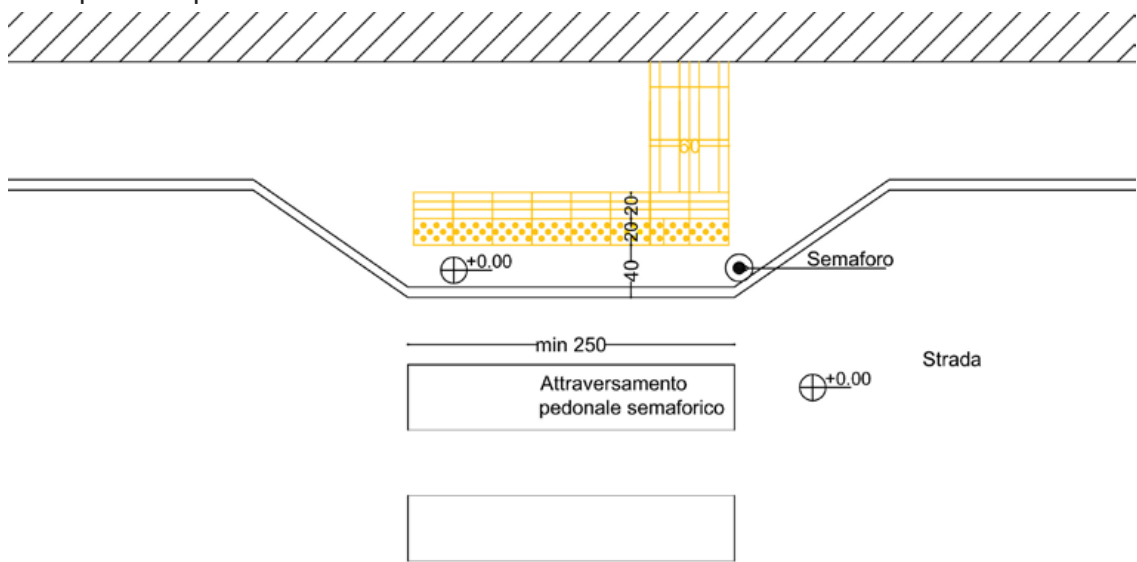
Via di Rivale	
Indicazione posizione: accesso-uscita parcheggio attività commerciali	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	208
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.300,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

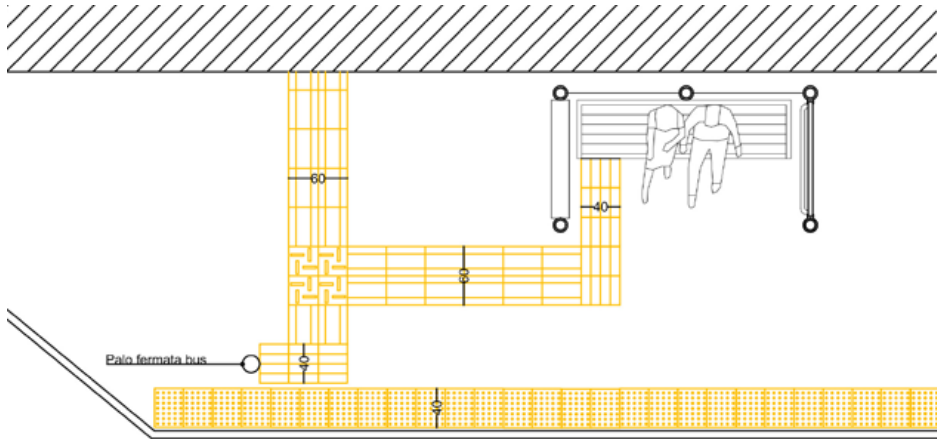
Via di Rivale	
Indicazione posizione: accesso-uscita parcheggio attività commerciali	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	209
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.300,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

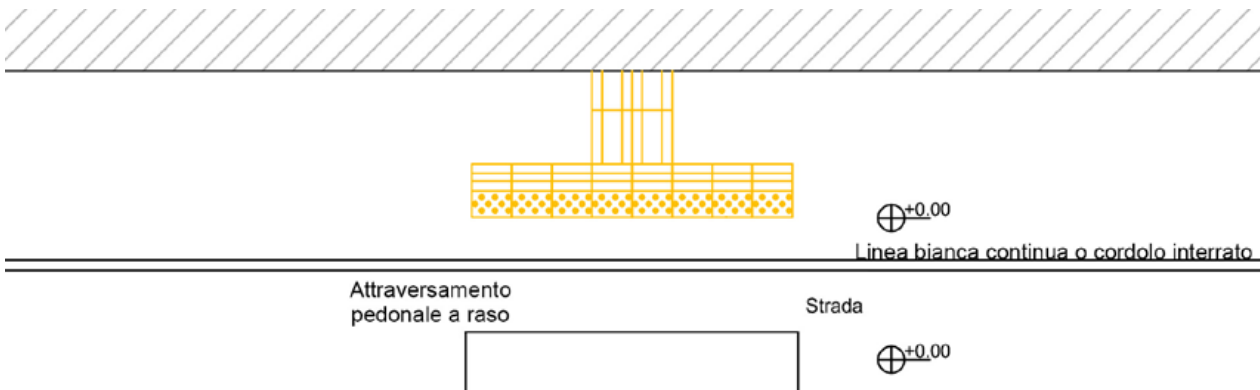
Via di Rivale	
Indicazione posizione: altezza scuola dell'infanzia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	210
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

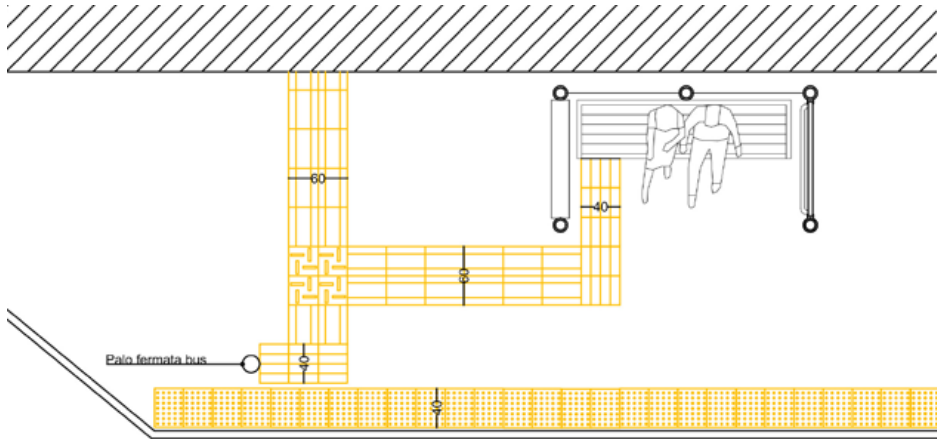
Via di Rivale	
Indicazione posizione: intersezione con Via Don Ferronato	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	211
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.600,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via di Rivale	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale Chiesa di San Nicola	Numero intervento
Tipologia criticità: Impianto semaforico sprovvisto di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.	212
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Fornitura ed installazione di dispositivo acustico per non vedenti per impianto semaforico esistente.	
Riferimenti normativi: D.P.R. n. 495/1992 art. 162 - DPR 503/96 art. 6	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via di Rivale	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale Chiesa di San Nicola	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	213
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno. <i>Necessario migliorare il raccordo su un lato.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via di Rivale	
Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	214
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 17.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via di Rivale	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Oratorio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	215
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via di Rivale	
Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	216
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 20.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Don Ferronato

Indicazione posizione: da altezza intersezione con Via Di Rivale ad altezza Cabina dell'Enel - marciapiede ovest

Numero intervento

Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato

217

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

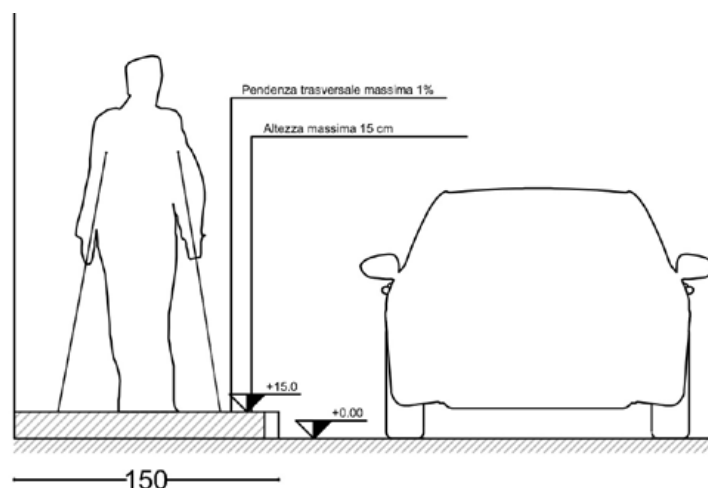
Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *Il marciapiede presenta una larghezza limite intorno a 95 cm possibile ipotizzare di portare la sezione almeno a 120 cm.*

Riferimenti normativi:

DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **15.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Don Ferronato

Indicazione posizione: tratto altezza civico 51

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale

218

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

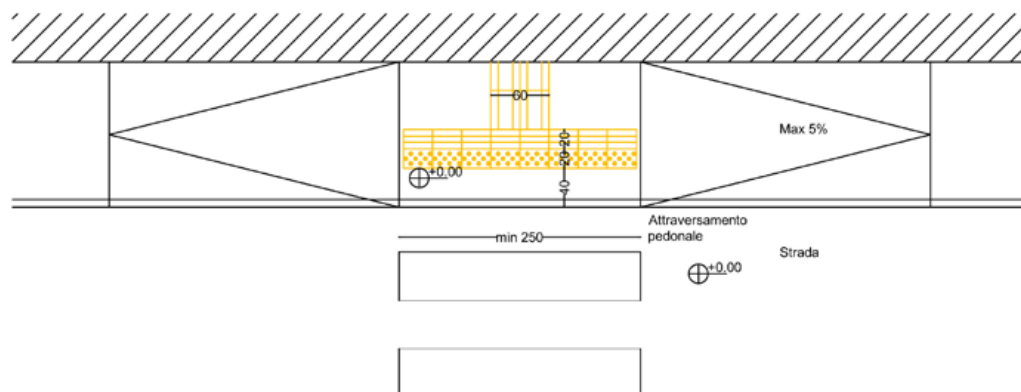
Necessario realizzare almeno un attraversamento pedonale lungo la Via, da realizzare raccordi ambo i lati o in alternativa da realizzare attraversamento pedonale rialzato.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Don Ferronato

Indicazione posizione: parcheggio pubblico

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza percorso pedonale a raso

219

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

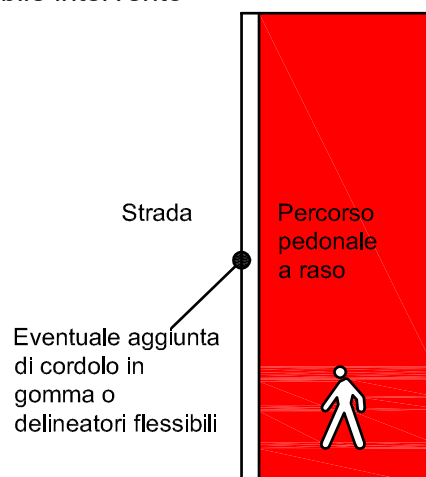
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Don Ferronato

Indicazione posizione: tratto altezza parcheggio

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale

220

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattile plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

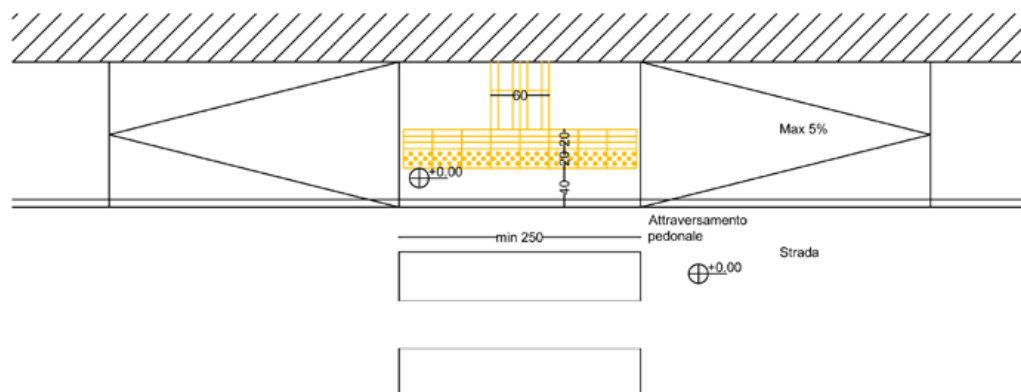
Necessario realizzare almeno un attraversamento pedonale lungo la Via, da realizzare raccordi ambo i lati o in alternativa da realizzare attraversamento pedonale rialzato.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Don Ferronato

Indicazione posizione: altezza parco pubblico

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente

221

Documentazione fotografica criticità

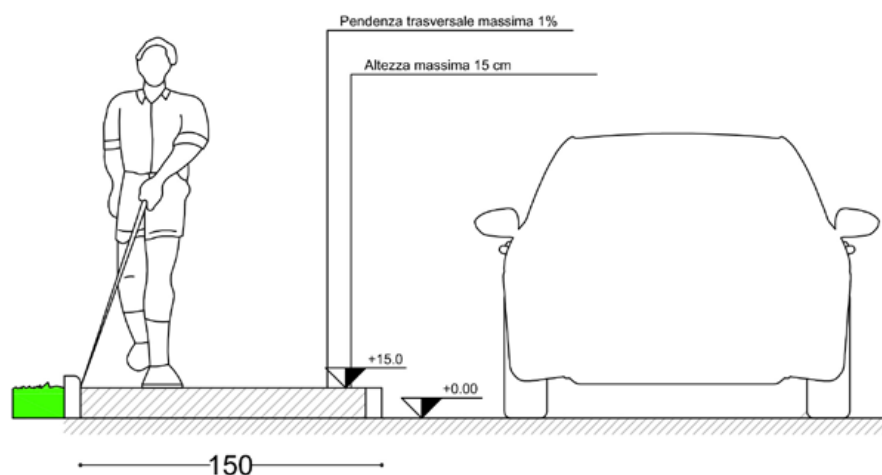


Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.
Compreso sistemazioni sconnessioni.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Don Ferronato

Indicazione posizione: tratto altezza civico 79

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale

222

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

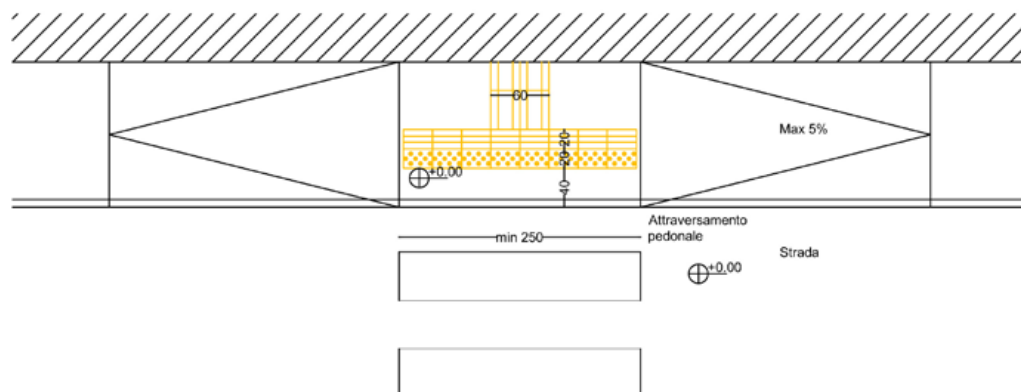
Necessario realizzare almeno un attraversamento pedonale lungo la Via, da realizzare raccordi ambo i lati o in alternativa da realizzare attraversamento pedonale rialzato.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Percorsi Loc. Mellaredo

Via Noalese Nord

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Chiesa di San Giovanni Battista

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

223

Documentazione fotografica criticità



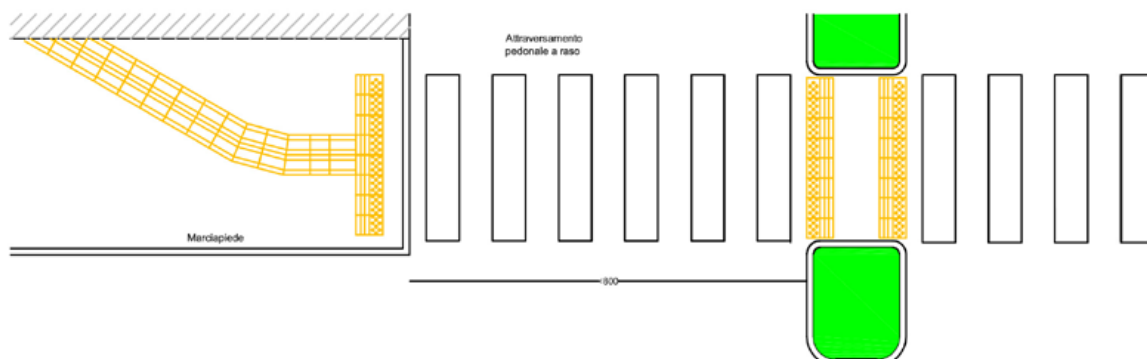
Descrizione prestazionale possibile intervento:

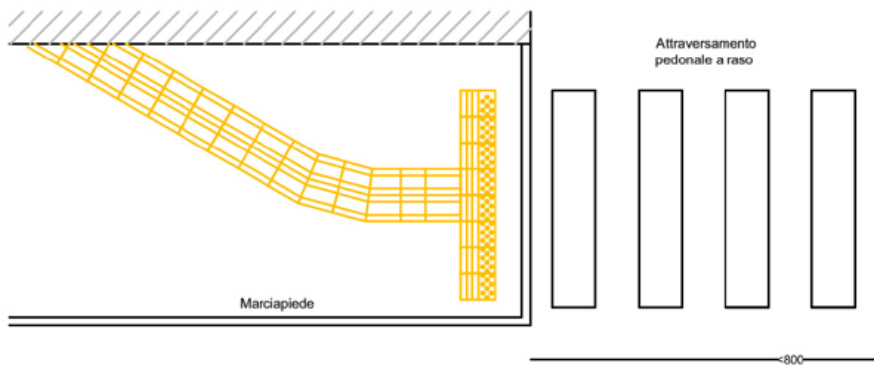
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

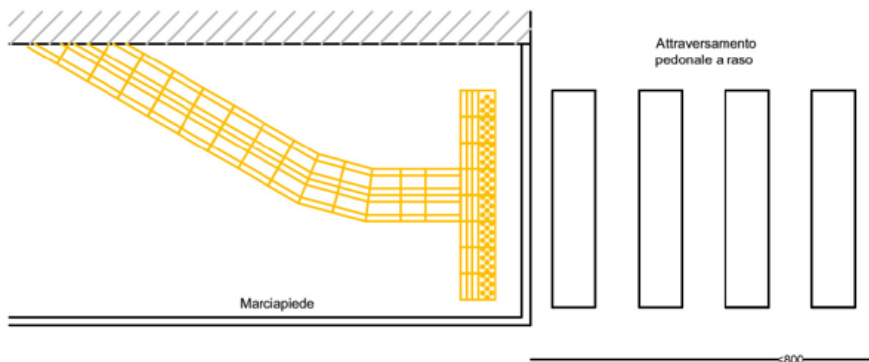
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

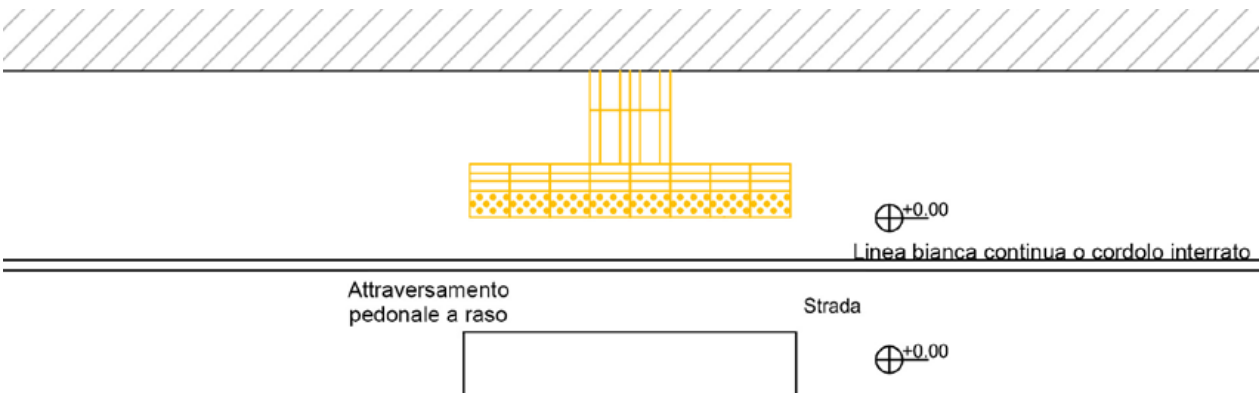
Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

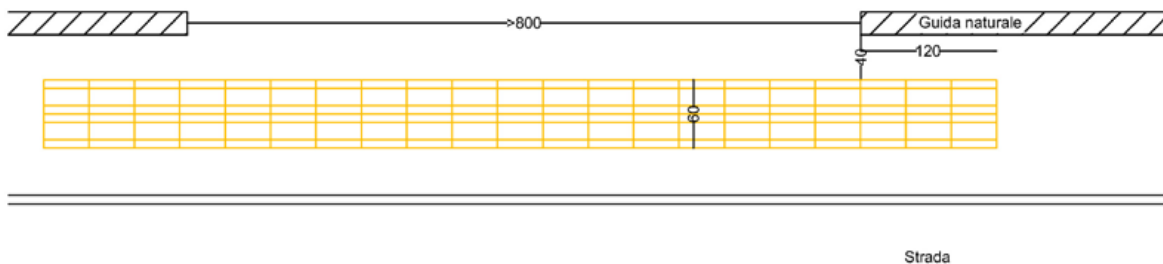
Immagine esplicativa possibile intervento

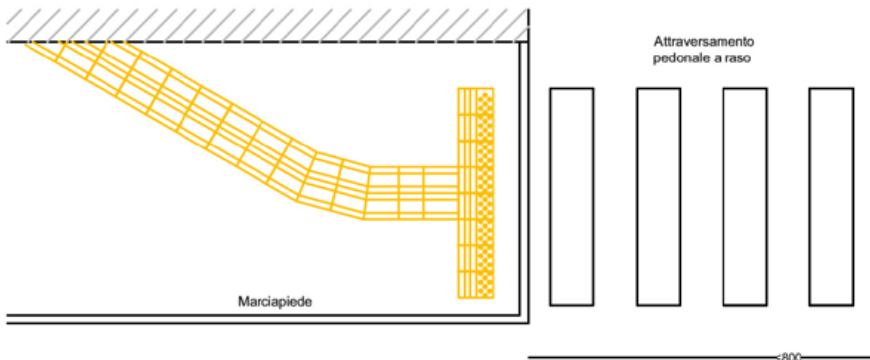


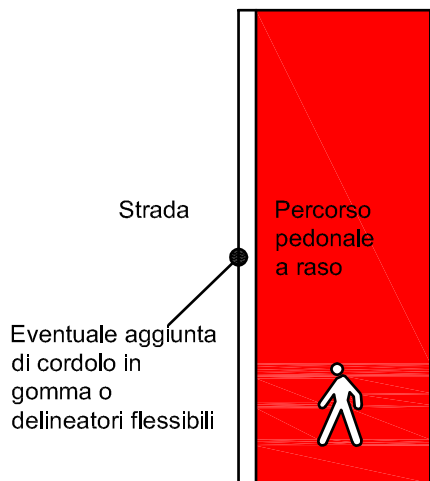
Via Noalese Nord	
Indicazione posizione: Stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	224
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Nord	
Indicazione posizione: Stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	225
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Nord	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 41	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	226
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Nord	
Indicazione posizione: altezza civico 41	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	227
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari. <i>Compreso realizzazione attraversamenti pedonali completi di adeguata segnalazione pedotattile alle intersezioni carrabili di accesso/uscita del parcheggio.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 5.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Nord	
Indicazione posizione: intersezione con Via De Amicis	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	228
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Nord	
Indicazione posizione: civici 49 e 51	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale a raso non sicuro	229
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Noalese Nord

Indicazione posizione: attraversamento pedonale Scuola

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

230

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

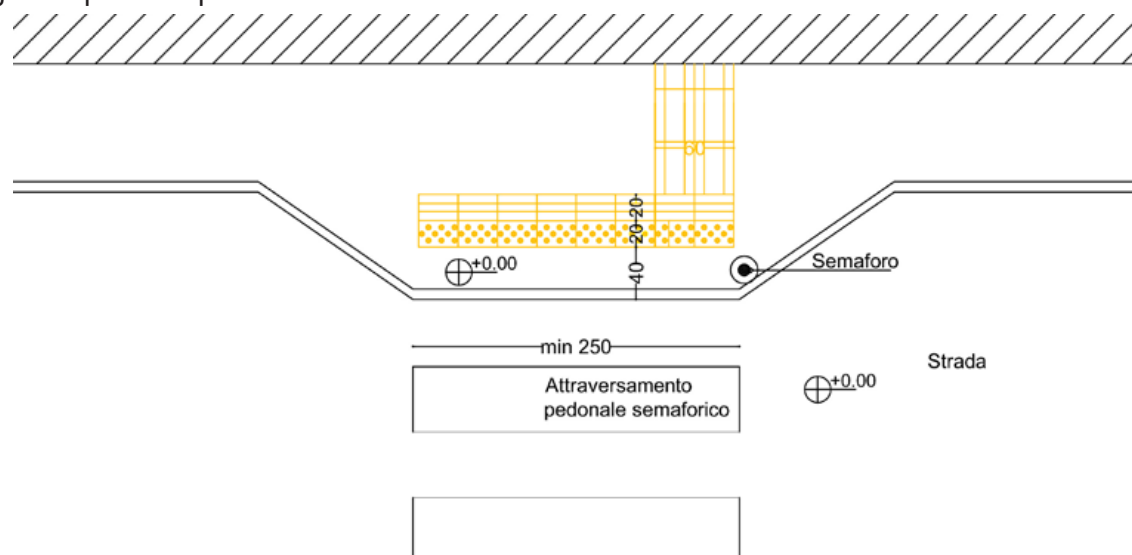
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Noalese Nord	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale Scuola	Numero intervento
Tipologia criticità: Impianto semaforico sprovvisto di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.	231
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Fornitura ed installazione di dispositivo acustico per non vedenti per impianto semaforico esistente.	
Riferimenti normativi: D.P.R. n. 495/1992 art. 162 - DPR 503/96 art. 6	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Nord

Indicazione posizione: altezza civico 48

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

232

Documentazione fotografica criticità



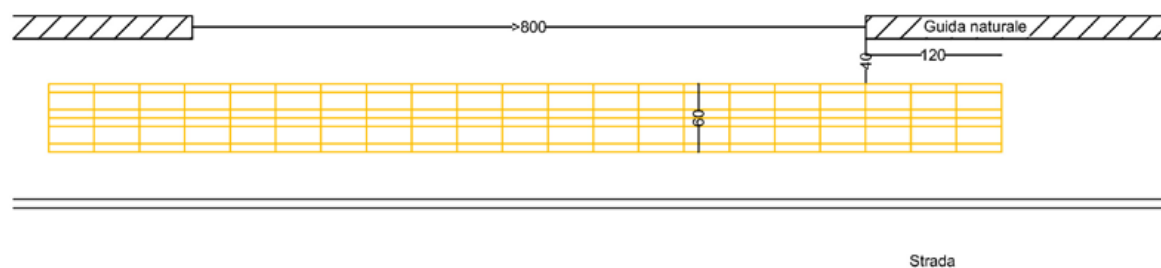
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

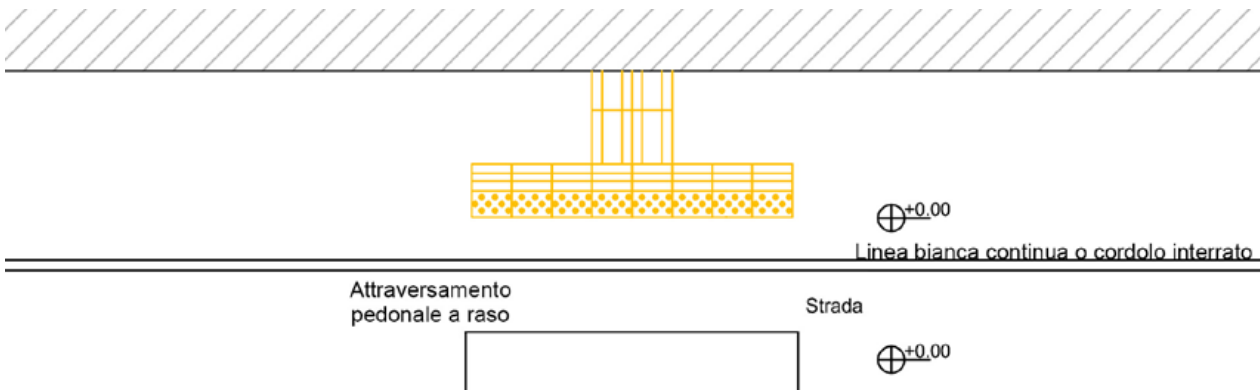
Compreso realizzazione attraversamenti pedonali completi di adeguata segnalazione pedotattile alle intersezioni carrabili di accesso/uscita del parcheggio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

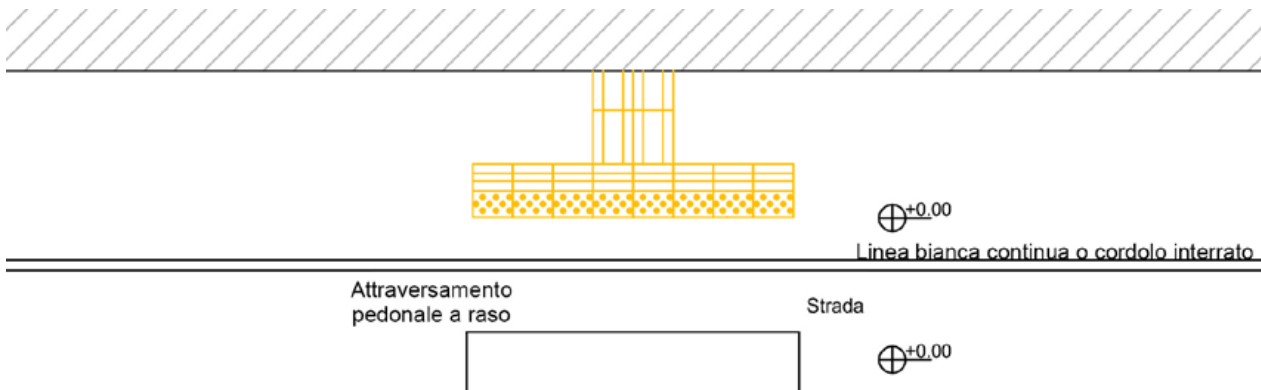
Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Di Rivale	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale Chiesa San Giovanni Battista	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	233
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Di Rivale	
Indicazione posizione: parcheggio angolo con Via Noalese Sud	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	234
Documentazione fotografica criticità	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Inserimento di fermaruota in corrispondenza di stallo di sosta autovettura al fine di evitare la riduzione della larghezza del percorso pedonale esistente. <i>Necessità di riorganizzare il parcheggio al fine di garantire continuità dei percorsi pedonali in sicurezza ed accessibili, compreso realizzazione attraversamento pedonale di accesso ai portici.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 4.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	

Via Noalese Sud	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza località commerciale Bar Centrale	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	235
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Sud

Indicazione posizione: marciapiede altezza portici attività commerciali

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

236

Documentazione fotografica criticità



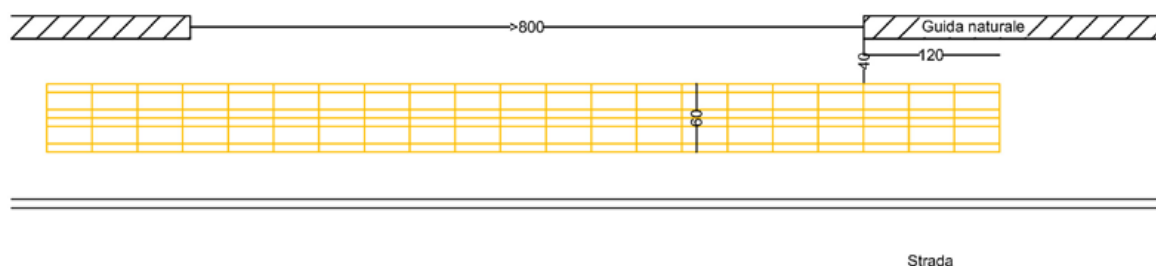
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

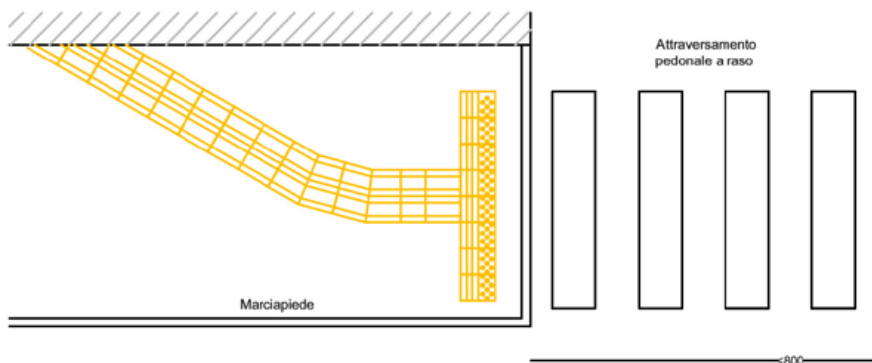
Compreso realizzazione attraversamenti pedonali completi di adeguata segnalazione pedotattile alle intersezioni carrabili di accesso/uscita del parcheggio.

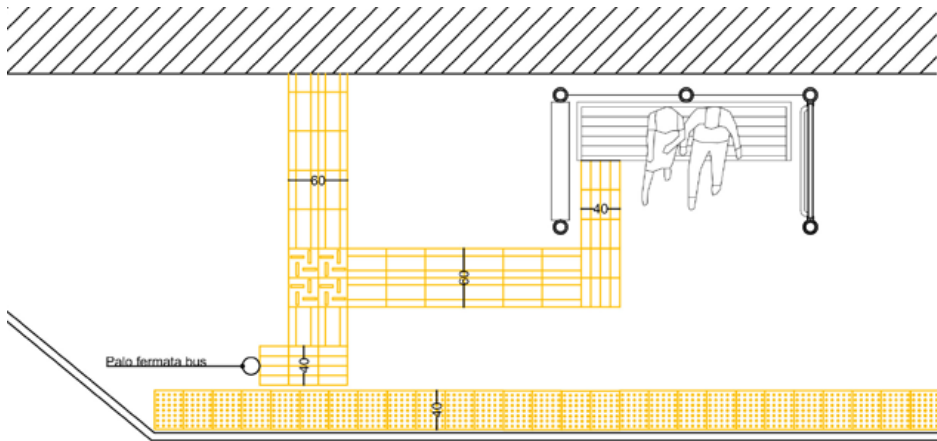
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

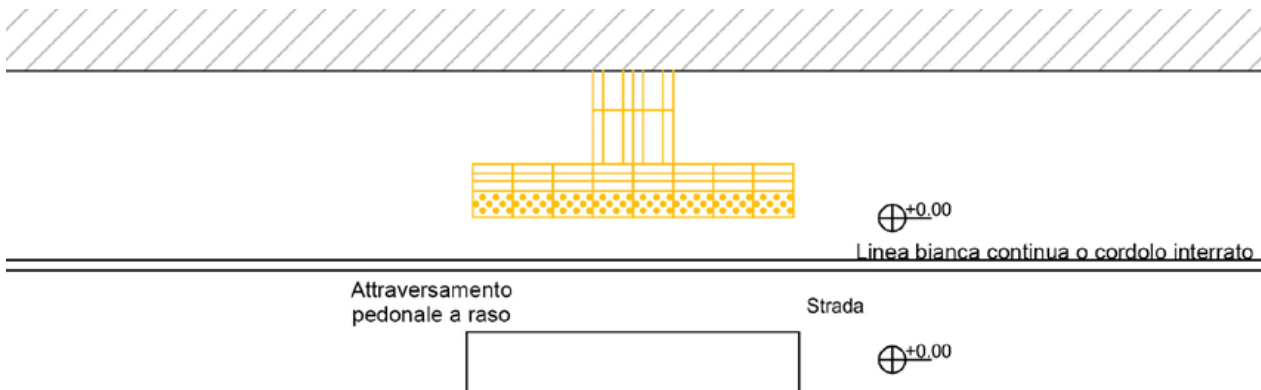
Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Noalese Sud	
Indicazione posizione: corsia accesso-uscita parcheggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	237
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Noalese Sud	
Indicazione posizione:	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	238
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti. <i>Solo panchina e segnalazioni pedotattili.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 7.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Sud	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 45	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	239
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Sud

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza civico 47

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

240

Documentazione fotografica criticità

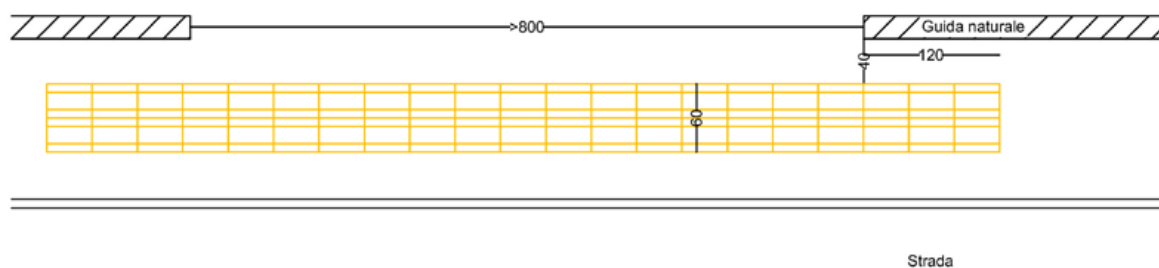


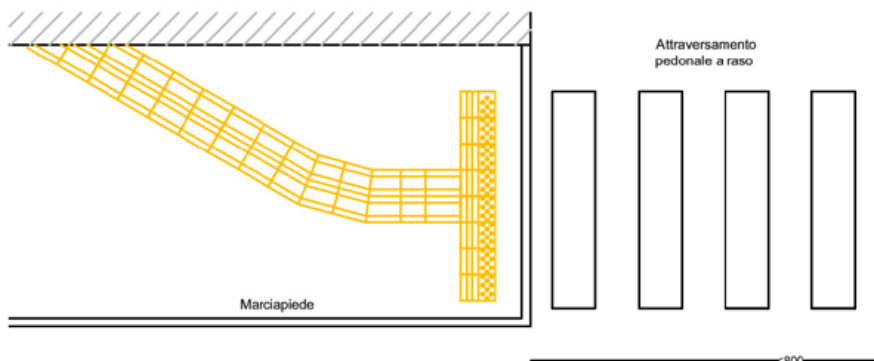
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

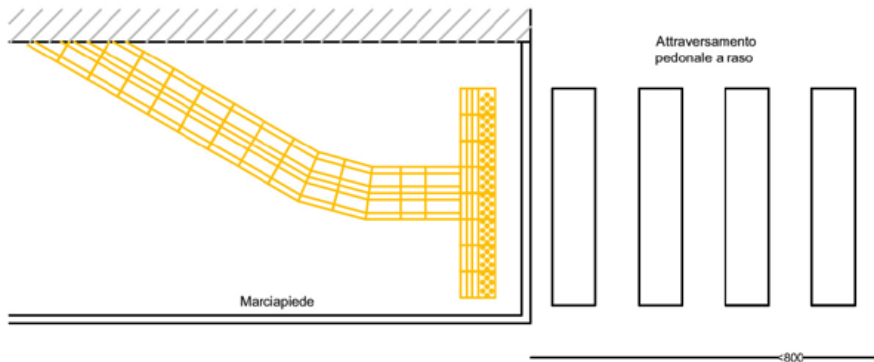
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

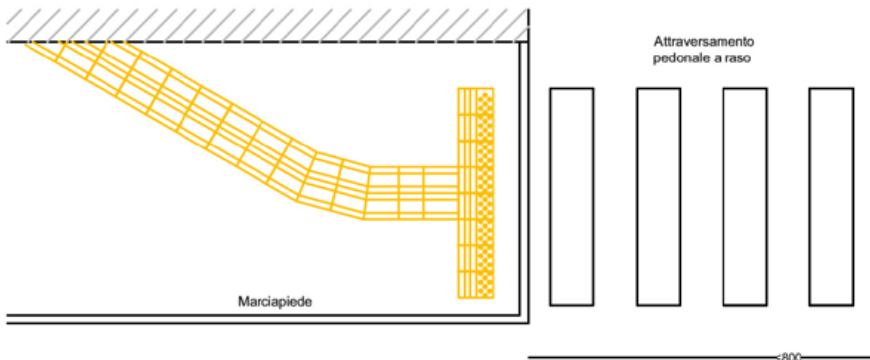
Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Noalese Sud	
Indicazione posizione: intersezione con Via Verdi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	241
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.300,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Sud	
Indicazione posizione: Stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	242
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Noalese Sud	
Indicazione posizione: Stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	243
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Noalese Sud

Indicazione posizione: altezza civico 59

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

244

Documentazione fotografica criticità

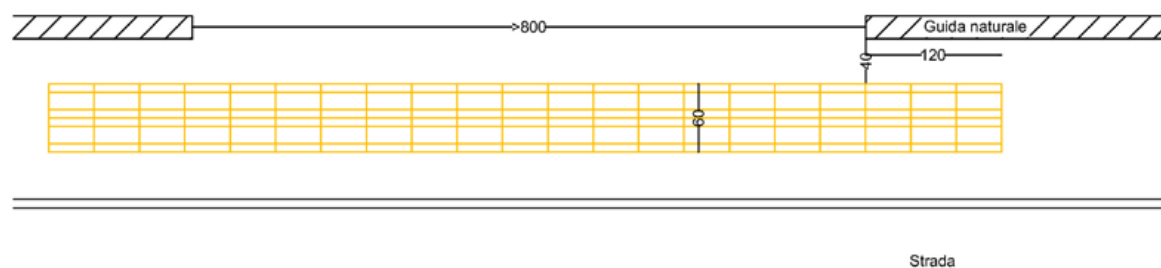


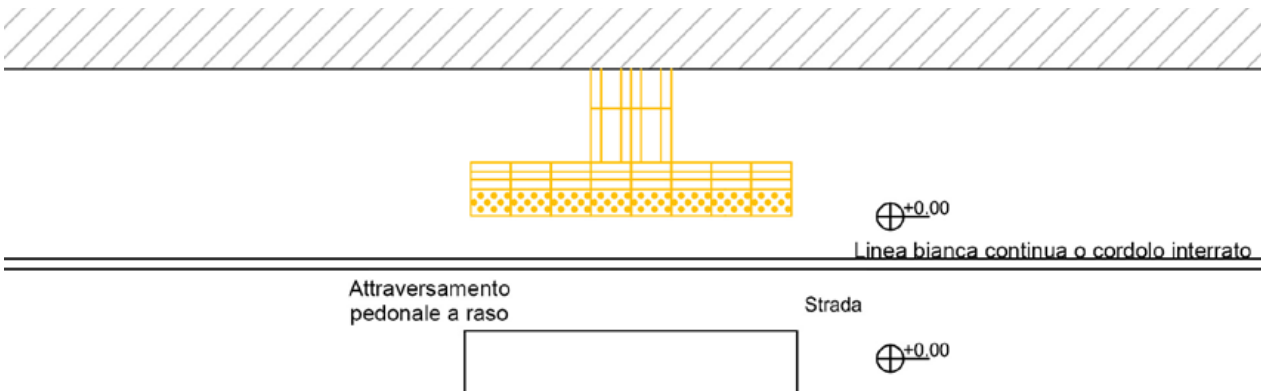
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.900,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Noalese Sud	
Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 59	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	245
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Noalese Sud	
Indicazione posizione: da intersezione Via Cavinello ad altezza Auditorium	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale	246
Documentazione fotografica criticità	
 	
Descrizione prestazionale possibile intervento: <i>Da valutare l'opportunità di trasformare in ciclopedonale la pista ciclabile esistente.</i>	
Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: - €	
Immagine esplicativa possibile intervento 	

Via Noalese Sud

Indicazione posizione: fermata bus

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile

247

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

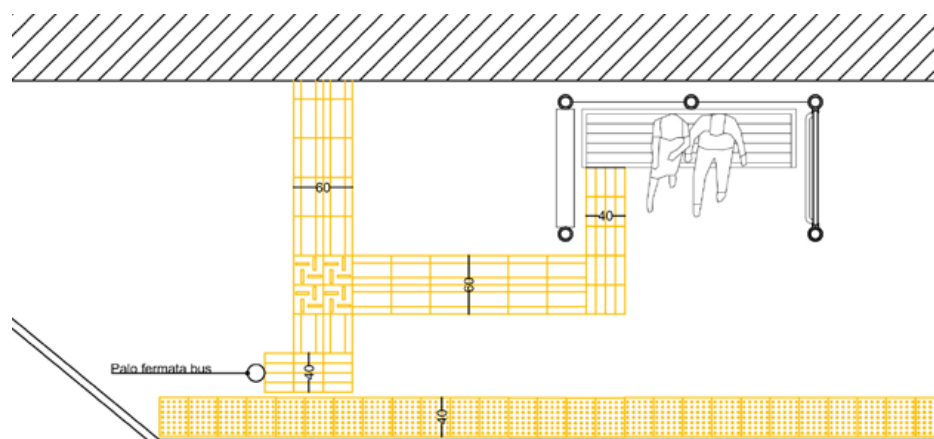
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cavinello Ovest

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Noalese

Numero intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

248

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

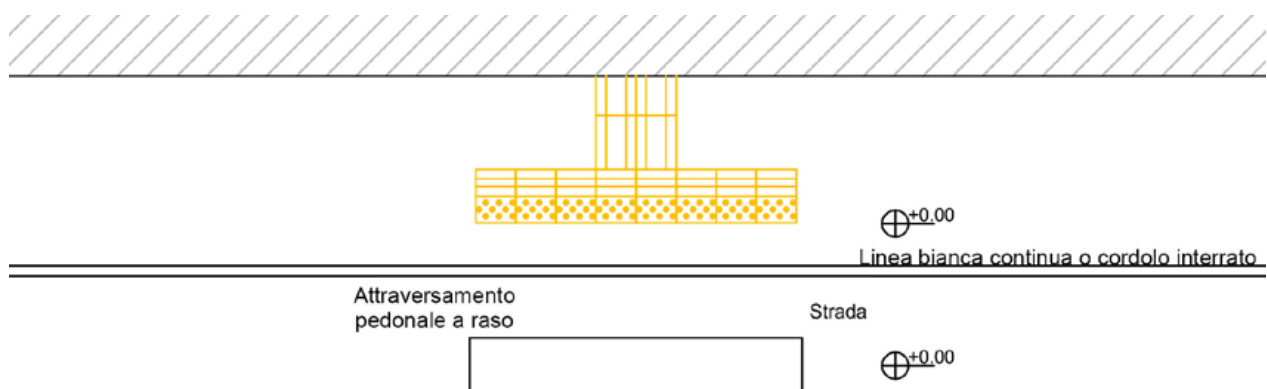
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cavinello Ovest

Indicazione posizione: altezza civico 9

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

249

Documentazione fotografica criticità

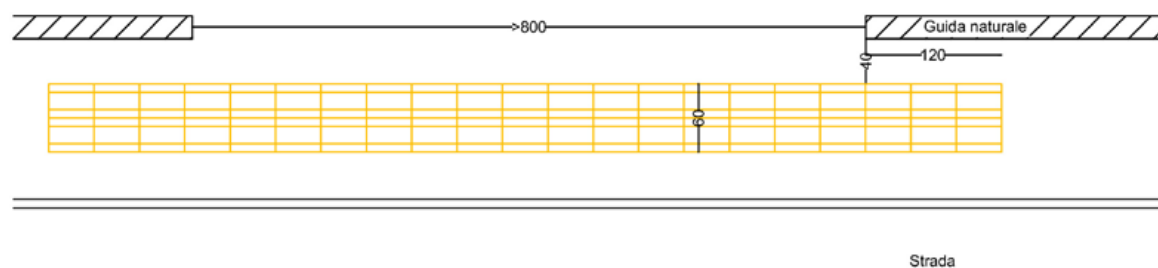


Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cavinello Ovest

Indicazione posizione: Piazza Viterbi

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale

250

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

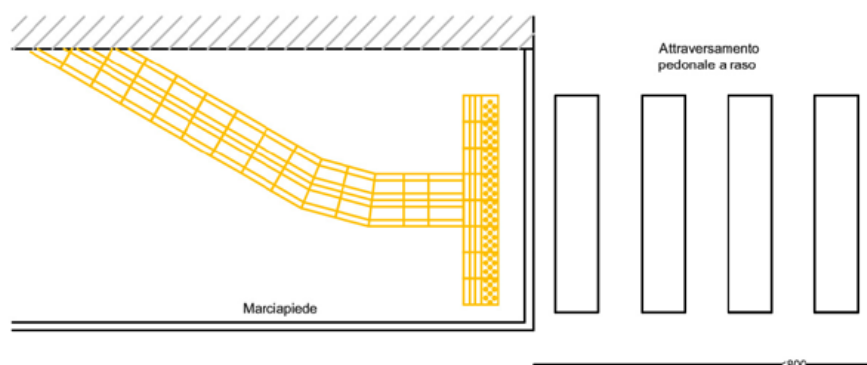
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cavinello Ovest

Indicazione posizione: Piazza Viterbi

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (solo su un lato)

251

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

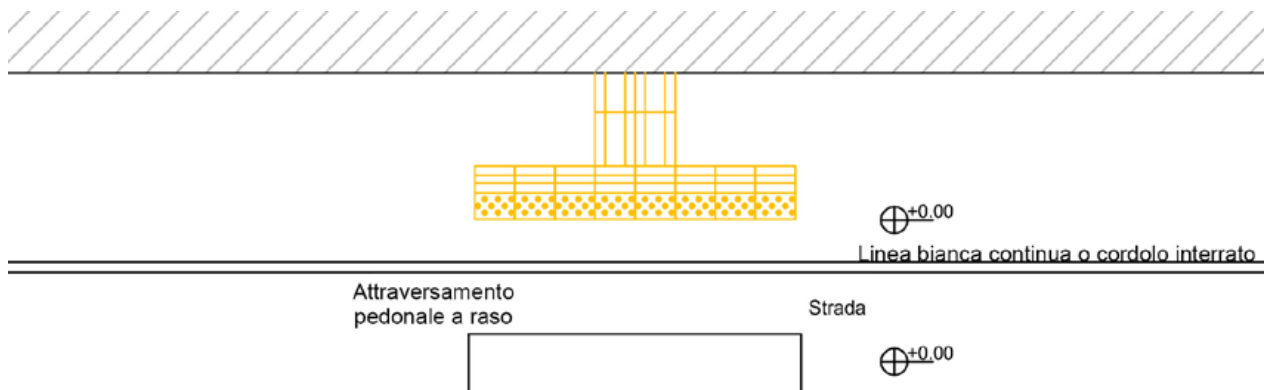
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cavinello Ovest

Indicazione posizione: Piazza Viterbi

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale

252

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

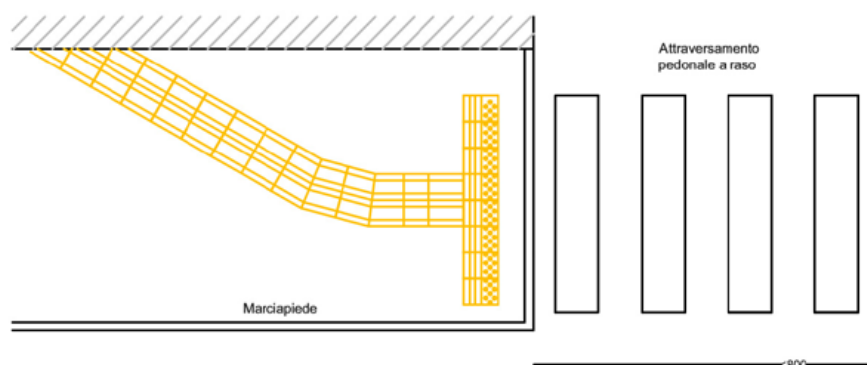
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cavinello Ovest

Indicazione posizione: intersezione con Via Rodari

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

253

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

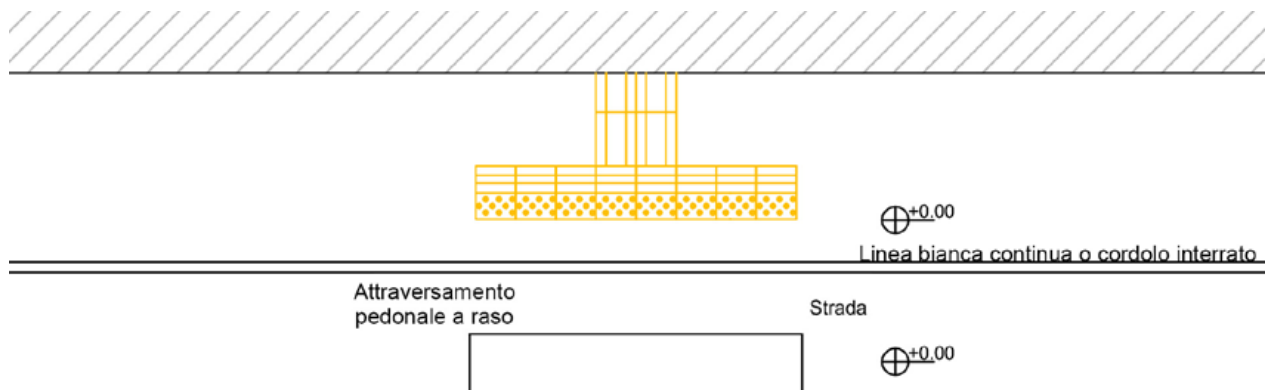
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Rodari

Indicazione posizione: altezza civico 32

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

254

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

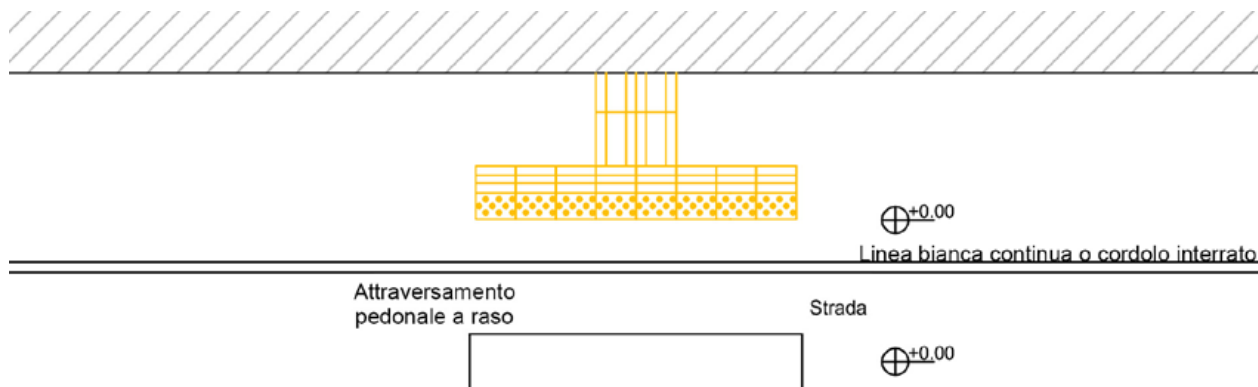
Attraversamento pedonale da riorganizzare.

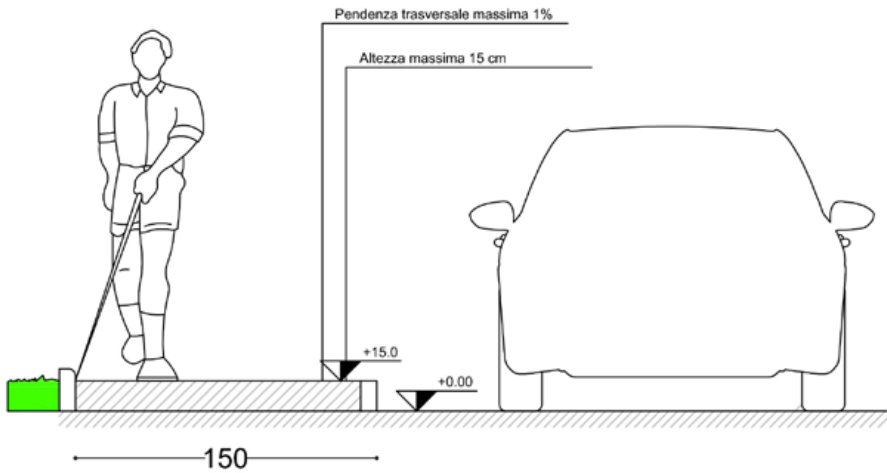
Riferimenti normativi:

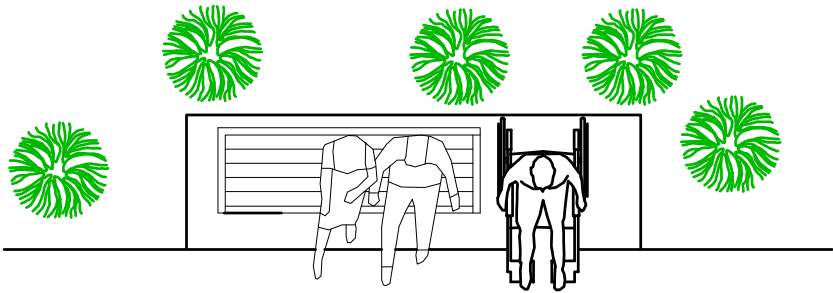
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

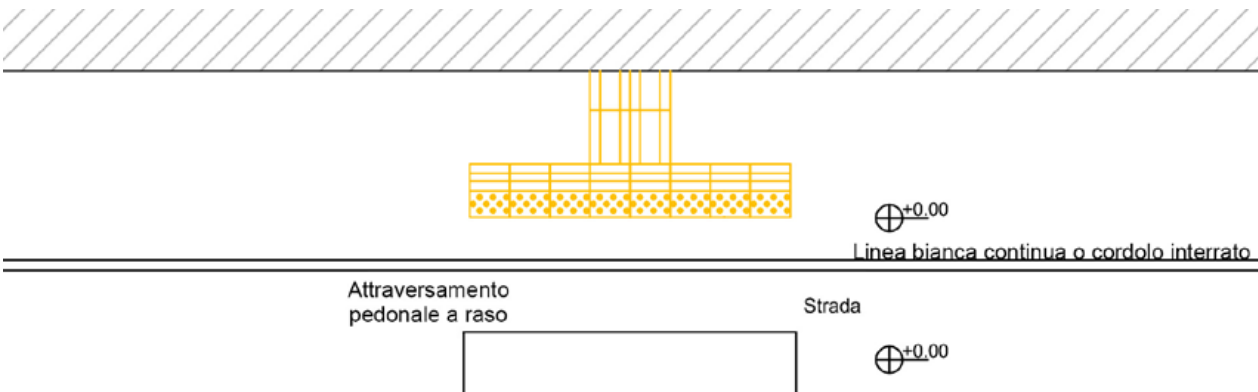
Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

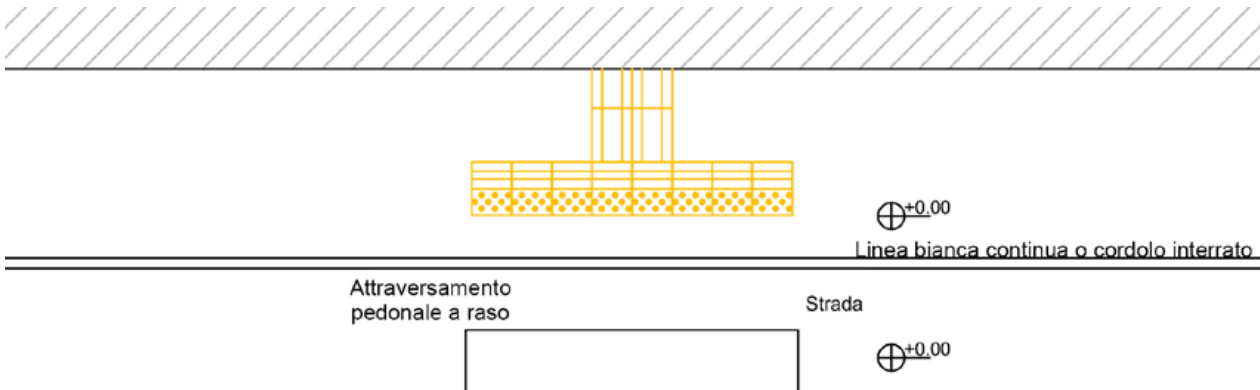
Immagine esplicativa possibile intervento

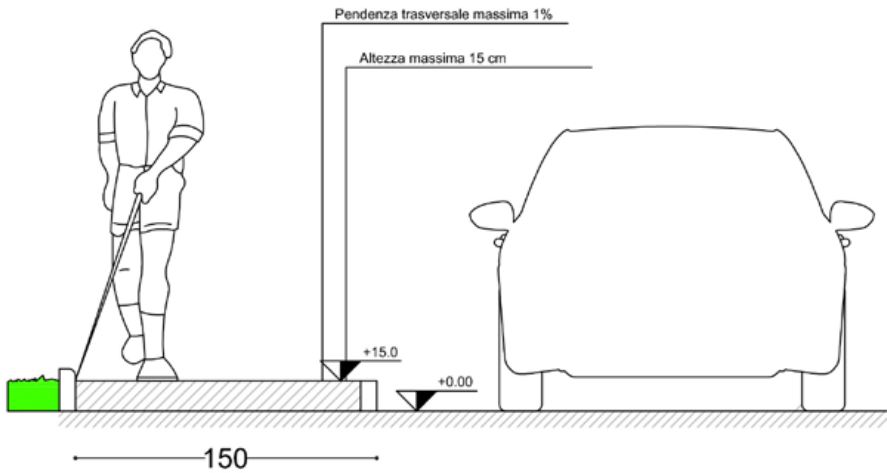


Via Caenassi	
Indicazione posizione: tratto tra Via Rodari e Via Mascagni	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	255
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Caenassi	
Indicazione posizione: tratto tra Via Rodari e Via Mascagni	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza area di sosta carrozzina a lato di seduta esistente	256
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di area pavimentata a lato di seduta esistente, larghezza minima area non inferiore a 150 cm di profondità e 110 cm di larghezza.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4 - DPR 503/96 art. 9	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 200,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Mascagni	
Indicazione posizione: altezza parco pubblico	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	257
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Rodari	
Indicazione posizione: altezza parco pubblico	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	258
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.400,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Rodari	
Indicazione posizione: altezza parco pubblico	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	259
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.500,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via Falcone e Borsellino

Indicazione posizione: altezza parco pubblico

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

260

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

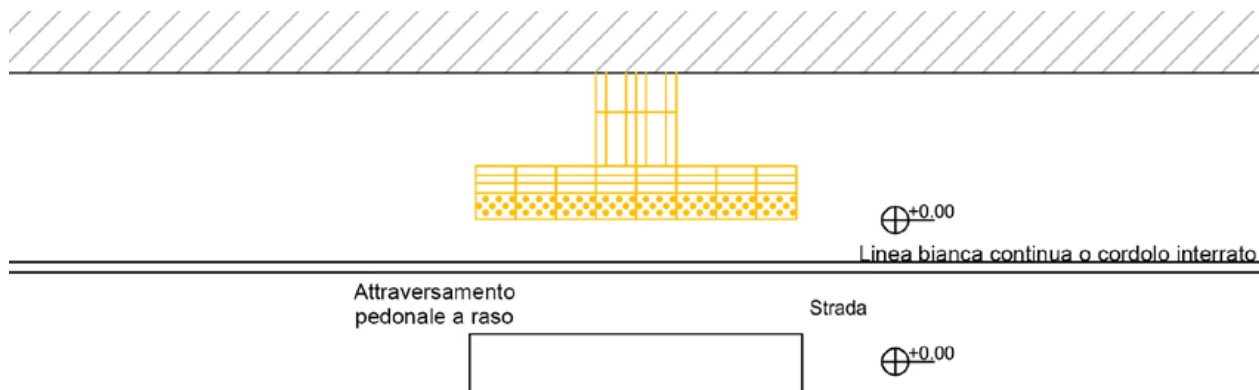
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Falcone e Borsellino

Indicazione posizione: altezza parco pubblico

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente

261

Documentazione fotografica criticità

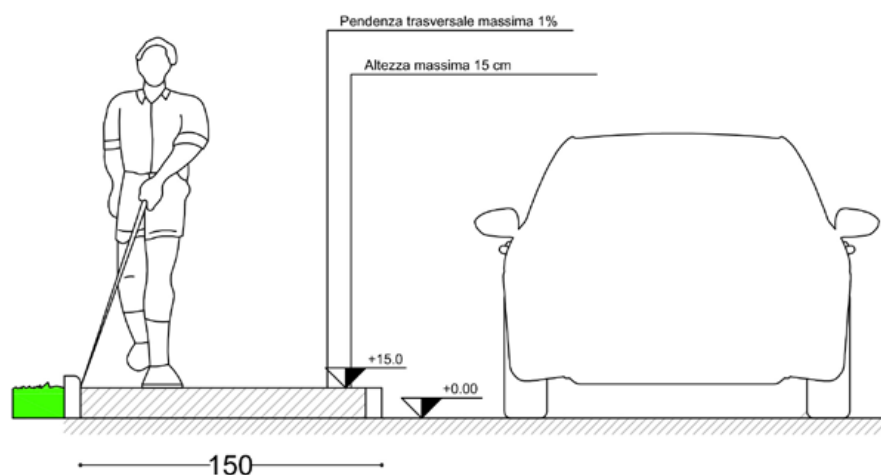


Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Falcone e Borsellino

Indicazione posizione: altezza civico 8

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) con pendenza trasversale eccessiva su un lato

262

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

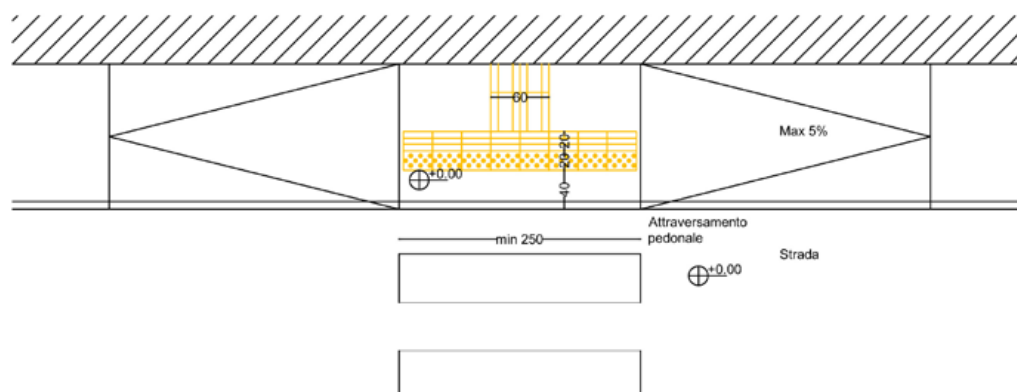
Compreso miglioramento raccordo marciapiede lato sud al fine di assicurare uno spazio di passaggio in piano di larghezza minima pari a 90 cm per consentire a carrozzina di proseguire lungo il percorso

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Falcone e Borsellino

Indicazione posizione:

Numero
intervento

Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)

263

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

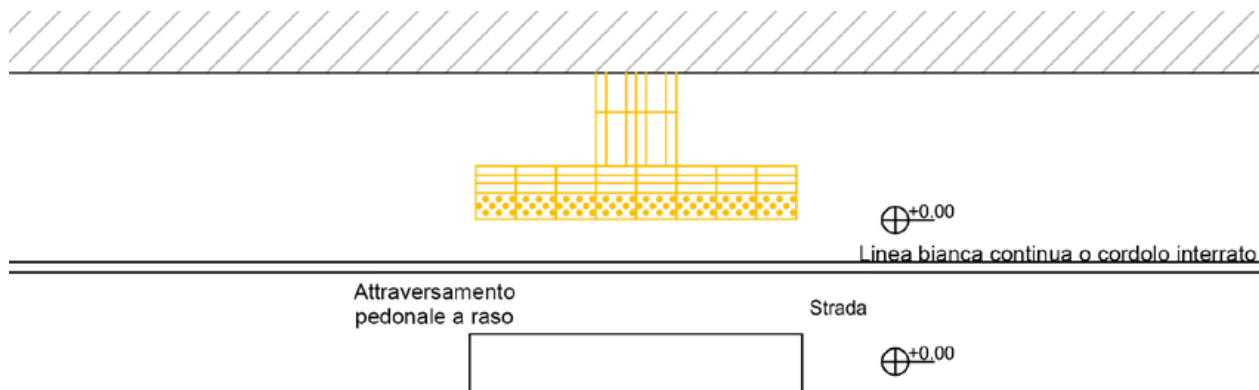
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Falcone e Borsellino

Indicazione posizione:

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

264

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

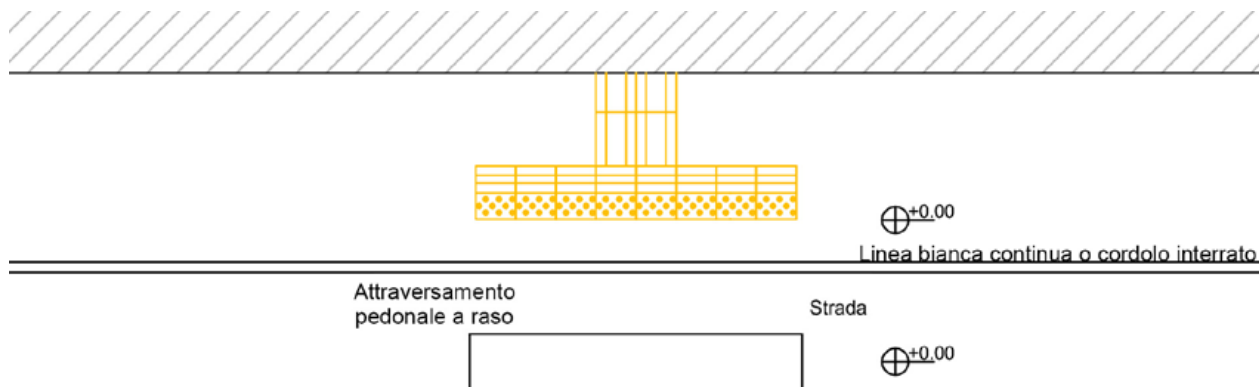
Compreso realizzazione pista pedotattile lato parcheggio.

Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Cavinello Ovest

Indicazione posizione: Piazza Viterbi

Numero
intervento

Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente

265

Documentazione fotografica criticità

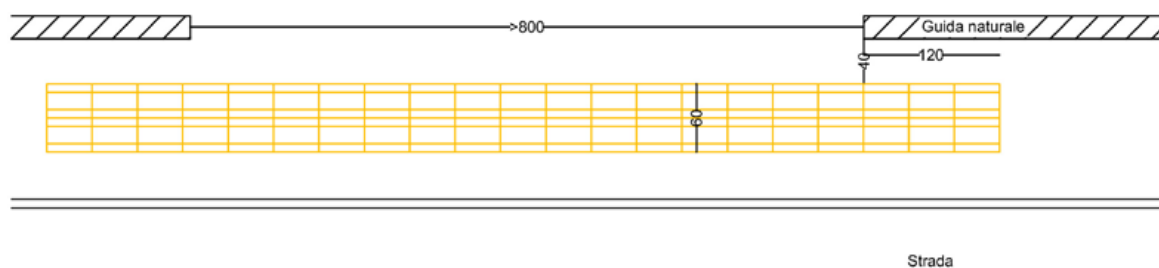


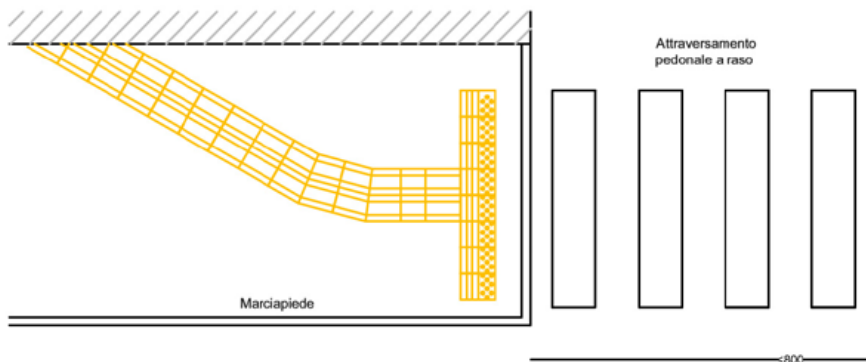
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via De Amicis	
Indicazione posizione: intersezione con Via Caenassi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	266
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 1.800,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Via De Amicis

Indicazione posizione: Scuola

Numero
intervento

Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)

267

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:

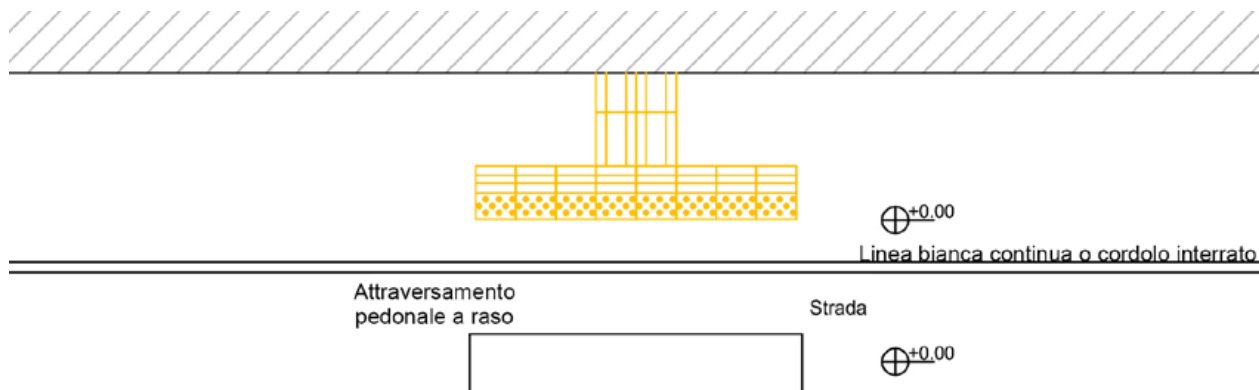
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

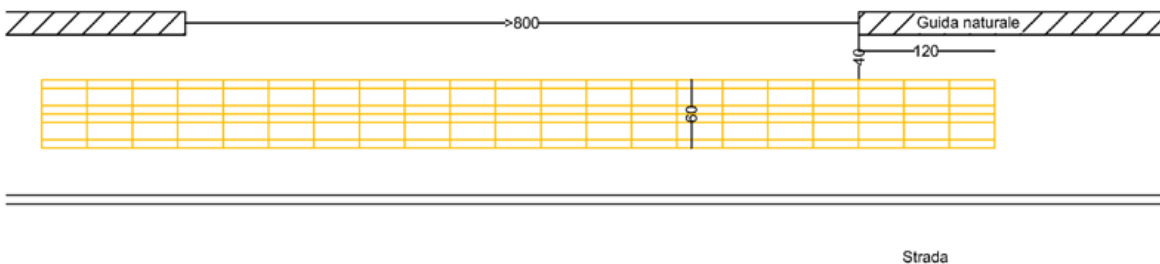
Riferimenti normativi:

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via De Amicis	
Indicazione posizione: curva a 90°	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	268
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.	
Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2	
Stima costo intervento possibile risolutivo: 2.000,0 €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

--	
Indicazione posizione:	Numero intervento
Tipologia criticità: segnalazioni pedotattili sul territorio poco funzionali	intervento generale
Documentazione fotografica criticità	
	
Descrizione prestazionale possibile intervento: <i>Alcuni degli attraversamenti pedonali sul territorio riportano le mattonelle pedotattili, il posizionamento delle segnalazioni pedotattili solo lungo la luce dell'attraversamento risulta poco utile in quanto rischia di non essere individuato da parte di persona non vedente, necessario posizionare anche il codice "direzione rettilinea" che dovrà terminare contro la prima guida naturale disponibile (muro, muretto recinzione, cordolo aiuola...). Tali criticità non sono state inserite nelle Schede d'intervento in quanto non riconducibili a nessuna norma nazionale o regionale, ma buona pratica indicata dalle linee guida per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive di I.N.M.A.C.I. Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti. Auspicabile l'adeguamento coerentemente agli Schemi grafici riportati nelle Schede delle criticità e al capitolo "9. Prontuario tecnico e buone pratiche" della Relazione di Piano.</i>	
Riferimenti normativi: -	
Stima costo intervento possibile risolutivo: - €	
Immagine esplicativa possibile intervento	
	

Prezzi standard criticità

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
Realizzazione parcheggio dedicato			
1	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto.	mq	6,52 €
2	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm	cad	91,11 €
3	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	242,22 €
Pavimentazione percorso pedonale sconnesso (pavimento in asfalto)			
1	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	mq	8,03 €
2	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100Kg	2,60 €
3	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm.	mq	11,14 €
Pavimentazione percorso pedonale sconnesso (pavimento in masselli in pietra naturale)			
1	Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 mq.	mq	43,34
Pavimentazione percorso pedonale sconnesso (pavimento in cubetti di porfido)			
1	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m²	mq	62,65
Realizzazione marciapiede a raso (pavimento in asfalto)			
1	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm	mc	17,01 €
2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	3,89 €

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
3	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm	mq	9,88 €
4	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - AISI 304L	kg	7,70 €
5	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera	mqxcm	2,04 €
6	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm.	mq	11,14 €
7	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del CdS, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto.	mq	6,52 €
8	Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica.	cad	120,31 €
Realizzazione percorso pedonale in calcestre			
1	Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.	mq	32,11 €
2	Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompressso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiando in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	m	29,96 €

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
3	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	3,89 €
Realizzazione di percorso in pietra naturale			
1	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm	mc	17,01 €
2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	3,89 €
3	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm	mq	9,88 €
4	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - AISI 304L	kg	7,70 €
5	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera	mqxcm	2,04 €
6	Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refile di fresa: - beola grigia	mq	54,34 €
7	Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra simile. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia, la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale. Per i seguenti spessori: - fino a 8 cm	mq	38,64 €
Eliminazione gradino in corrispondenza di attraversamento pedonale ed integrazione segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti con posa di pavimentazione tattile in gres			
1	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	mq	8,03 €
2	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale	m	7,39
3	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq	mq	9,50 €
4	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100Kg	2,60 €

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
5	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.	100 Kg	8,32 €
6	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera	mq x cm	2,04 €
7	Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	m	29,96 €
8	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transponder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:		
9	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	m	142,43 €
10	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	m	102,70 €
11	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm.	mq	11,14 €
Segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti con posa di pavimentazione tattile in gres			
1	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	mq	8,03 €
2	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100Kg	2,60 €

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
3	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:		
4	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	m	142,43 €
5	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	m	102,70 €
Segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti con posa di pavimentazione tattile in gomma da esterno			
1	Pavimento per percorsi tattili per esterni, con piastrelle in M-PVC-p polivalente, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un'altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%; colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretano bicomponente, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:		
2	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	m	85,29 €
3	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm 40	cad	64,27 €
Realizzazione segnaletica orizzontale attraversamento pedonale con integrazione di segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti con posa di pavimentazione tattile in gres			
1	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto	mq	6,52 €
2	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano fino a 15 mq	mq	8,03 €
3	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100Kg	2,60 €
4	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo		

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
	a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:		
5	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	m	142,43 €
6	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	m	102,70 €
Rimozione pozzetto con maglie grigliato superiore a 2 cm			
1	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	cad	31,78 €
2	Fornitura e posa di chiusino in ferro o ghisa con vuoti inattraversabili da una sfera di diametro pari o superiore a 2 cm. Vuoti da disporre in senso ortogonale al senso di marcia.	cad	220,0 €
Demolizione e rifacimento percorso pedonale sottodimensionato (<90 cm)			
1	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	mq	8,03 €
2	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiato in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale	m	7,39 €
3	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq	mq	9,50 €
4	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100Kg	2,60 €
5	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.	100 Kg	8,32 €
6	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera	mqxcm	2,04 €
7	Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiato in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	m	29,96 €
8	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - AISI 304L	kg	7,70 €

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
9	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm.	mq	11,14 €
Realizzazione di raccordo su percorso pedonale per superamento di gradino superiore a 2,5 cm			
1	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	mq	8,03 €
2	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq	mq	9,50 €
3	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100Kg	2,60 €
4	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.	100 Kg	8,32 €
5	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera	mqxcm	2,04 €
6	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm.	mq	11,14 €
Demolizione e rifacimento percorso pedonale con pendenza trasversale eccessiva			
1	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	mq	8,03 €
2	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfilanco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale	m	7,39 €
3	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq	mq	9,50 €

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
4	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100Kg	2,60 €
5	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.	100 Kg	8,32 €
6	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera	mqxc	2,04 €
7	Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfillo in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	m	29,96 €
8	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - AISI 304L	kg	7,70 €
Installazione su semaforo esistente impianto di segnalazione acustica per non vedenti			
1	Fornitura e corretta installazione di dispositivo acustico per non vedenti per impianti semaforici esistenti.	cad	600,00 €
Rimozione di ostacolo su percorso pedonale			
1	Operaio comune edile 1° livello	h	32,81 €
Potatura di elemento arboreo al di sotto di 210 cm dal piano della pavimentazione			
1	Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di diradamento: - per piante fino a 10 m	cad	126,28 €
Realizzazione di percorso tattile plantare per non vedenti in assenza di guida naturale (in gomma da esterni)			
1	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con		

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
	l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:		
2	- indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm	m	119,17 €
Realizzazione di percorso tattile plantare per non vedenti in assenza di guida naturale (in gres)			
1	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	mq	8,03 €
2	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100Kg	2,60 €
3	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transponder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:		
4	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	m	142,43 €
Presenza di avvallamenti o disconnessioni in presenza di chiusini o pozzetti			
1	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, antiritiro e tixotropica a presa rapida, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R3 di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.	cad	131,53 €
Realizzazione di fermata mezzo pubblico accessibile			
1	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	mq	8,03 €
2	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100Kg	2,60 €

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
3	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:		
4	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	m	142,43 €
5	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	m	102,70 €
6	- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	m	95,12 €
7	- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm	cad	93,90 €
8	Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoidurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento	cad	648,52 €
9	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	217,31 €
10	Fornitura e messa in opera di pensilina per sosta bus in metallo compreso la formazione del piano di posa, il montaggio e la posa e ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	cad	8.000,0 €
Fornitura e posa fontanella			
1	Fornitura e posa di fontanella con caratteristiche conformi al DM 236/89 comprese opere di allaccio alla più vicina linea di adduzione acqua potabile.	cad	2.600,0 €
Fornitura e posa di panchina			
1	Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoidurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento	cad	648,52 €
2	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	217,31 €

Costi standard - Risoluzione criticità			
Nr	Descrizione	UM	PU
Fornitura e posa tavolo da picnic			
1	Tavolo da picnic con prolungamento su un lato per permettere lo stazionamento di una o due carrozzine per disabili, con due panche incorporate senza schienale, in legno di pino nordico, monoblocco, formato da tavole piallate con angolo smussato (misure minime 234 x 144 x h74; misure massime cm. 271x201x h 82). Il legno sarà impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo, a norma DIN 68800 contro la marcescenza da raggi UV, agenti atmosferici o patogeni del legno. Le assi saranno assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione.	cad	641,20 €
2	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	217,31 €